



AT-AR4050S-5G 内蔵ワイヤレス WAN モジュール ファームウェア更新手順書

本書では、AT-AR4050S-5G(以下、本製品)の内蔵ワイヤレス WAN モジュールのファーム ウェアの変更点、および、パージョンアップ手順について説明します。

1 ファームウェアバージョン 03.09.06.00

2 対象製品

本ファームウェアファイルは下記の製品が対象です。

O AT-AR4050S-5G



AlliedWare Plus ファームウェアバージョン 5.5.2-1.1以降で内蔵ワイヤレスWANモジュー ルを使用する場合は、必ず内蔵ワイヤレスWANモジュールに本ファームウェアを適用してくだ さい。

3 本バージョンについて

本ファームウェアでは、下記の項目が修正されました。

- Ver. 03.04.03.00: 内蔵モデム用ファームウェア格納領域の拡張(1→3)
- Ver. 03.09.03.00: KDDI、Softbank、その他キャリア対応
- Ver. 03.09.06.00: その他キャリア対応

4 バージョンアップ手順

ファームウェアバージョン02.08.01.00からバージョン03.09.06.00へのバージョンアップは、下記の手順で行います。

なお、以下の手順で実行している各コマンドの詳細については、製品のコマンドリファレンス をご覧ください。



本手順では、ファームウェアバージョンを3段階に分けて行います。途中のファームウェアバージョンで 手順を中断しないでください。 1. show 5g carriers コマンドを使用して、更新前のファームウェア(02.08.01.00) と通 信事業者を確認します。

awp	lus# show	5g carriers		
ID	Slot	Build ID	State	
1	Good	02.08.01.00	Active	
ID	Carrier Name	Unique ID	Build ID	State
1 2	DOCOMO GENERIC	020.006_002 020.007_002	02.08.01.00_DOCOMO 02.08.01.00_GENERIC	Active Usable

- 内蔵ワイヤレス WAN モジュールのファームウェアバージョンが「02.08.01.00」 のみの場合は手順 2 以降を実施してください。
- 内蔵ワイヤレス WAN モジュールのファームウェアパージョンに「03.09.06.00」 が含まれる場合、バージョンアップは不要です。
- 弊社ホームページから、内蔵ワイヤレス WAN モジュールをバージョンアップするためのファームウェアおよび通信事業者設定(PRI ファイル)をダウンロードしてください。
 各種ファイルは、次のように該当のファームウェアと PRI ファイルをバージョンごとに別々のディレクトリーに分けて配布されます。

[03.04.03.00)」ディレクトリー
ファームフェア	SWIX55C_03.04.03.00-001.cwe
PRI ファイル	SWIX55C_03.04.03.00-001_DOCOM0_030.012_002.nvu SWIX55C_03.04.03.00-001_TELSTRA_030.016_000.nvu
03.09.03.00	J」ディレクトリー
ファームフェア	SWIX55C_03.09.03.00-001.cwe
PRI ファイル	SWIX55C_03.09.03.00-001_KDDI_030.016_000.nvu SWIX55C_03.09.03.00-001_0RANGE_030.010_000.nvu SWIX55C_03.09.03.00-001_S0FTBANK_030.023_000.nvu

[03.09.06.00					
ファームフェア	SWIX55C_03.09.06.00-001.cwe				
PRI ファイル	SWIX55C_03.09.06.00-001_ATT_030.038_000.nvu SWIX55C_03.09.06.00-001_BELL_030.000_000.nvu SWIX55C_03.09.06.00-001_GENERIC_030.038_000.nvu SWIX55C_03.09.06.00-001_R0EERS_030.001_000.nvu SWIX55C_03.09.06.00-001_TM0_030.035_000.nvu				

SWIX55C_03.09.03.00-001_VERIZON_030.033_001.nvu

3. フラッシュメモリーの空き容量を確認します。

手順2でダウンロードしたファームウェアおよび PRI ファイルの2 倍程度の空き容量を 推奨します。

awplus# s	show file	system					
Size(b)	Free (b)	Туре	Flags	Prefixes	S/D/V	Lcl/Ntwk	Avail
3.5G	2.6G	flash	rw	flash:	static	local	Υ

 本製品のルートディレクトリーに、手順2で準備した内蔵ワイヤレス WAN モジュール のファームウェアと PRI ファイルを保存します。

この際、必ず手順2のディレクトリー構造を保ったままファイルを保存し、異なるバー ジョンのファームウェアや PRI ファイルを混ぜないようにしてください。

例として、手順2にて「03.04.03.00」ディレクトリーを USB メモリーに保存し、これ を本製品に装着してファイルをコピーする場合は、次のようにコマンドを入力します。

コマンド実行の際、重複ファイルの上書きに関する確認メッセージが表示されます。問 題なければ 🕐 キーを押して継続します。

```
awplus# mkdir 03.04.03.00
Successful operation
awplus# copy usb:03.04.03.00/* flash:03.04.03.00
Warning - any existing matching files will be overwritten.
Copy all files matching usb:03.04.03.00/* to directory flash:03.04.03.00? (y
/n)[n]:y
Copying...
Successful operation
```

「03.09.03.00」ディレクトリー、「03.09.06.00」ディレクトリーを本製品に保存するときは、上記の「03.04.03.00」をそれぞれ「03.09.03.00」、「03.09.06.00」に読み替えてください。

5. ファームウェアおよび PRI ファイルが正しく保存されたことを確認します。

```
awplus# dir 03.04.03.00

92460183 -rwx Jul 13 2022 11:56:12 SWIX55C_03.04.03.00-001.cwe

43147 -rwx Jul 13 2022 11:52:22 SWIX55C_03.04.03.00-001_TELSTRA_030.01

6_000.nvu

50684 -rwx Jul 13 2022 11:52:18 SWIX55C_03.04.03.00-001_DOCOMO_030.012

_002.nvu
```

```
awplus# dir 03.09.03.00
91584007 -rwx Jul 13 2022 12:00:20 SWIX55C_03.09.03.00-001.cwe
74685 -rwx Jul 13 2022 11:58:06 SWIX55C_03.09.03.00-001_VERIZON_030.03
3_001.nvu
30931 -rwx Jul 13 2022 11:58:04 SWIX55C_03.09.03.00-001_SOFTBANK_030.0
23_000.nvu
30798 -rwx Jul 13 2022 11:58:02 SWIX55C_03.09.03.00-001_ORANGE_030.010
_000.nvu
68593 -rwx Jul 13 2022 11:58:00 SWIX55C_03.09.03.00-001_KDDI_030.016_0
00.nvu
```

```
awplus# dir 03.09.06.00
61200 -rwx Aug 03 2022 07:57:00 SWIX55C_03.09.06.00-001_ATT_030.038_00
0.nvu
91579911 -rwx Jul 13 2022 12:06:10 SWIX55C_03.09.06.00-001.cwe
30372 -rwx Jul 13 2022 12:01:52 SWIX55C_03.09.06.00-001_TMO_030.035_00
0.nvu
55790 -rwx Jul 13 2022 12:01:50 SWIX55C_03.09.06.00-001_ROGERS_030.001
_000.nvu
78074 -rwx Jul 13 2022 12:01:48 SWIX55C_03.09.06.00-001_BELL_030.000_0
00.nvu
50406 -rwx Jul 13 2022 12:01:48 SWIX55C_03.09.06.00-001_GENERIC_030.03
8_000.nvu
```

ファームウェアパージョン 03.04.03.00 にアップグレードします。
 内蔵ワイヤレス WAN モジュールの SIM スロットが有効になっている場合は、これを無効にします。

```
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
awplus(config)# no sim enable sim1
awplus(config)# no sim enable sim2
awplus(config)# end
```

7. platform 5g update firmware pri コマンドを使用して、内蔵ワイヤレス WAN モジュー ルのファームウェアと PRI ファイルのパージョンを 03.04.03.00 に更新します。

awplus# platform 5g update firmware SWIX55C_03.04.03.00-001.cwe pri SWIX55C_03.04.03.00-001_DOCOMO_030.012_002.nvu location flash:03.04.03.00

8. 本製品を再起動します。

再起動の確認メッセージが表示されます。問題なければ 🛛 キーを押して継続します。

```
awplus# reboot
reboot system? (y/n): y
URGENT: broadcast message:
System going down IMMEDIATELY!
```

 本製品の起動後、show 5g carriers コマンドを使用して、ファームウェア格納領域が3 つに増え、新しいファームウェア(03.04.03.00)と通信事業者名が正しく反映されてい ることを確認します。

```
awplus# show 5g carriers
ID Slot
            Build ID
                           State

        Good
        03.04.03.00_?
        Active
        ※追加

        Good
        02.08.01.00_?
        Usable

1
  Good
2
3 Empty
                           Not Set   ※追加
  Carrier
           Unique ID Build ID
ID Name
                                               State
_____
           030.012_002 03.04.03.00_DOCOMO
1
  DOCOMO
                                                Active ※更新
                                                 Usable
  GENERIC 020.007_002 02.08.01.00_GENERIC
2
  TELSTRA 030.016_000 03.04.03.00 TELSTRA
3
                                                 Usable ※追加
```

続いて、ファームウェアバージョン 03.09.03.00 にアップグレードします。
 内蔵ワイヤレス WAN モジュールの SIM スロットが有効になっている場合は、これを無効にします。

```
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
awplus(config)# no sim enable sim1
awplus(config)# no sim enable sim2
awplus(config)# end
```

11. platform 5g update firmware pri コマンドを使用して、内蔵ワイヤレス WAN モジュー ルのファームウェアと PRI ファイルのバージョンを 03.09.03.00 に更新します。

awplus# platform 5g update firmware SWIX55C_03.09.03.00-001.cwe pri SWIX55C_03.09.03.00-001_KDDI_030.016_000.nvu location flash:03.09.03.00

12. 本製品を再起動します。

再起動の確認メッセージが表示されます。問題なければ 🛛 キーを押して継続します。

```
awplus# reboot
reboot system? (y/n): y
URGENT: broadcast message:
System going down IMMEDIATELY!
```

13. 本製品の起動後、show 5g carriers コマンドを使用して、新しいファームウェア (03.09.03.00) と通信事業者名が正しく反映されていることを確認します。

awp	lus# show 5	ig carriers			
ID	Slot	Build ID	State		
1	Good	03.04.03.00_?	Usable		
2	Good	02.08.01.00_?	Usable		
3	Good	03.09.03.00_?	Active ※追加		
ID	Carrier Name	Unique ID	Build ID	State	
1	DOCOMO	030.012_002	03.04.03.00_DOCOMO	Usable	
2	GENERIC	020.007_002	02.08.01.00_GENERIC	Usable	
3	KDDI	030.016_000	03.09.03.00_KDDI	Active	※追加
4	ORANGE	030.010_000	03.09.03.00_ORANGE	Usable	※追加
5	SOFTBANK	030.023_000	03.09.03.00_SOFTBANK	Usable	※追加
6	TELSTRA	030.016_000	03.04.03.00_TELSTRA	Usable	
7	VERIZON	030.033_001	03.09.03.00_VERIZON	Usable	※追加

続いて、ファームウェアバージョン 03.09.06.00 にアップグレードします。
 内蔵ワイヤレス WAN モジュールの SIM スロットが有効になっている場合は、これを無効にします。

```
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
awplus(config)# no sim enable sim1
awplus(config)# no sim enable sim2
awplus(config)# end
```

15. platform 5g update firmware pri コマンドを使用して、内蔵ワイヤレス WAN モジュー ルのファームウェアと PRI ファイルのバージョンを 03.09.06.00 に更新します。

awplus# platform 5g update firmware SWIX55C_03.09.06.00-001.cwe pri SWIX55C_03.09.06.00-001_GENERIC_030.038_000.nvu location flash:03.09.06.00

16. 本製品を再起動します。

再起動の確認メッセージが表示されます。問題なければ 🛛 キーを押して継続します。

```
awplus# reboot
reboot system? (y/n): y
URGENT: broadcast message:
System going down IMMEDIATELY!
```

17. 本製品の起動後、show 5g carriers コマンドを使用して、新しいファームウェア (03.09.06.00) と通信事業者名が正しく反映されていることを確認します。

awp	lus# show !	5g carriers			
ID	Slot	Build ID	State		
1	Good	03.04.03.00_?	Usable		
2	Good	03.09.06.00_?	Active 💥 🖥	も古いものが更新	
3	Good	03.09.03.00_?	Usable		
	Carrier				
ID	Name	Unique ID	Build ID	State	
1	ATT	030.038_000	03.09.06.00_AT	T Usable	 • ※追加
2	BELL	030.000_000	03.09.06.00_BE	LL Usable	• ※追加
3	DOCOMO	030.012_002	03.04.03.00_DO	COMO Usable	9
4	GENERIC	030.038_000	03.09.06.00_GE	NERIC Active	* ※更新
5	KDDI	030.016_000	03.09.03.00_KD	DI Usable	è
6	ORANGE	030.010_000	03.09.03.00_OR	ANGE Usable	è
7	ROGERS	030.001_000	03.09.06.00_RO	GERS Usable	* ※追加
3	SOFTBANK	030.023_000	03.09.03.00_so	FTBANK Usable	9
9	TELSTRA	030.016_000	03.04.03.00_TE	LSTRA Usable	9
	TMO	030.035_000	03.09.06.00_TM	0 Usable	* ※追加
10	1110				

以上でファームウェアのバージョンアップは終了です。
 不要になったファームウェア、PRIファイルが保存されたディレクトリーは削除してかまいません。

awplus# delete recursive flash:03.04.03.00 awplus# delete recursive flash:03.09.03.00 awplus# delete recursive flash:03.09.06.00