

CentreCOM[®] MBM01 リリースノート

この度は、CentreCOM MBM01をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。
(以下、製品名中の「CentreCOM」は省略しています。)

1 ソフトウェアバージョン 1.3.1J

2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン1.3.0Jから1.3.1Jへのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 2.1 MBM01を装着したMBRK16-10/80に、メディアコンバーターモジュール(MBMC115Bなど)を素早く抜き挿しした場合などに、まれにMBM01がハングアップすることがありましたが、これを修正しました。
- 2.2 ミッシングリンク機能の設定変更、ループバックテスト、リンクテストを繰り返し行った場合、まれに、メディアコンバーターモジュールの抜き挿しを行っていないのにも関わらずModule Insertion Trap、Module Removal Trapが発生する、またはMBM01がハングアップする場合がありますでしたが、これを修正しました。
- 2.3 XModemによるダウンロードを行う際、ファイル受信待ち状態のまま1分以上経過すると、その後ダウンロードができなくなることがありましたが、これを修正しました。
- 2.4 SNMP パケットによるアタックなど、脆弱性に対して強化しました。