



613-001560 Rev.A 110525



最初にお読みください

CentreCOM® ARX640S リリースノート

この度は、CentreCOM ARX640S をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、取扱説明書とコマンドリファレンスの補足や、ご使用前にご理解い
ただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 5.0.0

2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 5.0.0 には、以下の制限事項があります。

2.1 show crashlog コマンドと show tech-support コマンド

 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「システム」

 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「コマンドラインインターフェース」

show crashlog コマンド、show tech-support コマンドの出力を CLI のリダイレクション機
能 (>, >>, | redirect) でファイルに保存することができません。これらのコマンドの出力
をファイルに保存するには、通信ソフトウェアのログ機能などをご使用ください。

2.2 LCP Configure-Request の再送間隔

 「コマンドリファレンス」 / 「PPP」

LCP Configure-Request パケットの再送間隔が lcp timeout コマンドの設定値より短くなっ
ています。

2.3 BVI インターフェース

 「コマンドリファレンス」 / 「ブリッジング」

 「コマンドリファレンス」 / 「IP ルーティング」 / 「IP インターフェース」

BVI インターフェース（ブリッジグループ全体を表す仮想的なインターフェース）では DHCP
クライアント機能（ip address dhcp コマンド）を使用できません。

2.4 DHCP サーバー

 「コマンドリファレンス」 / 「IP 付加機能」 / 「DHCP サーバー」

DHCP サーバー機能を使用するときは、リレーエージェントを使わないネットワーク構成を組
んでください。本製品の DHCP サーバーはリレーエージェント経由の DHCP Discover メッ
セージに応答しないため、リレーエージェント配下の DHCP クライアントは本製品の DHCP
サーバーから IP アドレスを取得できません。

3 取扱説明書の補足・誤記訂正

取扱説明書（613-001384 Rev.A）の補足および誤記訂正です。

3.1 未サポート機能

 **「取扱説明書」13 ページ**

特長欄に掲載されている下記の機能は未サポートです。

- ・ IPv4 over IPv4 トンネリング
- ・ IPv4 over IPv6 トンネリング
- ・ IPv6 over IPv4 トンネリング（IPv6 トンネル接続）
- ・ IPv6 over IPv6 トンネリング

3.2 サポートする USB 型データ通信端末

サポートする USB 型データ通信端末につきましては、弊社ホームページでご確認ください。

4 取扱説明書とコマンドリファレンスについて

最新の取扱説明書（613-001384 Rev.A）とコマンドリファレンス（613-001491 Rev.A）は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、上記の取扱説明書とコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、お手持ちの取扱説明書・コマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

※パーツナンバー「613-001491 Rev.A」は、コマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>