

CentreCOM® 8224XL リリースノート

この度は、CentreCOM 8224XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1. ソフトウェアバージョン 2.1.0J

2. 本バージョンで削除された項目

ソフトウェアバージョン 2.0.0J から 2.1.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が削除されましたので、ご了承ください。

2.1 ソフトウェアのダウンロード(ネットワーク上のシステム)について

 「オペレーションマニュアル」 2-22 ~ 2-25 ページ

[Administration] メニューの [Update software in another system] および [Broadcast updated software to all systems] オプションは、ネットワーク経由によるダウンロード機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

2.2 ウェブからのソフトウェア設定について

 「オペレーションマニュアル」 2-41 ~ 2-42 ページ

[System Configuration] メニューの [Omega Options] において、ウェブからのアクセス制限を設定する [Web-based Omega Enabled/Exclude Web-based Omega] オプションは、ウェブからのソフトウェア設定機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

3. 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 2.0.0J から 2.1.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

3.1 ポートランキング機能と 802.1Q タグ VLAN 機能を併用した際に、ポートのタグ付き / タグ無しの設定が正しく反映されない場合がありますでしたが、これを修正しました。

3.2 拡張モジュール AT-A14 を使用した 100Mbps での接続において、電源の ON/OFF やポートの Enable/Disable を行うと、通信が正常に行えなくなる場合がありますでしたが、これを修正しました。

4. 本バージョンでの制限事項

4.1 RMON 機能について

 「オペレーションマニュアル」2-16 ~ 2-17 ページ

RMON alarm, event は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。

4.2 マルチキャストアドレスの追加 / 削除について

 「オペレーションマニュアル」2-100 ~ 2-103 ページ

[MAC Address Table] メニューの [Multicast address] において、[Add MAC address] および [Delete MAC address] オプションを使用したマルチキャストアドレスの追加、および削除は現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。

4.3 拡張モジュールについて

拡張モジュールを1枚のみ使用する場合は、上段のスロット(スロットA)に装着してください。

 「ハードウェア設置マニュアル」3-7 ~ 3-8 ページ

AT-A15/SX・AT-A15/LX をご使用の際は、GBIC モジュールの取り外し、他の GBIC モジュールとの差し替えはしないでください。他の GBIC モジュールを装着した場合のサポートはしておりません。

4.4 SNMP 機能について

[Administration] メニューの [Reset and restart the system] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStart です。

4.5 設定変更時のご注意

システムの設定変更(ミラーリング機能設定をのぞく)を行った後は、[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、[Reset and restart the system] を実行し、システムをリセットしてください。

4.6 Xmodem ダウンロード機能について

 「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[Administration] メニューの [XModem software update to this system] を実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続しなおしてください。

4.7 1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートのポートランキング機能について

 「オペレーションマニュアル」2-52 ~ 2-54 ページ

1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートにおいて、ポートランキング機能は未サポートとなっております。

4.8 1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートポートのポートミラーリング機能について

「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57 ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

4.9 ポートミラーリング機能について

「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57 ページ

本製品がミラーリングするパケットは次のとおりです。あらかじめご了承ください。

Source port から送信されるパケットをミラーリングします。

Source port で受信し、フォワード先のスイッチポートから送信されるパケットをミラーリングします。学習済みのユニキャストパケットについては、フォワード先のスイッチポートのタグ付き / タグ無し設定が Destination port にミラーリングされます。

また、Source port でシステム本体宛てに受信したパケット(Ping など)は、タグ無しパケットとしてミラーリングされます。

4.10 スパニングツリー機能について

IGMPスヌーピングが動作している環境で、スパニングツリー機能を使用することはできません。IGMPスヌーピング機能とスパニングツリー機能は併用しないでください。

4.11 送信フレームの統計情報「Multicasts」について

「オペレーションマニュアル」2-14 ~ 2-15 ページ

[Ethernet statistics]メニューの「Transmit Statistics Graph」画面 / 「Total Good Transmits」画面において、他のポートで受信したソースアドレス未学習のユニキャストパケットは、「Multicasts」としてカウント表示されます。

4.12 Ping テストについて

「オペレーションマニュアル」2-29 ページ

Ping テストにおいて、対象となる機器が接続されているポートのケーブルを抜き差しした後、[Ping a remote system]を実行した場合、最長で約10分間通信ができなくなることがあります。

5. マニュアルの誤記訂正

5.1 ポートトランキングの設定について

 「オペレーションマニュアル」2-54 ページ

ポートトランキングの設定に関する記載に誤りがありました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。

誤



複数のポートトランキングは設定できません。

また、ポート 4～7 やポート 15～20 のような、「Port for port trunk 1～5」のグループにまたがるポートトランキングは設定できません。

正



複数のポートトランキングは設定できません。

また、ポート 4～10 やポート 15～20 のような、「Ports for port trunk 1～5」のグループにまたがるポートトランキングは設定できません。

ポート 4～7 は、「Ports for port trunk 1(01-08)」に属していますので、ポートトランキングの設定は可能です。

5.2 VLAN 最大設定数について

 「オペレーションマニュアル」2-58 ページ

VLAN 最大設定数の表記に誤りがありました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。

誤

2,047 個

正

254 個