

CentreCOM® 8224XL JJJ-スノート

この度は、CentreCOM 8224XL をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。 このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用の前にご理解いた だきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1. ソフトウェアバージョン 2.2.0J

2. メニューから削除された項目

ソフトウェアバージョン 2.0.0J から 2.1.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が削除されましたので、ご了承ください。

2.1 ソフトウェアのダウンロード(ネットワーク上のシステム)について

参照「オペレーションマニュアル」2-22 ~ 2-25 ページ

[Administration] メニューの [Update software in another system] および [Broadcast updated software to all systems] オプションは、ネットワーク経由によるダウンロード機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

2.2 ウェブからのソフトウェア設定について

参照「オペレーションマニュアル」2-41~2-42ページ

[System Configration] メニューの [Omega Options] において、ウェブからのアクセス制限を設定する [Web-based Omega Enabled/Exclude Web-based Omega] オプションは、ウェブからのソフトウェア設定機能がサポートされていないため、メニューから削除されました。

ソフトウェアバージョン 2.1.0J から 2.2.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が削除されましたので、ご了承ください。

2.3 ターミナル設定の Generic " dumb " terminal について

参照「オペレーションマニュアル」1-14~1-15ページ, 2-48ページ

[System Configration] メニューの [Terminal configuration] において、ターミナルの種類に合わせてソフトウェアを設定する [VT100-compatible/ANSI Generic "dumb" terminal] オプションはメニューから削除されました。これにより、本製品のターミナル設定はVT100-compatible/ANSIのみとなります。



3. 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 2.1.0J から 2.2.0J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 3.1 登録済みの VLAN ID を変更し、その VLAN の所属ポートを受信ポートとするスタティック MAC アドレスの登録を行った場合、VLAN 名が「Nul(not configured)」となってしまう問題がありましたが、これを修正しました。
 - また、スタティック MAC アドレスを登録後、その所属 VLAN の VLAN ID を変更すると、スタティック MAC アドレスの VLAN 名が「Nul(not configured)」となってしまう問題がありましたが、これを修正しました。
- 3.2 VLAN IDが255以上に設定されているVLANの所属ポートを受信ポートとするスタティックMACアドレスの登録を行った後、システムをリブートすると、そのスタティックMACアドレスが削除されてしまう問題がありましたが、これを修正しました。
- 3.3 通信中のポートでケーブルの抜き差しを繰り返した場合、ケーブルを抜いてもダイナミックに登録した MAC アドレスが削除されないという問題がありましたが、これを修正しました。
- 3.4 ポートトランキングが設定されたポートでソースMACアドレスがブロードキャスト値(すべて「f」)のパケットを受信した場合、そのポートで正しく通信できなくなる問題がありましたが、これを修正しました。
- 3.5 ポートトランキングが設定されたポートでPingパケットを受信中に、トランキンググループのポートに接続されているケーブルをすべて抜くと、ダイナミックに登録した MAC アドレスをスタティック MAC アドレスとして登録してしまう問題がありましたが、これを修正しました。
- 3.6 Ping テストにおいて、対象となる機器が接続されているポートのケーブルを抜き差しした 後、[Ping a remote system] を実行した場合、最長で約10分間通信ができなくなる問題 がありましたが、これを修正しました。

4. 本バージョンでの制限事項

4.1 RMON 機能について

参照「オペレーションマニュアル」2-16~2-17ページ

RMON alarm, event は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。

4.2 マルチキャストアドレスの追加/削除について

参照「オペレーションマニュアル」2-100~2-103ページ

[MAC Address Table] メニューの [Multicast address] において、[Add MAC address] および [Delete MAC address] オプションを使用したマルチキャストアドレスの追加、および 削除は現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。



4.3 拡張モジュールについて

拡張モジュールを1枚のみ使用する場合は、上段のスロット(スロットA)に装着してください。

参照「ハードウェア設置マニュアル」3-7~3-8ページ

AT-A15/SX・AT-A15/LX をご使用の際は、GBIC モジュールの取り外し、他の GBIC モジュールとの差し替えはしないでください。他のGBICモジュールを装着した場合のサポートはしておりません。

4.4 SNMP機能について

[Administration] メニューの [Reset and restart the system] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStartです。

4.5 設定変更時のご注意

システムの設定変更(ミラーリング機能設定をのぞく)を行った後は、[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、[Reset and restart the system] を実行し、システムをリセットしてください。

4.6 Xmodem ダウンロード機能について

参照「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[Administration] メニューの [XModem software update to this system] を実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続しなおしてください。

4.7 1000BASE-X/1000BASE-Tアップリンクポートポートのポートミラーリング機能について

参照「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

4.8 ポートミラーリング機能について

参照「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57 ページ

本製品がミラーリングするパケットは次のとおりです。あらかじめご了承ください。

Source port から送信されるパケットをミラーリングします。

Source portで受信し、フォワード先のスイッチポートから送信されるパケットをミラーリングします。学習済みのユニキャストパケットについては、フォワード先のスイッチポートのタグ付き / タグ無し設定が Destination port にミラーリングされます。

また、Source port でシステム本体宛てに受信したパケット(Ping など)は、タグ無しパケットとしてミラーリングされます。



4.9 スパニングツリー機能について

IGMPスヌーピングが動作している環境で、スパニングツリー機能を使用することはできません。 IGMPスヌーピング機能とスパニングツリー機能は併用しないでください。

4.10 送信フレームの統計情報「Multicasts」について

参照「オペレーションマニュアル」2-14~2-15ページ

[Ethernet statistics]メニューの「Transmit Statistics Graph」画面 /「Total Good Transmits」 画面において、他のポートで受信したソースアドレス未学習のユニキャストパケットは、「Multicasts」としてカウント表示されます。

5. マニュアルの誤記訂正

5.1 ポートトランキングの設定について

参照「オペレーションマニュアル」2-54 ページ

ポートトランキングの設定に関する記載に誤りがありました。以下のとおり訂正してお詫びいた します。





複数のポートトランキングは設定できません。

また、ポート $4 \sim 7$ やポート $15 \sim 20$ のような、「Port for port trunk $1 \sim 5$ 」のグループにまたがるポートトランキングは設定できません。





複数のポートトランキングは設定できません。

また、ポート4~10 やポート15~20 のような、「Ports for port trunk 1~5」のグループにまたがるポートトランキングは設定できません。

ポート 4 ~ 7 は、「Ports for port trunk 1(01-08)」に属していますので、ポートトランキングの設定は可能です。

また、このヒントに「複数のポートトランキングは設定できません」との記載がありますが、ソフトウェアバージョン2.0.0Jより、トランキンググループの複数設定が可能になっています。詳しくは、「追加機能マニュアル」を参照してください。

5.2 VLAN 最大設定数について

意照「オペレーションマニュアル」2-58 ページ

VLAN 最大設定数の表記に誤りがありました。以下のとおり訂正してお詫びいたします。



2,047個



254個