

CentreCOM® VS812TX リリースノート

この度は、CentreCOM VS812TXをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 1.0.4J

2 本バージョンで追加・仕様変更された機能

ソフトウェアバージョン1.0.1Jから1.0.4Jへのバージョンアップにおいて、以下の項目が追加、または仕様変更されました。

- 2.1 VDSLポートが15Mbpsでリンクを確立する際に、本製品側の信号を自動調節する機能を追加しました。
- 2.2 本製品に接続されたVDSLコンバーターCentreCOM VS503EXの接続情報をログに記録する際、10BASE-T/100BASE-TXポートに加え、LINEポートの接続情報(リンクの接続・切断)もログに出力するように変更しました。
- 2.3 リンク確立処理の改善により、リンク確立に要する時間を短縮しました。
- 2.4 画面表示、Pingレスポンスに要する時間を短縮しました。
- 2.5 VDSLポートの通信速度のデフォルト設定を、1Mbpsから15Mbpsに変更しました。

3 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン1.0.1Jから1.0.4Jへのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 3.1 VDSLポートのリンクの確立処理中にリンクダウンが発生した場合、その後、リンクの確立ができなくなることがありましたが、これを修正しました。
- 3.2 本製品の電源を入れると、10BASE-T/100BASE-TXポートに接続された機器の電源がOFFでも、ポートのLINK/ACT LEDが点灯したままになり、通信できなくなることがありましたが、これを修正しました。