



最初にお読みください

# AT-TQ2403 リリースノート


この度は、AT-TQ2403 をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ファームウェアバージョン 3.4.4

### 2 本バージョンで修正された項目


ファームウェアバージョン 3.4.3 から 3.4.4 へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 2.1 クラスタを構成している本製品で MAC フィルタリングの設定を変更すると、本製品の電波送信が停止することがありましたが、これを修正しました。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「クラスタ」](#) / [「アクセスポイント」](#)

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「MAC フィルタリング」](#)

- 2.2 「クラスタ」 / 「チャンネル自動管理」画面で表示されるクラスタメンバーの使用チャンネルと実際に使用されているチャンネルが一致しませんでした。これを修正しました。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「クラスタ」](#) / [「チャンネル自動管理」](#)

### 3 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 3.4.4 には、以下の制限事項があります。

#### 3.1 NAP (Network Access Protection)

NAP (Network Access Protection) 環境で無線クライアントから本製品に接続しているとき、ネットワーク障害や本製品の電源断などによる無線クライアントの切断が起こった場合、障害の復旧後に再度同じログイン名で接続を試みると RADIUS サーバー (Windows Server 2008) の認証に失敗します。Windows Server 2008 にドメイン名を含めた UserID を設定するとこの現象は発生しません。

#### 3.2 イーサネット設定


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「イーサネット設定」](#)

- 「イーサネット設定」画面の「無線 LAN からの本体宛アクセスの禁止」を「有効」にしても、無線クライアントからの SNMP SET が可能です。「SNMP」画面の「SNMP リクエストの送信元を制限」を有効にし、不特定の無線クライアントからの SET を回避してください。

- 「イーサネット設定」画面で「VLAN ID」と「管理 VLAN ID」に異なった値を設定して、クラスター機能を有効にすると VWN の設定ができません。クラスター機能をご使用になる場合は、「VLAN ID」と「管理 VLAN ID」を同一の値に設定してください。

---


### 3.3 無線設定

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線」](#)

「パースト時の速度制限」に「速度制限」で設定した値以下の値を設定できてしまいます。

---


### 3.4 VWN について

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「VWN」](#)

- 「WPA エンタープライズ」と「ダイナミック VLAN」を併用している場合、無線クライアントに VLAN 間のローミングが発生すると無線クライアントとの接続が切断されます。無線クライアントが再接続するために無線クライアントは、アクセスポイントに自動的に接続する設定にしてください。
- IEEE 802.1X、WPA エンタープライズのブロードキャストキーとセッションキーの更新が同一のタイミングで実行されます。
- (1) VWN のどれかを有効にして「VLAN ID」を設定した後、(2) その VWN の「VLAN ID」を別のものに変えてから、(3) 他の VWN に (1) で設定していた「VLAN ID」を設定しようとする「VLAN ID」が空欄となり設定できません。その場合は、設定できない VWN の「有効」のチェックをいったん外して「適用」ボタンをクリックし、再度チェックを入れてから設定してください。
- ダイナミック VLAN をご使用になる場合、ダイナミック VLAN と本製品の VWN 機能で使用する VID は異なった値を設定してください。同一の VID を使用すると、本製品が再起動してしまうことがあります。

---


### 3.5 クラスター


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「クラスター」](#) / [「アクセスポイント」](#)

本製品を新たにクラスターに追加する場合は、クラスターを開始していない状態でネットワークに接続してから「アクセスポイント」画面の「クラスターの開始」ボタンをクリックしてください。クラスターが開始された状態で、ネットワークに接続すると設定の共有が行われなくなることがあります。

---

### 3.6 セキュリティー

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「セキュリティー」](#)


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「VWN」](#)

- 「セキュリティー」画面や、「VWN」画面の各 VWN のセキュリティーの「IEEE802.1x」 「WPA エンタープライズ」において、RADIUS キー（プライマリー）を空欄に設定すると RADIUS サーバーへの問い合わせに「secret」を使用しますが、セカンダリーの RADIUS キーを空欄にすると「secret」が使用されません。

- 「セキュリティ」の「モード」を「WPA パーソナル」から「スタティック WEP」に変更し「適用」ボタンをクリックしてもその設定内容が動作に反映されません。「適用」ボタンのクリックにより画面が再表示された後、もう一度「適用」ボタンをクリックするか、本製品を再起動することにより設定が動作に反映されます。
- 「セキュリティ」画面の「IEEE802.1x」の「キー更新間隔」の設定が適用されません。適用するには、本製品を再起動してください。
- 「セキュリティ」画面の「モード」を「IEEE802.1x」から「WPA エンタープライズ」に変更した場合は本製品を再起動してください。プルダウンメニューの変更だけではモードが切り替わりません。

---


### 3.7 WDS

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「ステータス」](#) / [「WDS」](#)

- Internet Explorer Version 8 の「最新の情報に更新」ボタンで「ステータス」 / 「WDS」画面を再読み込みすると、5 秒ごとの自動更新が行われなくなります。その場合は、Web 設定画面の「ステータス」 / 「WDS」メニューをクリックしてください。
- WDS で 3 拠点間を接続すると、「ステータス」 / 「WDS」画面の表示が正しくないことがあります。表示上の問題であり、WDS 機能は正常に動作します。

---


### 3.8 イベント

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「ステータス」](#) / [「イベント」](#)

DFS によるチャンネル変更の際に、誤ったチャンネル番号がはいったフレームを送信することがあります。また、「イベント」ページに誤ったチャンネル変更通知のログが表示されます。

---


### 3.9 送信 / 受信

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「ステータス」](#) / [「送信 / 受信」](#)

「送信 / 受信」画面で表示されるスループットの値が正しくありません。

---


### 3.10 SNMP


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「オプション設定」](#) / [「SNMP」](#)

ブロードキャストやマルチキャストのパケットの送受信で ifInNUCastPkts、ifOutNUcastPkts ではなく ifInUcastPkts、ifOutUcastPkts がカウントアップします。

---

### 3.11 フルパス名


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「保守管理」](#) / [「アップグレード」](#)

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「保守管理」](#) / [「設定」](#)

バックアップ、リストア、アップグレードにおいて、設定ファイルやファームウェアファイルのフルパス名が 254 文字までしか入力することができません。

---


### 3.12 設定のリストアとバックアップ

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「保守管理」](#) / [「設定」](#)

バックアップした設定ファイルをテキストエディターなどで編集した後、本製品にリストアしないでください。

---

### 3.13 ファームウェアのアップグレード / ダウングレード


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「保守管理」](#) / [「アップグレード」](#)

- ルーター経由でファームウェア更新を行うと、動作状況を把握できなくなる場合がありますが、約 4 分後にはファームウェアが更新され正常に起動します。設定を続ける場合は、再度本製品の Web 設定画面に接続してください。
- ファームウェアファイルの転送中に、UTP ケーブル抜きなどにより転送が不完全な状態となった場合は、本製品を再起動した後、再度アップグレードを実行してください。再起動を行わないと、アップグレード中にメモリー不足となり、リポートしてしまうことがあります。


---

### 3.14 Web 設定画面


- 「無線」画面の「ステータス」ラジオボタンを「オン」→「オフ」→「オン」のように変えると、初期状態ではグレイアウトしていた「ブロードキャスト/マルチキャスト速度制限」の「速度制限」と「バースト時の速度制限」の入力フィールドが入力可能な状態に変わります。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線」](#)


- 「イベント」画面の「ログのリレー」チェックボックスを有効にした後で無効にすると、入力可能だった「リレーホスト」と「リレーポート」フィールドがグレイアウトします。これらのフィールドに値を入力するときは、「ログのリレー」チェックボックスを有効にした状態で行ってください。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「ステータス」](#) / [「イベント」](#)

- VWN のセキュリティーが「WPA エンタープライズ」の場合、「WPA バージョン」の「WPA」のみが有効となっているときに「WPA」のチェックを外すことによって自動的に「WPA2」が有効になると、「事前認証を有効にする」がグレイアウトして設定できなくなります。その場合は「WPA」「WPA2」の両方を有効にし、「事前認証を有効にする」の設定を変更してから「WPA バージョン」を設定してください。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「VWN」](#)

- 「VWN」画面の各 VWN のセキュリティー「WPA エンタープライズ」で「事前認証を有効にする」を無効にすることができません。

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「VWN」](#)


## 4 ファームウェアのアップグレード

**重要**：アップグレード中は、本製品の無線機能が停止します。アップグレードは、必ず有線 LAN ポートに接続したコンピューターから実行してください。  
また、アップグレード中は、本製品の Web 設定画面へのアクセスや、有線 LAN ポートへのトラフィック流入をできるだけ避けてください。アップグレードに失敗するだけでなく、本製品が起動できなくなる可能性があります。

### 4.1 V.1.1.2 より前のバージョン→V.3.4.4 アップグレード

V.1.1.2 よりも前のバージョンからの V.3.4.4 へのアップグレードは、弊社ホームページから V.1.1.2 のファームウェアをダウンロードし、「保守管理」/「アップグレード」画面で V.1.1.2 にアップグレードした後に、次の「4.2」を実行してください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「保守管理」](#) / [「アップグレード」](#)

### 4.2 V.1.1.2 → V.3.4.4 アップグレード

**重要**：専用書き換えプログラムを実行するコンピューターは、本製品と同一のネットワークに接続してください。ルーターを経由すると、専用書き換えプログラムが正常に動作しないことがあります。

V.1.1.2 からのアップグレードは、下記の専用書き換えプログラムで V.3.1.1 にアップグレードした後、Web 設定画面で V.3.4.4 にアップグレードします。

TQ Firm Upgrader\_V112\_to\_V311.zip

プログラムは、弊社ホームページからダウンロードしてください。


<http://www.allied-telesis.co.jp/>

アップグレードの手順は、以下のとおりです。

(注) V.2.1.x で作成された設定のバックアップファイルを、V.1.1.2 の本製品にリストアした後、TQ Firm Upgrader.exe を実行すると途中で初期化され、バージョンアップに失敗します。

1. Windows XP がインストールされたコンピューターを用意してください。専用書き換えプログラムは、Windows XP のみで実行可能です。
2. 「ユーザー管理」画面において、ユーザー名に記号「< > " &」を使用している場合、アップグレードを実行する前に、これらが含まれないユーザー名に変更してください。
3. 安全のために設定のバックアップを取ってください。


4. 専用書き換えプログラムを解凍し、「TQ Firm Upgrader.exe」をダブルクリックしてください。(1)

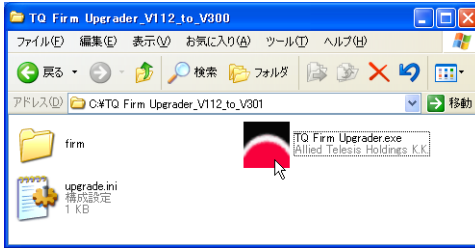

5. 「IP Address」にアップグレード対象となる AT-TQ2403 の IP アドレスを入力し、「Password」に管理者 manager のパスワードを入力して、「OK」をクリックしてください。




6. 下記が表示される場合は、「ブロックを解除する」をクリックしてください。

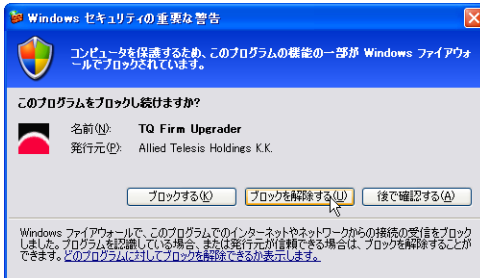

(1) 手順 4～8 の図版のフォルダ名やログが旧バージョン「V.3.0.1」となっております。「V.3.1.1」に読み替えてくださいますようお願いいたします。

7. ファームウェアが適用されるまで、最大約 20 分かかります。アップグレードが完了したら、「終了」をクリックしてください。

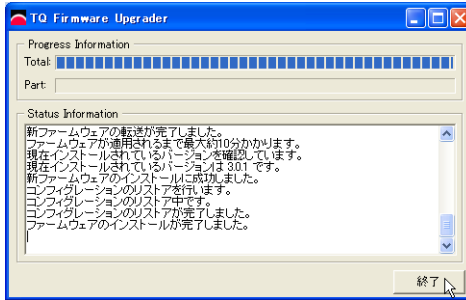


**重要：**ファームウェアのアップグレードの実行中は、本製品の電源をオフにしたり、再起動したりしないでください。アップグレードに失敗するだけでなく、本製品が起動できなくなる可能性があります。

8. ログファイルが保存されます。  
ログファイルは「IP アドレス.log」という名前を持ちます。




9. V.1.1.2 のときの設定は V.3.1.1 に引き継がれます。  
また、アップグレード前に管理者ユーザー (manager) のパスワードが 9 文字以上だった場合は、本製品の設定画面にログインする際に、アップグレード前に設定されていたパスワードの 8 文字目までを入力してください (パスワードは、先頭 8 文字に変更されます)。  
専用書き換えプログラムで、V.1.1.2 → V.3.1.1 のアップグレードを行うと、SNMP マネージャーで SET されていた項目 (ロケーションなど) がリセットされます。SNMP を使用していた場合は、ロケーションなどを再設定してください。
10. 弊社ホームページから V.3.4.4 のファームウェアをダウンロードし、「保守管理」 / 「アップグレード」画面で V.3.4.4 にアップグレードしてください。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

 参照 「リファレンスマニュアル」 / 「保守管理」 / 「アップグレード」

#### 4.3 V.2.1.x 以降→V.3.4.4 アップグレードの補足

V.2.1.x 以降から V.3.4.4 へのアップグレードは、本製品の Web 設定画面で行います。


 **参照** 「リファレンスマニュアル」 / 「保守管理」 / 「アップグレード」

ただし、V.2.1.0 から V.3.4.4 へのアップグレードの場合は、アップグレードを行う前に、以下の 2 点を実行してください。


1. 「ユーザー管理」画面において、ユーザー名に記号「< > ' " &」を使用している場合、これらが含まれないユーザー名に変更してください。
2. 管理者ユーザー（manager）のパスワードとして、9 文字以上の文字列を設定している場合は、8 文字以内のパスワードに変更してください。

管理者ユーザーのパスワードとして、9 文字以上の文字列を設定したまま、アップグレードを行ってしまった場合、以下の手順で対応してください。

1. 「リファレンスマニュアル」 / 「保守管理」 / 「アップグレード」の手順 7 の最後の段階で、パスワードを要求するダイアログボックスが表示されます。

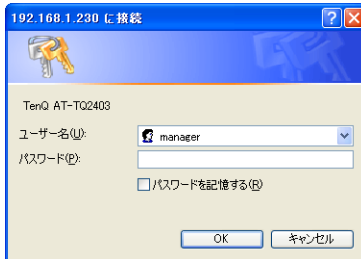

 そのまま、4～5 分待ち、下記のエラーメッセージが表示されたら、「OK」ボタンをクリックし、メッセージボックスを閉じてください。



2. 手順 1 のパスワードを要求するダイアログボックスの「キャンセル」ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じてください。閉じない場合は、閉じるまで「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
3. Web ブラウザーを終了してください。
4. Web ブラウザーを起動し、本製品の設定画面にログインします。管理者ユーザー（manager）のパスワードとして、アップグレード前に設定されていたパスワードの 8 文字目までを入力してください。





## 5 マニュアルの補足

---

最新リファレンスマニュアルに関する補足事項です。


### 5.1 IEEE 802.11a で W53 のチャンネルを設定したとき

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線 LAN」](#)

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線」](#)


IEEE 802.11a のチャンネルとして、W53 のチャンネル 52・56・60・64 のいずれかを設定すると、実際に使用されるチャンネルは、W52 と W53 のチャンネル 36・40・44・48・52・56・60・64 の中からランダムに選ばれます。また、W53 のチャンネルが使用されているときに、DFS によりレーダーが検出されると、レーダーのチャンネルを除いたチャンネルから再度ランダムに選択されます。


### 5.2 クラスタを構成するときのファームウェアバージョン


 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「クラスタ」](#) / [「アクセスポイント」](#)

クラスタは、同一ファームウェアバージョンのアクセスポイントで構成してください。

### 5.3 チャンネル自動管理とチャンネルの個別設定

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「クラスタ」](#) / [「チャンネル自動管理」](#)

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線 LAN」](#)

 [「リファレンスマニュアル」](#) / [「詳細設定」](#) / [「無線」](#)

クラスタ機能をご使用になる場合は、チャンネル自動管理機能を有効にしてください。チャンネル自動管理機能は、クラスタに属すアクセスポイントのチャンネルを電波干渉が減少するように自動的に調整します。この機能が無効になっていると、クラスタに属すすべてのアクセスポイントのチャンネルが同一となり（共有され）、アクセスポイント間で電波干渉が起ります。

クラスタに属すアクセスポイントごとにチャンネルを手動設定したい場合は次のようにしてください。

- (1) クラスタに属すアクセスポイントの 1 台で「チャンネル自動管理」画面の「固定」にチェックを入れて「適用」ボタンをクリックします。
- (2) アクセスポイントごとに「無線 LAN」または「無線」画面でチャンネルを変更し「適用」ボタンをクリックします。

## 6 マニュアルについて

---

最新のリファレンスマニュアル（613-001685 Rev.A）、ユーザーマニュアル（613-001037 Rev.D）は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、上記のマニュアルに対応した内容になっていますので、お手持ちのマニュアルが上記のものでない場合は、弊社ホームページで最新の情報をご覧ください。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

