



613-000275 Rev.H 090327



最初にお読みください

CentreCOM® AR570Sリリースノート

この度は、CentreCOM AR570Sをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、取扱説明書（613-000451 Rev.B）とコマンドリファレンス（613-000273 Rev.C）の補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 2.9.1-19

2 本バージョンで修正された項目


ファームウェアバージョン 2.9.1-17 から 2.9.1-19 へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 2.1 PPP 機能（クライアント機能および Access Concentrator 機能）を複数のインターフェースで使用した場合、自身が保持していないセッション ID の PPP パケットを受信しても正常に PADT パケットを送信できませんでしたが、これを修正しました。

3 本バージョンでの制限事項・注意事項


ファームウェアバージョン 2.9.1-19 には、以下の制限事項や注意事項があります。

3.1 ADD DHCP6 POLICY コマンド

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「DHCPv6 サーバー」

「ADD DHCP6 POLICY」コマンドで DHCPv6 サーバーの設定を変更しても、サーバーから Reconfigure メッセージが送信されません。「ADD DHCP6 POLICY」コマンドの実行後、さらに「SET DHCP6 POLICY」コマンドを実行してください。これにより、Reconfigure メッセージが送信されます。

3.2 ADD DHCP6 KEY コマンド

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「DHCPv6 サーバー」

DHCPv6 サーバーで認証機能を使用した場合、「ADD DHCP6 KEY」コマンドの「STRICT」パラメーターが動作しません。

4 取扱説明書・コマンドリファレンスの補足

取扱説明書およびコマンドリファレンスの補足事項です。

4.1 STATUS LED

 **参照** 「取扱説明書」 18 ページ

本製品の STATUS (SYSTEM) LED には、以下の状態も含まれます。

LED	色	状態	表示の内容
SYSTEM	橙	短い3回点滅の繰り返し	内部電源ユニットに異常が発生しています。

4.2 ADD FIREWALL POLICY NAT コマンド

参照 「コマンドリファレンス」 / 「ファイアウォール」

ADD FIREWALL POLICY NAT コマンドの NAT パラメーターについての補足事項です。

Port Restricted Cone NAT 使用時、CREATE CONFIG コマンドを実行した場合は、ADD FIREWALL POLICY NAT 行の最後に「GBLIP=WAN 側 IP アドレス」が追加されます。WAN 側 IP アドレスが固定 IP アドレスでない場合は、この状態で再起動するとエラーが発生しますので、CREATE CONFIG コマンドを実行した後に、EDIT コマンドで「GBLIP=WAN 側 IP アドレス」を削除してください。

5 取扱説明書とコマンドリファレンスについて

最新の取扱説明書（613-000451 Rev.B）とコマンドリファレンス（613-000273 Rev.C）は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、上記の取扱説明書とコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、お手持ちの取扱説明書、コマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

※パーツナンバー「613-000273 Rev.C」は、コマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>