

---

---

---

---

マルチレイヤー・モジュラー・スイッチ

**SwitchBlade<sup>®</sup> 7800S**  
**SwitchBlade<sup>®</sup> 5400S**

---

SB-7800S ・ SB-5400S ソフトウェアマニュアル  
メッセージ・ログレファレンス  
Ver. 10.7 対応

## ■対象製品

このマニュアルは SB-7800S および SB-5400S を対象に記載しています。また、SB-7800S のソフトウェアおよび SB-5400S のソフトウェアいずれも Ver. 10.7 の機能について記載しています。ソフトウェア機能は、基本ソフトウェア OS-SW および各種オプションライセンスによってサポートする機能について記載します。

## ■日本国外での使用について

弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は、下記窓口へご相談ください。

TEL: 0120-860442

月～金（祝・祭日を除く）9:00～17:30

## ■商標一覧

SwitchBlade は、アライドテレシスホールディングス（株）の登録商標です。

Cisco は、米国 Cisco Systems, Inc. の米国および他の国々における登録商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corp. の商品名称です。

GSRP は、アラクサラネットワークス（株）の商標です。

HP OpenView は米国 Hewlett-Packard Company の米国及び他の国々における商品名称です。

Microsoft は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

NavisRadius は、Lucent Technologies 社の商標です。

NetFlow は米国およびその他の国における米国 Cisco Systems, Inc. の登録商標です。

Octpower は、日本電気（株）の登録商標です。

Odyssey は、米国 Funk Software Inc. の米国における登録商標です。

sFlow は米国およびその他の国における米国 InMon Corp. の登録商標です。

Solaris は、米国及びその他の国における Sun Microsystems, Inc. の商標又は登録商標です。

UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Windows は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corp. の登録商標です。

イーサネットは、富士ゼロックス（株）の商品名称です。

そのほかの記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

## ■マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

## ■電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

## ■高調波規制について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

適合装置：

SB-7804S-AC

SB-7808S-AC

SB-7816S-AC

SB-5402S-AC

SB-5404S-AC

## ■ ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

(c)2005-2008 アライドテレシスホールディングス株式会社

## ■ マニュアルバージョン

2005年3月 Rev.A 初版

2005年7月 Rev.B

2006年1月 Rev.C

2006年4月 Rev.D

2006年6月 Rev.E

2006年8月 Rev.F

2007年6月 Rev.G

2008年3月 Rev.H

2008年7月 Rev.J



# はじめに

---

## ■対象製品およびソフトウェアバージョン

このマニュアルは SB-7800S および SB-5400S モデルを対象に記載しています。また、SB-7800S のソフトウェアおよび SB-5400S のソフトウェア、いずれも Ver. 10.7 の機能について記載しています。ソフトウェア機能は、基本ソフトウェア OS-SW および各種オプションライセンスによってサポートする機能について記載します。

操作を行う前にこのマニュアルをよく読み、書かれている指示や注意を十分に理解してください。また、このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。

なお、このマニュアルでは特に断らないかぎり SB-7800S と SB-5400S に共通の機能について記載しますが、どちらかの機種固有の機能については以下のマークで示します。

### 【SB-7800S】：

SB-7800S でサポートする機能です。SB-5400S はサポートしない機能または該当しない記述です。

### 【SB-5400S】：

SB-5400S でサポートする機能です。SB-7800S はサポートしない機能または該当しない記述です。

また、このマニュアルでは特に断らないかぎり基本ソフトウェア OS-SW の機能について記載しますが、各種オプションライセンスでサポートする機能を以下のマークで示します。

### 【OP-BGP】：

SB-7800S と SB-5400S のオプションライセンス OP-BGP でサポートする機能です。

### 【OP-ISIS】：

SB-7800S と SB-5400S のオプションライセンス OP-ISIS でサポートする機能です。

### 【OP-MLT】：

SB-7800S と SB-5400S のオプションライセンス OP-MLT でサポートする機能です。

### 【OP-ADV】：

SB-7800S と SB-5400S のオプションライセンス OP-ADV でサポートする機能です。

### 【OP-OSPF(SB-5400S)】：

SB-7800S では基本ソフトに含む機能ですが、SB-5400S はオプションライセンス OP-OSPF でサポートする機能です。

## ■このマニュアルの訂正について

このマニュアルに記載の内容は、ソフトウェアと共に提供する「リリースノート」および「マニュアル訂正資料」で訂正する場合があります。

## ■対象読者

SB-7800S または SB-5400S を利用したネットワークシステムを構築し、運用するシステム管理者の方を対象としています。

また、次に示す知識を理解していることを前提としています。

- ネットワークシステム管理の基礎的な知識

## ■マニュアルの構成

このマニュアルは、次に示す四つの章から構成されています。

### 第1章 障害の特定

本装置での障害の特定方法について説明しています。

はじめに

## 第2章 ルーティングプロトコルのイベント情報

ルーティングプロトコルのイベント情報の内容について説明しています。

## 第3章 装置関連の障害およびイベント情報


装置関連の障害およびイベント情報の内容について説明しています。

## 第4章 システム操作パネルの操作ログ情報


システム操作パネルの操作ログ情報の内容について説明しています。

### ■読書手順

このマニュアルは次の手順でお読みいただくことをお勧めします。

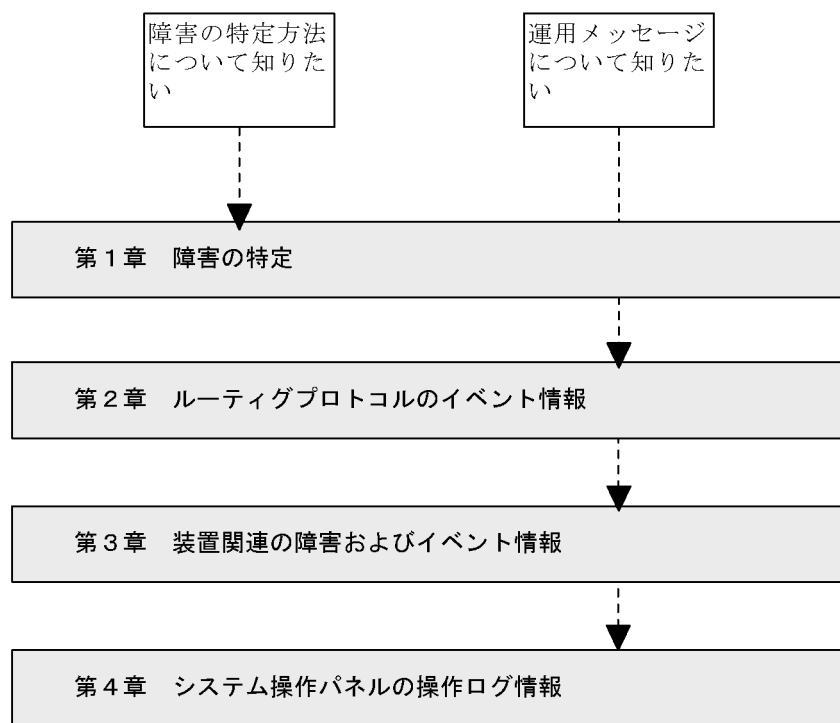

(凡例)

 : 必ず読む項目

### ■このマニュアルの URL

このマニュアルの内容は下記 URL に掲載しておりますので、あわせてご利用ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

### ■マニュアルの読書手順

本装置の導入、セットアップ、日常運用までの作業フローに従って、それぞれの場合に参照するマニュアルを次に示します。

## ●ハードウェアの構成，およびソフトウェアの機能を知りたい

解説書 Vol.1  
(613-000107)

解説書 Vol.2  
(613-000108)

## ●ハードウェアの設備条件，取扱方法を調べる

SB-7800S  
ハードウェア取扱説明書  
(613-000105)

SB-5400S  
ハードウェア取扱説明書  
(613-000106)

## ●コンフィグレーションの作成方法，設定例

コンフィグレーションガイド  
(613-000109)

コンフィグレーション  
コマンドレファレンス Vol.1  
(613-000111)

コンフィグレーション  
コマンドレファレンス Vol.2  
(613-000112)

## ●運用管理方法，トラブルシューティング →各コマンドの入カシNTAX，パラメータ詳細

運用ガイド  
(613-000110)

運用コマンドレファレンス  
Vol.1  
(613-000113)

運用コマンドレファレンス  
Vol.2  
(613-000114)

## →運用ログ詳細

メッセージ・ログレファレンス  
(613-000115)

## →MIB詳細

MIBレファレンス  
(613-000116)

## ■このマニュアルでの表記

ABR	Available Bit Rate
AC	Alternating Current
ACK	ACKnowledge
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ALG	Application Level Gateway
ANSI	American National Standards Institute
ARP	Address Resolution Protocol
AS	Autonomous System
ATM	Asynchronous Transfer Mode

## はじめに

AUX	Auxiliary
BCU	Basic management Control module
BGP	Border Gateway Protocol
BGP4	Border Gateway Protocol - version 4
BGP4+	Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4
bit/s	bits per second *bpsと表記する場合があります。
BPDU	Bridge Protocol Data Unit
BRI	Basic Rate Interface
BSU	Basic packet Switching module
BU	Basic control Unit
CBR	Constant Bit Rate
CDP	Cisco Discovery Protocol
CIDR	Classless Inter-Domain Routing
CIR	Committed Information Rate
CIST	Common and Internal Spanning Tree
CLNP	ConnectionLess Network Protocol
CLNS	ConnectionLess Network System
CONS	Connection Oriented Network System
CP	multi layer Control Processor
CRC	Cyclic Redundancy Check
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
CSNP	Complete Sequence Numbers PDU
CST	Common Spanning Tree
DA	Destination Address
DC	Direct Current
DCE	Data Circuit terminating Equipment
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
Diff-serv	Differentiated Services
DIS	Draft International Standard/Designated Intermediate System
DLCI	Data Link Connection Identifier
DNS	Domain Name System
DR	Designated Router
DSAP	Destination Service Access Point
DSCP	Differentiated Services Code Point
DTE	Data Terminal Equipment
DVMRP	Distance Vector Multicast Routing Protocol
E-Mail	Electronic Mail
EAP	Extensible Authentication Protocol
EAPOL	EAP Over LAN
EFM	Ethernet in the First Mile
ES	End System
FCS	Frame Check Sequence
FDB	Filtering DataBase
FR	Frame Relay
FTTH	Fiber To The Home
GBIC	GigaBit Interface Converter
GFR	Guaranteed Frame Rate
GSRP	Gigabit Switch Redundancy Protocol
HDLC	High level Data Link Control
HMAC	Keyed-Hashing for Message Authentication
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICMP	Internet Control Message Protocol
ICMPv6	Internet Control Message Protocol version 6
ID	Identifier
IEC	International Electrotechnical Commission
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
IETF	the Internet Engineering Task Force
IGMP	Internet Group Management Protocol
IIH	IS-IS Hello
IP	Internet Protocol
IPCP	IP Control Protocol
IPv4	Internet Protocol version 4
IPv6	Internet Protocol version 6
IPV6CP	IP Version 6 Control Protocol
IPX	Internetwork Packet Exchange
IS	Intermediate System
IS-IS	Information technology - Telecommunications and Information exchange between systems - Intermediate system to Intermediate system Intra-Domain routing information exchange protocol for use in conjunction with the Protocol for providing the Connectionless-mode Network Service (ISO 8473)
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Internet Service Provider



IST	Internal Spanning Tree
LAN	Local Area Network
LCP	Link Control Protocol
LED	Light Emitting Diode
LLC	Logical Link Control
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
LLQ+3WFQ	Low Latency Queueing + 3 Weighted Fair Queueing
LSP	Label Switched Path
LSP	Link State PDU
LSR	Label Switched Router
MAC	Media Access Control
MC	Memory Card
MD5	Message Digest 5
MDI	Medium Dependent Interface
MDI-X	Medium Dependent Interface crossover
MIB	Management Information Base
MPLS	Multi-Protocol Label Switching
MRU	Maximum Receive Unit
MSTI	Multiple Spanning Tree Instance
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol
MTU	Maximum Transfer Unit
NAK	Not AcKnowledge
NAS	Network Access Server
NAT	Network Address Translation
NCP	Network Control Protocol
NDP	Neighbor Discovery Protocol
NET	Network Entity Title
NIF	Network Interface board
NLA ID	Next-Level Aggregation Identifier
NPDU	Network Protocol Data Unit
NSAP	Network Service Access Point
NSSA	Not So Stubby Area
NTP	Network Time Protocol
OADP	Octpower Auto Discovery Protocol
OAM	Operations, Administration, and Maintenance
OSI	Open Systems Interconnection
OSINLCP	OSI Network Layer Control Protocol
OSPF	Open Shortest Path First
OUI	Organizationally Unique Identifier
PAD	PADding
PAE	Port Access Entity
PC	Personal Computer
PCI	Protocol Control Information
PDU	Protocol Data Unit
PICS	Protocol Implementation Conformance Statement
PID	Protocol IDentifier
PIM	Protocol Independent Multicast
PIM-DM	Protocol Independent Multicast-Dense Mode
PIM-SM	Protocol Independent Multicast-Sparse Mode
POH	Path Over Head
POS	PPP over SONET/SDH
PPP	Point-to-Point Protocol
PPPoE	PPP over Ethernet
PRI	Primary Rate Interface
PSNP	Partial Sequence Numbers PDU
PSU	Packet Switching Module
PVC	Permanent Virtual Channel (Connection)/Permanent Virtual Circuit
QoS	Quality of Service
RA	Router Advertisement
RADIUS	Remote Authentication Dial In User Service
RDI	Remote Defect Indication
REJ	REJect
RFC	Request For Comments
RIP	Routing Information Protocol
RIPng	Routing Information Protocol next generation
RM	Routing Manager
RMON	Remote Network Monitoring MIB
RPF	Reverse Path Forwarding
RQ	ReQuest
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol
SA	Source Address
SDH	Synchronous Digital Hierarchy
SDU	Service Data Unit
SEL	NSAP SElector

SFD	Start Frame Delimiter
SFP	Small Form factor Pluggable
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
SNAP	Sub-Network Access Protocol
SNMP	Simple Network Management Protocol
SNP	Sequence Numbers PDU
SNPA	Subnetwork Point of Attachment
SOH	Section Over Head
SONET	Synchronous Optical Network
SOP	System Operational Panel
SPF	Shortest Path First
SSAP	Source Service Access Point
STP	Spanning Tree Protocol
TA	Terminal Adapter
TACACS+	Terminal Access Controller Access Control System Plus
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLA ID	Top-Level Aggregation Identifier
TLV	Type, Length, and Value
TOS	Type Of Service
TPID	Tag Protocol Identifier
TTL	Time To Live
UBR	Unspecified Bit Rate
UDLD	Uni-Directional Link Detection
UDP	User Datagram Protocol
UPC	Usage Parameter Control
UPC-RED	Usage Parameter Control - Random Early Detection
VBR	Variable Bit Rate
VC	Virtual Channel/Virtual Call/Virtual Circuit
VCID	Virtual Channel Identifier
VLAN	Virtual LAN
VP	Virtual Path
VPI	Virtual Path Identifier
VPN	Virtual Private Network
RRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network
WDM	Wavelength Division Multiplexing
WFQ	Weighted Fair Queueing
WRED	Weighted Random Early Detection
WS	Work Station
WWW	World-Wide Web
XFP	10 gigabit small Form factor Pluggable

## ■ 常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは、常用漢字を使用することを基本としていますが、次に示す用語については、常用漢字以外を使用しています。

- 宛て (あて)
- 宛先 (あてさき)
- 迂回 (うかい)
- 鍵 (かぎ)
- 個所 (かしよ)
- 筐体 (きょうたい)
- 桁 (けた)
- 毎 (ごと)
- 閾値 (しきいち)
- 芯 (しん)
- 溜まる (たまる)
- 必須 (ひつす)
- 輻輳 (ふくそう)
- 閉塞 (へいそく)
- 漏洩 (ろうえい)

## ■ kB(バイト)などの単位表記について

1kB(キロバイト), 1MB(メガバイト), 1GB(ギガバイト), 1TB(テラバイト)はそれぞれ1,024バイト,

$1,024^2$  バイト,  $1,024^3$  バイト,  $1,024^4$  バイトです。



# 目次

<b>1</b>	<b>障害の特定</b>	<b>1</b>
1.1	LED表示の確認	2
1.2	障害部位の確認	3
1.3	運用メッセージの確認	5
1.3.1	メッセージの種類	5
1.3.2	運用メッセージの内容	5
1.3.3	運用メッセージのフォーマット	6
1.3.4	運用メッセージの出力	6
1.4	ログの確認	8
1.4.1	ログの種類	8
1.4.2	ログの内容	8
1.4.3	運用ログのフォーマット	9
1.4.4	種別ログのフォーマット	10
1.4.5	ログのコード情報	10
1.4.6	ログの自動保存と参照	15
1.5	初期起動メッセージ	17
1.6	BCU 初期診断での障害検出	19
<b>2</b>	<b>ルーティングプロトコルのイベント情報</b>	<b>21</b>
2.1	IPv4 ルーティング情報 (RTM)	22
2.1.1	RIP	22
2.1.2	OSPF <b>【OP-OSPF(SB-5400S)】</b>	<b>23</b>
2.1.3	BGP4 <b>【OP-BGP】</b>	<b>29</b>
2.1.4	IS-IS <b>【OP-ISIS】</b>	<b>50</b>
2.1.5	IPv4 ユニキャストルーティングプロトコル共通	55
2.2	IPv6 ルーティング情報 (RTM)	57
2.2.1	RIPng	57
2.2.2	OSPFv3 <b>【OP-OSPF(SB-5400S)】</b>	<b>58</b>
2.2.3	BGP4+ <b>【OP-BGP】</b>	<b>63</b>
2.2.4	IS-IS <b>【OP-ISIS】</b>	<b>83</b>
2.2.5	RA	83
2.2.6	IPv6 ユニキャストルーティングプロトコル共通	85
2.3	IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) <b>【OP-MLT】</b>	<b>86</b>
2.3.1	PIM-DM	86
2.3.2	PIM-SM	93
2.3.3	DVMRP	99
2.4	IPv6 マルチキャストルーティング情報 (MR6) <b>【OP-MLT】</b>	<b>103</b>
2.4.1	IPv6 PIM-SM	103

## 3

装置関連の障害およびイベント情報	109
3.1 コンフィグレーション	110
3.1.1 イベント発生部位 = CONFIG	110
3.2 アクセス	116
3.2.1 イベント発生部位 = ACCESS	116
3.3 プロトコル	121
3.3.1 イベント発生部位 = PPP <b>【SB-7800S】</b>	<b>121</b>
3.3.2 イベント発生部位 = IP	125
3.3.3 イベント発生部位 = VLAN	131
3.3.4 イベント発生部位 = VLAN (GSRP)	142
3.3.5 イベント発生部位 = MAC	144
3.4 装置の各部位	150
3.4.1 イベント発生部位 = RM	150
3.4.2 イベント発生部位 = CP	188
3.4.3 イベント発生部位 = NIF	194
3.4.4 イベント発生部位 = PSU <b>【SB-7800S】</b>	<b>195</b>
3.4.5 イベント発生部位 = BSU <b>【SB-5400S】</b>	<b>198</b>
3.5 回線	201
3.5.1 イベント発生部位 = LINELAN	201
3.5.2 イベント発生部位 = LINEWAN <b>【SB-7800S】</b>	<b>204</b>
3.6 オプションモジュール	207
3.6.1 イベント発生部位 = MC	207
3.6.2 イベント発生部位 = FAN	211
3.6.3 イベント発生部位 = POW <b>【SB-7800S】</b>	<b>215</b>
3.6.4 イベント発生部位 = PS <b>【SB-5400S】</b>	<b>222</b>
3.7 基本制御モジュール	225
3.7.1 イベント発生部位 = BCU	225
3.8 パケットスイッチングモジュール <b>【SB-7800S】</b>	<b>237</b>
3.8.1 イベント発生部位 = PSU-1	237
3.8.2 イベント発生部位 = PSU-2	239
3.8.3 イベント発生部位 = PSU-12	241
3.8.4 イベント発生部位 = PSU-22	243
3.8.5 イベント発生部位 = PSU-33	245
3.8.6 イベント発生部位 = PSU-43	247
3.9 基本スイッチングモジュール <b>【SB-5400S】</b>	<b>250</b>
3.9.1 イベント発生部位 = BSU-C1	250
3.9.2 イベント発生部位 = BSU-S1	251
3.9.3 イベント発生部位 = BSU-C2	251
3.9.4 イベント発生部位 = BSU-S2	252
3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット <b>【SB-7800S】</b>	<b>254</b>
3.10.1 イベント発生部位 = NE1GSHP-4S	254

3.10.2	イベント発生部位 = NE10G-1ER	256
3.10.3	イベント発生部位 = NE10G-1LW	257
3.10.4	イベント発生部位 = NE10G-1EW	259
3.10.5	イベント発生部位 = NE1GSHP-8S	260
3.10.6	イベント発生部位 = NE10G-1RX	262
3.10.7	イベント発生部位 = NE1G-48T	264
3.10.8	イベント発生部位 = NE1G-12SA	266
3.10.9	イベント発生部位 = NE1G-12TA	267
3.10.10	イベント発生部位 = NE1G-6GA	269
3.10.11	イベント発生部位 = NEMX-12	271
3.10.12	イベント発生部位 = S33-10G4RX(PSU 部)	273
3.10.13	イベント発生部位 = S33-10G4RX(NIF 部)	275
3.10.14	イベント発生部位 = S12-1G48T	277
3.10.15	イベント発生部位 = S12-1G48S	281
3.10.16	イベント発生部位 = S22-10G4RX	284
<b>3.11</b>	<b>ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-5400S】</b>	<b>288</b>
3.11.1	イベント発生部位 = NF1G-6G	288
3.11.2	イベント発生部位 = NF1G-48T	289
3.11.3	イベント発生部位 = NF1G-32S	291
3.11.4	イベント発生部位 = NFMX-44	292
3.11.5	イベント発生部位 = NFMX-34	294
3.11.6	イベント発生部位 = NF100-48TA	296
<b>3.12</b>	<b>ネットワークインタフェースモジュール・POS【SB-7800S】</b>	<b>299</b>
3.12.1	イベント発生部位 = NP192-1S4	299
3.12.2	イベント発生部位 = NP48-4S	300
3.12.3	イベント発生部位 = NP192-1S	302
<b>4</b>	<b>システム操作パネルの操作ログ情報</b>	<b>305</b>
4.1	システム操作パネルの操作ログ情報 (KEY)	306
4.2	システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)	308





# 1

## 障害の特定

この章ではトラブルが発生した場合にどの部分で障害が発生しているかを特定するための手段となる障害部位，運用メッセージ，ログについて説明しています。

---

1.1 LED 表示の確認

---

1.2 障害部位の確認

---

1.3 運用メッセージの確認

---

1.4 ログの確認

---

1.5 初期起動メッセージ

---

1.6 BCU 初期診断での障害検出

---

## 1.1 LED 表示の確認

---

LED ランプは装置に実装されているボードのパネル面にあり、障害状態（赤・黄）と、動作状態表示（緑）およびネットワーク障害について表示します。

BCU ボード上の ALARM LED が点灯している場合は、装置障害が発生していることを示しています。また、ERROR LED が点灯している場合は、装置の部分障害が発生していることを示しています。

LED 実装位置については「ハードウェア取扱説明書」を参照してください。

## 1.2 障害部位の確認


装置内で故障が発生した場合に、故障部位または機能の切り分けを行うためにシステム操作パネルに障害表示を行います。BCU ボード上の ALARM LED が点灯している場合は、装置障害が発生していることを示す障害表示を行います。また、ERROR LED が点灯している場合は、装置の部分障害が発生していることを示す障害表示を行います。

障害表示は、エラーレベル E9, E8, E7, E6, E5 の障害に対して行われ、エラーレベルの高い障害が優先的に表示されます。障害箇所が修復されると、障害表示は自動的に消えます。

装置起動中にシステム操作パネルの表示が POST 状態で変わらなくなった場合は、BCU の初期診断で障害を検出しています。「1.6 BCU 初期診断での障害検出」を参照し、対応してください。

障害が発生すると、エラーレベルとともにイベント発生部位とメッセージ ID がバックライトを点滅させながら表示されます。ENTR キーを押下すると、インタフェース識別子とその障害のメッセージテキストがバックライト点灯で表示されます。再度、ENTR キーを押下すると、<Main Menu> が表示されます。メッセージテキストは、画面左側に移動しながら繰り返し表示されます。

図 1-1 障害表示の表示例（NIF でハードウェア障害を検出した例）

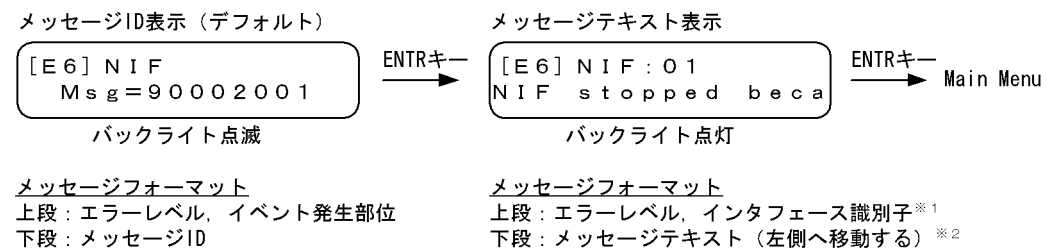

注※1 インタフェース識別子がないメッセージの場合は、イベント発生部位を示す。

注※2 次のメッセージテキストが、左に1文字ずつ移動しながら表示される。  
 NIF stopped because its hardware failure.

メッセージ ID 表示のイベント発生部位に表示される障害部位または機能の略称を次の表に示します。

表 1-1 システム操作パネルに表示される障害部位または機能の略称

障害部位または機能の略称	
SB-7800S	SB-5400S
CONFIG	
ACCESS	
PPP	-
IP	
VLAN	
MAC	
RM	
CP	
NIF	
LINELAN	
LINEWAN	-

1.2 障害部位の確認

障害部位または機能の略称	
SB-7800S	SB-5400S
PSU	BSU
FAN	
MC	
POW	PS
BCU	
PSU-1	BSU-C1
PSU-2	BSU-S1
-	BSU-C2
PSU-12	BSU-S2
PSU-22	-
PSU-33	-
PSU-43	-
NE1GSHP-4S	NFMX-44
NE10G-1ER	NF100-48TA
NE10G-1LW	-
NE10G-1EW	-
NE1GSHP-8S	-
NE10G-1RX	-
NE1G-48T	-
NE1G-12SA	-
NE1G-12TA	-
NE1G-6GA	-
S12-1G48T	-
S12-1G48S	-
S22-10G4RX	-
NEMX-12	-
S33-10G4RX	-
NP192-1S4	NFMX-34
NP48-4S	-
NP192-1S	-

## 1.3 運用メッセージの確認

本装置は動作状態の変化や障害情報など、管理者に通知することを目的とした情報を運用メッセージとして運用端末に出力します。運用メッセージは運用端末に出力するほか、運用ログとして装置内に保存します。この情報で装置の運用状態や障害の発生を管理できます。

### 1.3.1 メッセージの種類

本装置が出力するメッセージの種類と参照先を、次の表に示します。メッセージの種類のうち、本装置が出力するルーティングプロトコルのイベント情報、および装置関連の障害情報やイベント情報を運用メッセージと呼びます。

表 1-2 メッセージの種類と参照先

メッセージの種類	内容	参照先
初期起動メッセージ	本装置立ち上げ時に出力するメッセージ	「1.5 初期起動メッセージ」
コンフィグレーションエラーメッセージ	コンフィグレーションコマンド入力に対して本装置が出力するメッセージ	「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 19. コンフィグレーション編集時のエラーメッセージ」
コマンド応答メッセージ	コマンド入力に対して本装置が出力するメッセージ	「運用コマンドリファレンス Vol.1」「運用コマンドリファレンス Vol.2」各コマンドに記述されている【応答メッセージ】
運用メッセージ	ルーティングプロトコルのイベント情報	「2 ルーティングプロトコルのイベント情報」
	装置関連の障害情報およびイベント情報	「3 装置関連の障害およびイベント情報」

### 1.3.2 運用メッセージの内容

ルーティングプロトコルのイベント情報は、本装置が運用メッセージとして出力する機能項目と、運用メッセージとして出力しない機能項目があります。運用メッセージとして出力しない場合も運用ログは取得します。運用メッセージのサポート内容を次の表に示します。

表 1-3 運用メッセージのサポート内容

分類	機能項目	運用メッセージ
ルーティングプロトコルのイベント情報	IPv4 ルーティング情報	○
	IPv4 マルチキャストルーティング情報【OP-MLT】	×
	IPv6 ルーティング情報	○
	IPv6 マルチキャストルーティング情報【OP-MLT】	×
装置関連の障害およびイベント情報	装置のイベント発生部位ごとの障害情報	○
	装置のイベント発生部位ごとのイベント情報	○

(凡例)

- : メッセージ表示します。
- × : メッセージ表示しません。

### 1.3.3 運用メッセージのフォーマット

#### (1) ルーティングプロトコルのイベント情報

ルーティングプロトコルのイベント情報のフォーマットを次の図に示します。

図 1-2 ルーティングプロトコルのイベント情報のフォーマット

```
mm/dd hh:mm:ss          tttttttttttttttt~ttttttttttttttt
 1                        2
```

1. 時刻・・・メッセージで示す事象の発生した時刻を月日時分秒で表示します。
2. メッセージテキスト・・・発生した事象とそれに関する情報を示します。

#### (2) 装置関連の障害およびイベント情報

装置関連の障害およびイベント情報のフォーマットを次の図に示します。

図 1-3 装置関連の障害およびイベント情報のフォーマット

```
mm/dd hh:mm:ss ee kkkkkkkk [iii. . . iiii] xxxxxxxx yyyv:yyyyyyyyyyyyyy ttt~ttt
 1          2      3          4          5          6          7
```

1. 時刻：メッセージで示す事象の発生した時刻を月日時分秒で表示します。
2. イベントレベル
3. イベント発生部位または機能
4. イベント発生インタフェース識別子（表示の有無はイベント部位に依存）
5. メッセージ識別子
6. 付加情報
7. メッセージテキスト

イベントレベル、イベント発生部位または機能など、メッセージに含まれるコード情報はログと同じです。詳細については、「1.4.4 種別ログのフォーマット」を参照してください。

### 1.3.4 運用メッセージの出力

#### (1) ルーティングプロトコルのイベント情報

ルーティングプロトコルのイベント情報では、IPv4 ルーティングプロトコル、IPv6 ルーティングプロトコルの動作状態を通知します。メッセージを運用端末に画面出力する場合は、コマンドで指定します。使用するコマンドを次の表に示します。なお、マルチキャストルーティングプロトコルはメッセージを表示しないで、運用ログとして取得するだけです。

表 1-4 ルーティングプロトコルのイベント情報のメッセージ出力

分類	コマンド名	内容
IPv4 ルーティング情報	debug protocols unicast	メッセージ表示を開始します。
	no debug protocols unicast	メッセージ表示を停止します。
IPv4 マルチキャストルーティング情報 <b>【OP-MLT】</b>	-	メッセージ表示しません。
IPv6 ルーティング情報	debug protocols unicast	メッセージ表示を開始します。
	no debug protocols unicast	メッセージ表示を停止します。

分類	コマンド名	内容
IPv6 マルチキャストルーティング情報 <b>【OP-MLT】</b>	-	メッセージ表示しません。

(凡例) -: 該当しません。

## (2) 装置関連の障害およびイベント情報

装置関連の障害およびイベント情報は、すべてのメッセージを運用端末に画面出力します。障害重度またはイベントの内容によって、イベントレベルと呼ばれる E3 ~ E9 の 7 段階にレベル分けされています。set logging console コマンドでイベントレベルを指定すると、指定したレベル以下のメッセージの画面出力を抑制できます。

## 1.4 ログの確認

### 1.4.1 ログの種類

本装置が取得するログは運用ログと種別ログの2種類があります。運用ログは入力したコマンド、コマンド応答メッセージおよび運用メッセージとして運用端末に出力する情報、また、システム操作パネルで選択した操作情報および操作によるイベント情報をログとして時系列に取得します。種別ログは運用メッセージのうち装置関連の障害およびイベント情報の統計情報をログとして取得します。

運用ログと種別ログの特徴を次の表に示します。

表 1-5 運用ログと種別ログの特徴

項目	運用ログ	種別ログ
ログの内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>発生したイベントを時系列に取得します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同一のイベントにつき、最も古い発生時刻と最新の発生時刻、累積回数の統計情報を記録します。</li> </ul>
取得の対象とする保守情報	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力したコマンド</li> <li>コマンド応答メッセージ</li> <li>ルーティングプロトコルのイベント情報</li> <li>装置関連の障害およびイベント情報</li> <li>システム操作パネルで選択した操作情報</li> <li>システム操作パネルの操作によるイベント情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置関連の障害およびイベント情報</li> </ul>
ログの取得数	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログの取得数は9,500エントリです。この内、先頭から8,000エントリはすべてのログを時系列に保存します。</li> <li>残り1,500エントリは上記8,000エントリから溢れた古いログのうち、ログ種別が'KEY'、'RSP'、'ERR'、'EVT'のログだけ時系列に保存します。</li> <li>1エントリは80文字となります。取得したログが100文字の場合は2エントリ分となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログ取得数は500エントリです。</li> <li>ログ取得数を越えた場合は、新たに取得されたログよりもイベントレベルの低いログを削除し、新しいログを取得します。</li> </ul>
ログの取得数オーバー処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログ取得数が8,000エントリを超えた場合は、溢れた古いログの種類により削除処理が異なります。</li> <li>溢れた古いログのうち、ログ種別が'KEY'、'RSP'、'ERR'、'EVT'以外のログは削除されます。</li> <li>溢れた古いログのうち、ログ種別が'KEY'、'RSP'、'ERR'、'EVT'のログは、8,001～9,500エントリに保存されず、9,500エントリを超えた場合は、古いログを削除します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログ取得数が500エントリを超えた場合は、新たに取得されたログよりもイベントレベルの低いログを削除して新しいログを取得します。</li> </ul>

### 1.4.2 ログの内容

運用ログ、種別ログとして取得する情報を次の表に示します。

表 1-6 運用ログ、種別ログとして取得する情報

分類	内容	運用ログ	種別ログ	参照先
入力したコマンド	オペレータが運用端末より入力したコマンド	○	×	-



分類	内容	運用 ログ	種別 ログ	参照先
コマンド応答メッセージ	コマンド入力に対して装置が出力するメッセージ	○	×	「運用コマンドレファレンス Vol.1」 「運用コマンドレファレンス Vol.2」各 コマンドに記述されている【応答メッ セージ】
ルーティングプロト コルのイベント情報	IPv4 ルーティング情報	○	×	「2 ルーティングプロトコルのイベン ト情報」
	IPv4 マルチキャストルーティン グ情報 <b>【OP-MLT】</b>	○	×	
	IPv6 ルーティング情報	○	×	
	IPv6 マルチキャストルーティン グ情報 <b>【OP-MLT】</b>	○	×	
装置関連の障害およ びイベント情報	装置のイベント発生部位ごとの 障害情報	○	○	「3 装置関連の障害およびイベント情 報」
	装置のイベント発生部位ごとの イベント情報	○	○	
システム操作パネル の操作ログ情報	オペレータがシステム操作パネ ルで選択した操作情報	○	×	「4 システム操作パネルの操作ログ情 報」
	システム操作パネルの操作によ るイベント情報	○	×	

(凡例)

- ：メッセージ表示，またはログを取得します。
- ×：メッセージ表示しません。また，ログも取得しません。
- ：該当しません。

### 1.4.3 運用ログのフォーマット

運用中のメッセージは運用ログとして装置内に保存します。ログの格納時は運用メッセージとして画面出力する情報に**ログ種別**を付加したフォーマットになります。

#### (1) ルーティングプロトコルのイベント情報

入力コマンド，コマンド応答メッセージ，ルーティングプロトコルのイベント情報，システム操作パネルで選択した操作情報，システム操作パネルの操作によるイベント情報のフォーマットを次の図に示します。

図 1-4 入力コマンド，コマンド応答メッセージ，ルーティングプロトコルのイベント情報のフォーマット

```

kkk      mm/dd hh:mm:ss      tttttttttttttt~ttttttttttttt
 1                2                3

```

1. ログ種別・・・提供機能単位に識別コードを 3 文字の文字列で表示したもの。
  - KEY：入力コマンドおよびシステム操作パネルで選択した操作情報
  - RSP：コマンド応答メッセージおよびシステム操作パネルの操作によるイベント情報
  - RTM, MRP **【OP-MLT】**, MR6 **【OP-MLT】**：ルーティングプロトコルのイベント情報
2. 時刻・・・採取月，日，時，分，秒をテキスト表示します。
3. メッセージテキスト。

#### (2) 装置関連の障害およびイベント情報

装置関連の障害およびイベント情報のフォーマットを次の図に示します。

図 1-5 装置関連の障害およびイベント情報のフォーマット

```

kkk   mm/dd hh:mm:ss  ee   kkkkkkkk  [iii...iiil]  xxxxxxx  yyyy:yyyyyyyyyyyy
  1       2                3       4           5           6           7

ttt~ttt
  8

```

1. ログ種別・・・提供機能単位に識別コードを 3 文字の文字列で表示したもの。
  - ERR：装置のイベント発生部位ごとの障害情報
  - EVT：装置のイベント発生部位ごとのイベント情報
2. 時刻・・・採取月，日，時，分，秒をテキスト表示します。
3. イベントレベル
4. イベント発生部位または機能
5. イベント発生インタフェース識別子（表示の有無はイベント部位に依存）
6. メッセージ識別子
7. 付加情報
8. メッセージテキスト

#### 1.4.4 種別ログのフォーマット

装置関連の障害情報およびイベント情報は発生順に運用ログとして保存しますが、このほかに種別ログとしても保存します。種別ログは、情報をメッセージ識別子ごとに分類した上で、同事象が最初に発生した日時および最後に発生した日時と累積回数を記録します。

種別ログのフォーマットを次の図に示します。

図 1-6 種別ログのフォーマット

```

ee   kkkkkkkk  [iii...iiil]  xxxxxxx  yyyy:yyyyyyyyyyyy
  1       2           3           4           5

mm/dd hh:mm:ss  mm/dd hh:mm:ss  ccc
  6                7           8

```

1. イベントレベル（E9～E3, R9～R5）
2. イベント発生部位または機能
3. イベント発生インタフェース識別子（表示の有無はイベント発生部位に依存）
4. メッセージ識別子
5. 付加情報
6. 該当障害の最新の発生時刻
7. 該当障害の最旧の発生時刻
8. 該当障害の発生回数

#### 1.4.5 ログのコード情報

##### (1) ログ種別

運用ログに付加されるログ種別には次の種類があります。

- ユーザのコマンド操作とその結果
- 装置が出力する動作情報
- 障害情報
- ユーザのシステム操作パネル操作とその結果

ログとして取得する情報とログ種別の対応を次の表に示します。運用ログのうち装置関連の障害およびイベント情報、および種別ログにはイベントレベルを付加します。

表 1-7 ログとして取得する情報とログ種別の対応

取得する情報	ログ種別	内容	イベントレベル
入力コマンドおよびシステム操作パネルで選択した操作情報	KEY	オペレータが運用端末から入力したコマンド、およびオペレータがシステム操作パネルで選択した操作情報	-
コマンド応答メッセージおよびシステム操作パネルの操作によるイベント情報	RSP	コマンド入力に対して装置が出力するメッセージ、およびシステム操作パネルの操作によって発生したイベント情報	-
ルーティングプロトコル情報	RTM	IPv4 ルーティング情報または IPv6 ルーティング情報	-
	MRP	IPv4 マルチキャストルーティング情報 <b>【OP-MLT】</b>	-
	MR6	IPv6 マルチキャストルーティング情報 <b>【OP-MLT】</b>	-
装置関連の障害およびイベント情報	ERR	装置の各イベント発生部位ごとの障害情報	E9 ~ E5
	EVT	装置の各イベント発生部位ごとのイベント情報	E4, E3, R9 ~ R5

(凡例) -: 該当しません。

## (2) イベントレベル

種別ログで示されるイベントは、重要度によって7段階でレベル分けされます。イベントレベルと内容を次の表に示します。

表 1-8 イベントレベルと内容

イベントレベル	表示内容 (種別)	内容
9	E9 (致命的障害) R9 (致命的障害回復)	装置全体が停止する障害 (装置再起動または装置運用停止)
8	E8 (重度障害) R8 (重度障害回復)	装置の一部が停止する障害 <ul style="list-style-type: none"> <li>障害部位が CP-CPU の場合、該当 CP-CPU 再起動を伴う</li> <li>障害部位が PSU (SB-5400S では BSU) の場合、該当 PSU (SB-5400S では BSU) 再起動を伴う</li> </ul>
7	E7 (RM 部分障害) R7 (RM 部分障害回復)	RM 部の一部が停止する障害
6	E6 (CP 部分障害, PSU (SB-5400S では BSU) 部分障害) R6 (CP 部分障害回復, PSU (SB-5400S では BSU) 部分障害回復)	PSU (SB-5400S では BSU) 部の一部 (NIF 部を含む) が停止する障害
5	E5 (他系障害) R5 (他系障害回復)	二重化に関する障害 (系切替不可)
4	E4 (ネットワーク障害)	回線に関する情報 (LAN)
3	E3 (警告)	警告

なお、イベントレベル E9 から E5 の障害が回復した場合、各レベルに対応して R9 から R5 までのレベル表示で運用メッセージを出力します。また、E9 から E5 の障害が発生した場合、運用ログおよび種別ログ

を「/primaryMC/var/log/system.log」,「/primaryMC/var/log/error.log」として MC に自動保存を行います。

### (3) イベント発生部位

種別ログでは発生したイベントの部位または機能を識別子で示します。イベント発生部位を次の表に示します。

表 1-9 イベント発生部位【SB-7800S】

項番	識別子	イベント発生部位または機能
1	CONFIG	コンフィグレーション
2	ACCESS	装置アクセス権制御
3	IP	IP 制御機能
4	PPP	PPP プロトコル
5	VLAN	VLAN 制御機能
6	MAC	MAC 制御機能
7	RM	RM 制御機能
8	CP	CP 制御機能
9	NIF	NIF 制御機能
10	LINELAN	LAN 回線
11	LINEWAN	WAN 回線
12	PSU	PSU 制御機能
13	FAN	ファンモジュール
14	MC	MC
15	POW	電源部
16	BCU	基本制御モジュール
17	PSU-1	PSU-1
18	PSU-2	PSU-2
19	PSU-12	PSU-12
20	PSU-22	PSU-22
21	PSU-33	PSU-33
22	PSU-43	PSU-43
23	NE1GSH-4S	1000BASE-X・SFP・4 回線・階層化シェーパ機能付き (1024 ユーザ× 4QoS/ポート)
24	NE1GSH-8S	1000BASE-X・SFP・8 回線・階層化シェーパ機能付き (1024 ユーザ× 4QoS/ポート)
25	NE10G-1ER	10BASE-ER (2m ~ 40km)・1 回線
26	NE10G-1LW	10GBASE-LW (2m ~ 10km)・1 回線
27	NE10G-1EW	10GBASE-EW (2m ~ 40km)・1 回線
28	NE10G-1RX	10GBASE-R・XFP・1 回線
29	NE1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・48 回線
30	NE1G-12SA	1000BASE-X・SFP・12 回線
31	NE1G-12TA	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・12 回線

項番	識別子	イベント発生部位または機能
32	NE1G-6GA	1000BASE-X・GBIC・6回線
33	NEMX-12	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・8回線+ 1000BASE-X・SFP・4回線
34	S12-1G48T	パケットスイッチングモジュール 12+ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・48回線・PSU-12内蔵
35	S12-1G48S	パケットスイッチングモジュール 12+ 1000BASE-X・SFP・48回線・PSU-12内蔵
36	S22-10G4RX	パケットスイッチングモジュール 22+ 10GBASE-R・XFP・4回線・PSU-22内蔵
37	S33-10G4RX	パケットスイッチングモジュール 33+ 10GBASE-R・XFP・4回線・PSU-33内蔵
38	NP192-1S4	OC-192c/STM-64 POS (40km)・1回線・G.652 シングルモード
39	NP48-4S	OC-48c/STM-16 POS・SFP・4回線・シングルモード
40	NP192-1S	OC-192c/STM-64 POS (2km)・1回線・G.652 シングルモード

表 1-10 イベント発生部位【SB-5400S】

項番	識別子	イベント発生部位または機能
1	CONFIG	コンフィギュレーション
2	ACCESS	装置アクセス権制御
3	IP	IP 制御機能
4	VLAN	VLAN 制御機能
5	MAC	MAC 制御機能
6	RM	RM 制御機能
7	CP	CP 制御機能
8	NIF	NIF 制御機能
9	LINELAN	LAN 回線
10	BSU	BSU 制御機能
11	FAN	ファンモジュール
12	MC	MC
13	PS	電源部
14	BCU	基本制御モジュール
15	BSU-C1	BSU-C1
16	BSU-S1	BSU-S1
17	BSU-C2	BSU-C2
18	BSU-S2	BSU-S2
19	NF1G-6G	1000BASE-X・GBIC・6回線
20	NF1G-48T	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・48回線
21	NF1G-32S	1000BASE-X・SFP・32回線
22	NFMX-44	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・40回線 + 1000BASE-X・SFP・4回線
23	NFMX-34	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T・32回線 + 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T or 1000BASE-X・SFP・選択型 2回線

項番	識別子	イベント発生部位または機能
24	NF100-48TA	10BASE-T/100BASE-TX・48回線・マイナーチェンジ版

#### (4) イベント発生インタフェース識別子

イベントが発生したインタフェース部位を識別子で示します。SB-7800S と SB-5400S のインタフェース部位の部位識別子の表示形式を次の表に示します。

表 1-11 インタフェース部位識別子の表示形式【SB-7800S】

識別子の表示形式	インタフェース部位
(なし)	RM 部
CP (CP 番号なし)	CP-CPU 部
PSU:p	PSU 部
NIF:nn	NIF 部
NIF:nn LINE:l	ライン系回線部 (LAN)
RM-LINE:0	RM イーサネット

(凡例)

- p : PSU 番号
- nn : NIF 番号
- l : 回線番号

表 1-12 インタフェース部位識別子の表示形式【SB-5400S】

識別子の表示形式	インタフェース部位
(なし)	RM 部
CP (CP 番号なし)	CP-CPU 部
BSU (BSU 番号なし)	BSU 部
NIF:nn	NIF 部
NIF:nn LINE:l	ライン系回線部 (LAN)
REMOTE MANAGEMENT PORT	リモートマネジメントポート
MAINTENANCE PORT:mm	メンテナンスポート

(凡例)

- nn : NIF 番号
- l : 回線番号
- mm : メンテナンスポート番号

#### (5) メッセージ識別子および付加情報

発生したイベントの内容をコードで示したものです。内容の詳細は「3 装置関連の障害およびイベント情報」を参照してください。

#### (6) 該当イベントの最新および最旧の発生時刻

該当イベントが最初に発生した時刻および最新の発生時刻を示します。

### (7) 該当イベントの発生回数

該当イベントが繰り返し発生している場合にその累計を示します。累計はログの採取開始から現在までに発生したイベントの回数となります。該当イベントが 255 以上発生している場合、発生回数の表示は 255 となります。

## 1.4.6 ログの自動保存と参照

### (1) ログの自動保存

運用ログと種別ログは、以下に示す契機で対応する系の MC（運用系の場合は運用系の現用 MC，待機系の場合は待機系の現用 MC）上へ自動的に保存されます。またログの保存先を次の表に示します。

ログを自動保存する契機

1. イベントレベル E9 から E5 の重度障害が発生した場合
2. 運用コマンドの reload コマンドにより装置の再起動を行った場合
3. ログインまたはログアウトを行った場合
4. ppupdate に伴う装置の再起動を行った場合
5. リセットボタン押下に伴う装置再起動を行った場合
6. BCU Alternate スイッチ押下により、その系が再起動した場合

表 1-13 ログの保存先

ログの種類	MC 内の保存先
運用ログ	/primaryMC/var/log/system.log へ保存
種別ログ	/primaryMC/var/log/error.log へ保存

### (2) ログの参照とファイルの作成方法

運用ログおよび種別ログは show logging コマンドを使用して参照します。これらのログはファイルとして取り出すこともできます。ファイルは show logging コマンド実行時にリダイレクト指定して作成します。show logging コマンド以外のコマンド出力結果をファイルとして取り出す場合も、同様にリダイレクト指定します。コマンドのリダイレクトによってファイルを作成する場合の格納ディレクトリを次の表に示します。

表 1-14 格納ディレクトリ

項目	格納ディレクトリ	備考
ユーザホームディレクトリ	/primaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名 >/	現用 MC に格納
	/secondaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名 >/	予備 MC に格納
テンポラリディレクトリ	/tmp/	装置が電源断や reload コマンドによって停止した場合、格納ファイルは削除されます。

次に、運用系から show logging コマンドを実行し、運用系の予備 MC のホームディレクトリにファイルを取得する例を示します。

運用系の運用ログを予備 MC に取得

## 1.4 ログの確認

```
> show logging > /secondaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名>/<ファイル名>  
>
```

待機系の運用ログを予備 MC に取得

```
> show logging standby > /secondaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名>/<ファイル名>  
>
```

運用系の種別ログを予備 MC に取得

```
> show logging reference > /secondaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名>/<ファイル名>  
>  
>
```

待機系の種別ログを予備 MC に取得

```
> show logging reference standby > /secondaryMC/usr/home/<ユーザアカウント名>/<  
ファイル名>  
>
```

### (3) リモートホストでのログ取得

syslog 出力機能を使用してリモートホスト側にもログを取得できます。ただし、syslog 出力機能ではフレームロスなどによってログ情報が紛失する可能性があります。

syslog 出力機能については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 logger-syslog (ログ syslog 情報)」を参照してください。

### (4) ログの E-Mail 送信機能

E-Mail 送信機能を使用してリモートホスト、PC などにログ情報を送ることができます。この機能ではメールの受信には対応していません。この機能によって送付されたメールに対して返信を行うと送信エラーとなります。

E-Mail 送信機能については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 logger-email (ログ E-Mail 情報)、コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 logger-smtp (SMTP サーバ情報)」を参照してください。



## 1.5 初期起動メッセージ

装置立ち上げ時に表示するメッセージの一覧を「表 1-15 立ち上げメッセージ」に、立ち上げ中に表示する障害メッセージを「表 1-16 立ち上げ中の障害メッセージ」に示します。なお、立ち上げ中には動作状況を示す情報としてこれらの表にないメッセージが表示されますが、無視してください。

また、立ち上げメッセージはシステム操作パネルにも表示されます。これは装置の初期診断の経過を示すものです。システム操作パネルに表示するメッセージの一覧を「表 1-17 システム操作パネルに表示される立ち上げメッセージ」に示します。

表 1-15 立ち上げメッセージ

メッセージ	内容
Starting 1st loader	第 1 段階の起動プログラムを開始しました。
Loading from MC slot 0	MC スロット 0 からソフトウェアのローディングを開始しました。
Loading from MC slot 1	MC スロット 1 からソフトウェアのローディングを開始しました。
Starting 2nd loader	第 2 段階の起動プログラムを開始しました。
Starting 3rd loader	第 3 段階の起動プログラムを開始しました。

表 1-16 立ち上げ中の障害メッセージ

メッセージ	内容
MC not found.	MC が実装されていません。 [対応] 本装置のソフトウェアをインストールしてある MC を実装して電源を再投入してください。
loading /boot ... failed.	MC からのソフトウェアのローディングに失敗しました。 [対応] 本装置のソフトウェアをインストールしてある MC を実装して電源を再投入してください。
Loading failed.	MC からのソフトウェアのローディングに失敗しました。 [対応] 本装置のソフトウェアをインストールしてある MC を実装して電源を再投入してください。

表 1-17 システム操作パネルに表示される立ち上げメッセージ

メッセージ	内容
上段：[POST] XX 下段：(空行)	POST 実行中を示します。XX は POST コードです。この表示状態が長時間（数分以上）続く場合、POST 障害停止が表示できない致命的な障害が発生している可能性があります。
上段：[BOOT] Starting 下段： 1st loader	POST, MD が終了し、第 1 段階の起動プログラムが動作開始したことを示します。
上段：[BOOT] Loading 下段： from MC slot 0	MC スロット 0 からソフトウェアのローディングを開始したことを示します。
上段：[BOOT] Loading 下段： from MC slot 1	MC スロット 1 からソフトウェアのローディングを開始したことを示します。
上段：[BOOT] Starting 下段： 2nd loader	第 2 段階の起動プログラムが動作開始したことを示します。

## 1.5 初期起動メッセージ

メッセージ	内容
上段：[BOOT] Starting 下段： 3rd loader	第3段階の起動プログラムが動作開始したことを示します。
上段：[BOOT] Loading 下段： →→→→→→	OSのロード中を示します。→は進行状況を示し、下段左端から右方向に順次表示されます。
上段：[BOOT] Loading 下段： Complete	OSのロード終了を示します。
上段：Initializing 下段： →→→→→→	OSが動作開始し、初期化中であることを示します。→は進行状況を示し、下段左端から右方向に順次表示されます。
上段：Initialized 下段：(空行)	OSが初期化完了したことを示します。
上段：[POST] FAULT 下段： XX	POSTで障害検出し、停止していることを示します。XXはPOSTコードです。
上段：[MD] FAULT UUUU 下段： AAAAAAAAAAAAAA	MD障害検出により停止したことを示します。UUUUは障害検出部位のUNIT ID, SUB UNIT IDです。AAAAAAAAAAAAはAdditionalです。
上段：[BOOT] FAULT 下段： XX MMMMMMMM	障害リブートにより停止したことを示します。XXは障害検出部位のUNIT IDです。MMMMMMMMはMSG IDです。
上段：[BOOT] HALT 下段：(空行)	ユーザコマンド (reload stop) により停止したことを示します。

## 1.6 BCU 初期診断での障害検出

システム操作パネルの表示が POST 状態で変わらなくなった場合は、BCU の初期診断で障害を検出しています。次の表により対応してください。

表 1-18 BCU 初期診断コード

コード	部位	対応
43	メモリ #3	1. メモリスロット #3 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
44		
45	メモリ #2	1. メモリスロット #2 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
46		
48	メモリ #1	1. メモリスロット #1 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
49		
62	メモリ (すべて)	1. MS をすべて交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
69		
71		
72		
73	メモリ #3	1. メモリスロット #3 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
74	メモリ #2	1. メモリスロット #2 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
75	メモリ #1	1. メモリスロット #1 に実装されている MS を交換する。 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
76	メモリ #0	1. メモリスロット #0 に実装されている MS を交換する 2. MS を交換しても障害回復しない場合は BCU PK を交換する。
77		
78		
79		
81	BCU	1. BCU PK を交換する。
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		



# 2

## ルーティングプロトコルのイベント情報

この章ではルーティングプロトコルのイベント情報の内容について説明します。ルーティングプロトコルのイベント情報では、IPv4 ルーティングプロトコル、IPv6 ルーティングプロトコルの動作状態を通知します。メッセージを運用端末に画面出力する場合は、コマンドで指定します。なお、マルチキャストルーティングプロトコルはメッセージを表示しないで、運用ログとして取得するだけです。

---

2.1 IPv4 ルーティング情報 (RTM)

---

2.2 IPv6 ルーティング情報 (RTM)

---

2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

---

2.4 IPv6 マルチキャストルーティング情報 (MR6) 【OP-MLT】

---

## 2.1 IPv4 ルーティング情報 (RTM)

IPv4 ルーティングプロトコルのイベント情報について説明します。なお、運用メッセージをコンソールに表示させる場合はコンフィグレーションの `options monitor` を定義してください。

### 2.1.1 RIP

RIP の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-1 RIP の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	rip_rcv_response: Bad metric (<Metric>) for net <Destination_Address> from <Source_Address>	エラー (相手装置)
		不正なメトリック値 (0 または 17 以上のメトリック) を持つ経路情報を受信しました。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) を調査してください。
		<Metric> : 経路情報のメトリック値 <Destination_Address> : 経路情報の宛先アドレス <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
2	rip_rcv_response: Bad mask (<Mask>) for net <Destination_Address> from <Source_Address>	エラー (相手装置)
		不正なネットワークマスクを持つ経路情報を受信しました。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) を調査してください。
		<Mask> : 経路情報のネットワークマスク <Destination_Address> : 経路情報の宛先アドレス <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
3	rip_rcv: Ignoring RIP <RIP_Command> packet from <Source_Address> - ignoring version 0 packets	エラー (相手装置)
		バージョンフィールドが 0 のため、受信した RIP パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) を調査してください。
		<RIP_Command> : 受信メッセージタイプ • Invalid, Request, Response, TraceOn, TraceOff, Poll, PollEntry <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ

項番	メッセージテキスト	内容
4	rip_recv: Ignoring RIP <RIP_Command> packet from <Source_Address> - Reserved field not zero	エラー (相手装置)
		リザーブフィールドが 0 ではないため、受信した RIP パケットを無視 します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) を 調査してください。
		<RIP_Command> : 受信メッセージタイプ • Invalid, Request, Response, TraceOn, TraceOff, Poll, PollEntry  <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
5	rip_recv: Ignoring RIP <RIP_Command> packet from <Source_Address> - Authentication failure	エラー (相手装置)
		認証エラーのため、受信した RIP パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) を 調査してください。
		<RIP_Command> : 受信メッセージタイプ • Invalid, Request, Response, TraceOn, TraceOff, Poll, PollEntry  <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
6	rip_recv: Ignoring RIP <RIP_Command> packet from <Source_Address> - TRACE packets not supported	ワーニング (相手装置)
		TRACE パケットは未サポートのため、受信した RIP パケットを無視 します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIP) の 仕様を確認してください。
		<RIP_Command> : 受信メッセージタイプ • TraceOn, TraceOff  <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
7	rip_init: Old copy of rtm is running	エラー (自装置)
		すでにユニキャストルーティングプログラムが動作している可能性が あります。 ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って処置してください。

## 2.1.2 OSPF 【OP-OSPF(SB-5400S)】

OSPF の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-2 OSPF の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	OSPF SENT <Source_Address> -> <Destination_Address> : <Error_String>	ワーニング (自装置)
		OSPF パケットの送信に失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<Source_Address> : 送信元 IP アドレス <Destination_Address> : 宛先 IP アドレス <Error_String> : エラー要因
2	OSPF: OSPF_ASE import filter ignored on non AS boundary router at Domain <Domain_ID>.	ワーニング (自装置)
		AS 境界ルータではないため、インポートフィルタを無視します。 [対応] 空のエクスポートフィルタ (OSPFASE) をコンフィグレーションに定義してください。
		<Domain_ID> : インポートフィルタ適用対象 OSPF の Domain ID
3	OSPF: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because adjacency <RouterID> address <Address> doesn't help me.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータがヘルパールータとして動作していないため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] 隣接ルータのグレースフル・リスタートの定義を確認してください。
		<Domain_ID> : OSPF の Domain ID <Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス
4	OSPF: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because adjacency <RouterID> address <Address> gives up me.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータがヘルパールータの動作を停止したため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、隣接ルータの OSPF 状態とヘルパー停止要因を調査してください。
		<Domain_ID> : OSPF の Domain ID <Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス
5	OSPF: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because restart time is up.	ワーニング (自装置)
		リスタート時間内に再起動前の全隣接ルータと再接続・LSA 同期ができなかったため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] リスタート時間の定義を修正してください。
		<Domain_ID> : OSPF の Domain ID
6	OSPF: Graceful restart finished successfully (in domain <DomainID>).	情報 (自装置)
		グレースフル・リスタートに成功しました。 [対応] なし。
		<Domain_ID> : OSPF の Domain ID



項番	メッセージテキスト	内容
7	OSPF: Helper to adjacency <Router_ID> address <Address> failed because restart time is up.	ワーニング (相手装置)
		リスタート待ち時間が経過したため、ヘルパールータの動作を停止しました。 [対応] 隣接ルータがリスタート動作を停止していないか確認してください。 停止していない場合、隣接ルータのリスタート時間を調整してください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス
8	OSPF: Helper to adjacency <RouterID> address <Address> failed because network topology is changed.	ワーニング (自装置/ネットワーク)
		トポロジー変更のため、ヘルパールータの動作を停止しました。 [対応] 特に対処の必要はありません。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス
9	OSPF: Interface <Address> (<Interface_Name>) ignored, because configured in two areas or two domains.	ワーニング (自装置)
		同一インタフェースが複数のエリア、または複数のドメインに対して定義されています。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称
10	OSPF: <Interface_Type> option ignored for point-to-point interface <Address> (<Interface_Name>).	ワーニング (自装置)
		ポイント・ポイント型インタフェースに対して定義されたインタフェースタイプを無視し、ポイント・ポイント型で動作します。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<Interface_Type> : インタフェースタイプ • Broadcast, NBMA, PointToPoint <Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称
11	OSPF: routers option ignored for non-NBMA interface <Address> (<Interface Name>).	ワーニング (自装置)
		インタフェースタイプが NBMA でないため、定義された routers オプションを無視します。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称
12	OSPF: nomulticast option ignored for multiple access interface <Address> (<Interface_Name>).	ワーニング (自装置)
		ポイント・ポイント型でないインタフェースに対して定義された nomulticast オプションを無視し、OSPF パケットの宛先 IP アドレスとしてマルチキャストアドレス (224.0.0.5, 224.0.0.6) を使用します。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称

項番	メッセージテキスト	内容
13	OSPF RECV [Area <Area ID>] <Source_Address > -> <Destination_Address> : <Log_Type>.	<p>ワーニング (自装置／相手装置)</p> <hr/> <p>受信した OSPF パケットが不正です。 ただし、OSPF インタフェースとして定義していないブロードキャスト型インタフェースから受信したマルチキャストパケットは、ログ採取せずに廃棄します。</p> <p>[対応] ログ種別によって、対応が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP: bad destination &lt;Source_Address&gt; が直結ネットワークではない、または &lt;Destination_Address&gt; が OSPF 未定義のインタフェースの場合、OSPF インタフェースの定義を修正してください。</li> <li>• IP: bad protocol</li> <li>• IP: received my own packet</li> <li>• OSPF: bad packet type</li> <li>• OSPF: bad version</li> <li>• OSPF: bad checksum</li> <li>• OSPF: packet too small</li> <li>• OSPF: packet size &gt; ip length</li> <li>• OSPF: unknown neighbor</li> <li>• OSPF: bad area id 隣接ルータが不正なパケットを送信しています。隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPF) を調査してください。</li> <li>• OSPF: area mismatch</li> <li>• OSPF: bad virtual link エリアの定義を修正してください。</li> <li>• OSPF: bad authentication type</li> <li>• OSPF: bad authentication key 認証の定義を修正してください。</li> <li>• OSPF: interface down 特に対処の必要はありません。</li> <li>• HELLO: netmask mismatch</li> <li>• HELLO: hello timer mismatch</li> <li>• HELLO: dead timer mismatch</li> <li>• HELLO: NBMA neighbor unknown OSPF インタフェースの定義を修正してください。</li> <li>• HELLO: extern option mismatch</li> <li>• DD: extern option mismatch スタブエリアの定義を修正してください。</li> <li>• HELLO: router id confusion</li> <li>• DD: router id confusion ルータ ID の定義を修正してください。</li> <li>• LS ACK: Unknown LSA type</li> <li>• LS REQ: empty request</li> <li>• LS REQ: bad request</li> <li>• LS UPD: LSA checksum bad 隣接ルータが不正なパケットを送信しています。隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPF) を調査してください。</li> </ul> <hr/> <p>&lt;Area ID&gt; : エリア ID &lt;Source_Address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;Destination_Address&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;Log_Type&gt; : ログ種別</p>

項番	メッセージテキスト	内容
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP: bad destination</li> <li>• IP: bad protocol</li> <li>• IP: received my own packet</li> <li>• OSPF: bad packet type</li> <li>• OSPF: bad version</li> <li>• OSPF: bad checksum</li> <li>• OSPF: packet too small</li> <li>• OSPF: packet size &gt; ip length</li> <li>• OSPF: unknown neighbor</li> <li>• OSPF: bad area id</li>   <li>• OSPF: area mismatch</li> <li>• OSPF: bad virtual link</li> <li>• OSPF: bad authentication type</li> <li>• OSPF: bad authentication key</li> <li>• OSPF: interface down</li>   <li>• HELLO: netmask mismatch</li> <li>• HELLO: hello timer mismatch</li> <li>• HELLO: dead timer mismatch</li> <li>• HELLO: NBMA neighbor unknown</li>   <li>• HELLO: extern option mismatch</li> <li>• DD: extern option mismatch</li> <li>• HELLO: router id confusion</li> <li>• DD: router id confusion</li>   <li>• LS ACK: Unknown LSA type</li> <li>• LS REQ: empty request</li> <li>• LS REQ: bad request</li> <li>• LS UPD: LSA checksum bad</li> </ul>
14	OSPF: Abort due to <Address> mask <Mask1> advertisement was blocked by LSA <LSID> mask <Mask2> Age <Age>.	<p>エラー (自装置)</p> <hr/> <p>LSDB&lt;LSID&gt; と経路間で矛盾があります。 ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って処置してください。</p> <hr/> <p>&lt;Address&gt; : 経路情報の宛先アドレス &lt;Mask1&gt; : 経路情報のネットワークマスク &lt;LSID&gt; : LSA の LSID &lt;Mask2&gt; : LSA のネットワークマスク &lt;Age&gt; : LSA を生成してからの時間</p>
15	OSPF: Lost adjacency <Router ID> address <Address>(<Interface Name>) due to sequence mismatch (<Sequence1> versus <Sequence2>)	<p>ワーニング (自装置/相手装置)</p> <hr/> <p>シーケンスの不一致によって隣接ルータを失いました。 [対応] 頻発する場合は OSPF パケット再送間隔 (retransmitinterval) を長く してください。</p> <hr/> <p>&lt;Router_ID&gt; : 隣接ルータのルータ ID &lt;Address&gt; : 隣接ルータの IP アドレス &lt;Interface Name&gt; : インタフェース名称 &lt;Sequence1&gt; : 制御データ上のシーケンス番号 &lt;Sequence2&gt; : DD メッセージ内のシーケンス番号</p>

項番	メッセージテキスト	内容
16	OSPF: Lost adjacency <Router_ID> address <Address>(<Interface Name>) because no Hello received recently.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータから定期的に送信されるはずの Hello パケットを一定時間受信しなかったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが動作を停止した場合、または本装置・隣接ルータ間の通信に不具合がある場合に発生します。 [対応] 頻発する場合、Hello パケット送信間隔 (hellointerval) を短くし、Hello パケット最大許容受信間隔 (routerdeadinterval) を長くしてください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス <Interface Name> : インタフェース名称
17	OSPF: Lost adjacency <Router_ID> address <Address>(<Interface Name>) because neighbor didn't receive my Hello recently.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータが本装置を認識しなくなったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが再起動した場合、および本装置が送信した Hello パケットを隣接ルータが適切に受信していない場合に発生します。 [対応] 頻発する場合、Hello パケット送信間隔 (hellointerval) を短くし、Hello パケット最大許容受信間隔 (routerdeadinterval) を長くしてください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス <Interface Name> : インタフェース名称
18	OSPF: Lost adjacency <Router_ID1> address <Address>(<Interface Name>) due to bad LS Request (<LSID> <Router_ID2> <LS_Type>).	エラー (相手装置)
		不正な LS リクエストによって隣接ルータを失いました。 [対応] 隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPF) を調査してください。
		<Router_ID1> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス <Interface Name> : インタフェース名称 <LSID> : LSA の LSID <Router_ID2> : LSA の広告ルータ ID <LS_Type> : LSA の LS タイプコード
19	OSPF: Adjacency <Router ID> address <Address>(<Interface Name>) is established.	情報 (自装置/相手装置)
		OSPF の隣接ルータとの接続に成功しました。 [対応] なし。
		<Router ID> : 隣接ルータのルータ ID <Address> : 隣接ルータの IP アドレス <Interface Name> : インタフェース名称
20	OSPF: auth key overwritten by md5 on interface <Address> (<Interface_Name>).	エラー (自装置)
		インタフェースに MD5 認証を定義してあるため、定義されている認証方式 (平文パスワード認証) を無視します。 [対応] コンフィグレーションを調査し、不必要な認証方式を削除してください。
		<Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称

項番	メッセージテキスト	内容
21	OSPF: secondary auth key overwritten by md5 on interface <Address> (<Interface_Name>).	ワーニング (自装置)
		インタフェースに MD5 認証を定義してあるため、定義されている第 2 認証方式 (平文パスワード認証) を無視します。 [対応] コンフィギュレーションを調査し、不必要な認証方式を削除してください。
		<Address> : インタフェースアドレス <Interface_Name> : インタフェース名称
22	OSPF: Checksum failed at LSA type <LS_Type> ID <LSID> adv-router <Router_ID> in this system's LSDB that belongs to Area <Area_ID>. Domain <Domain_ID>.	エラー (自装置)
		LSDB のチェックサムが不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従い、処置してください。
		<LS_Type> : LSA の LS タイプコード <LSID> : LSA の LSID <Router_ID> : LSA の広告ルータ ID <Area_ID> : LSA のエリア ID <Domain_ID> : LSA の Domain ID
23	OSPF: Recovered from stub router (in domain <Domain_ID>).	情報 (自装置)
		スタブルータ動作を終了します。 [対応] なし。
		<Domain_ID> : OSPF の Domain ID

### 2.1.3 BGP4 【OP-BGP】

BGP4 の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-3 BGP4 の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	bgp_check_auth: Synchronization failure with BGP task <Task Name>	エラー (相手装置)
		BGP4 タスクが受信したメッセージのヘッダマーカ-の値が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<Task Name> : BGP4 タスク名称
2	bgp_trace: Unsupported BGP version <Version>!!!	エラー (自装置)
		制御データ上の BGP バージョン番号が不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。
		<Version> : 制御データ上の BGP バージョン番号

項番	メッセージテキスト	内容
3	bgp_log_notify: Notify message received from <BGP Name> [(<Description>)] is truncated (length <Length>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した NOTIFICATION メッセージのメッセージ長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ長
4	bgp_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)] blocked (no spooling requested): <Error String>	ワーニング (自装置)
		ソケットバッファが一杯になり、該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長 <Error String> : エラー要因
5	bgp_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長 <Error String> : エラー要因
6	bgp_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)]: connection closed	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク)
		コネクションの切断によって該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、コネクションの切断原因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長
7	bgp_send: Sending to <BGP Name> [(<Description>)] looping: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信がリトライアウトしました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
8	bgp_send_open: Internal error! peer <BGP Name> [(<Description>)], version <Version>	エラー (自装置)
		該当ピアに送信する OPEN メッセージの BGP バージョン番号が不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従い、処置してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Version> : 送信メッセージ内の BGP バージョン番号

項番	メッセージテキスト	内容
9	bgp_path_attr_error from <Routine>: Update error subcode <Code> (<Error String>) for peer <BGP Name> [(<Description>)] detected. <Length> bytes error data - 1st five:<Error Data>	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアから受信した UPDATE メッセージでエラーを検出しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <p>&lt;Routine&gt; : 内部ルーチン名称 &lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Code&gt;(&lt;Error String&gt;) : エラー要因 &lt;Length&gt; : エラーデータ長 &lt;Error Data&gt; : エラーデータの先頭 5 バイト</p>
10	bgp_recv: Read from peer <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置)
		<p>該当ピアからのメッセージ受信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Error String&gt; : エラー要因</p>
11	bgp_recv: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Received unexpected EOF	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク)
		<p>コネクションの切断によって該当ピアからのメッセージ受信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、コネクションの切断原因を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称</p>
12	bgp_read_message: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: <Message Type> message arrived with length <Length>	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアから不正なメッセージ長のメッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Message Type&gt; : 受信メッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive &lt;Length&gt; : 受信メッセージ長</p>
13	bgp_read_message: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: <Message Type1> arrived, expected <Message Type 2> [or <Message Type 2> ]	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアから状態に適切ではないメッセージタイプのメッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Message Type1&gt; : 受信メッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive &lt;Message Type2&gt; : 状態に適切なメッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive</p>

## 2.1 IPv4 ルーティング情報 (RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
14	<b>bgp_get_open:</b> Peer <BGP Name> [(<Description>)]: received short version <Version> message (<Length> octets)	エラー (相手装置)
		該当ピアからメッセージ長が不正な OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name>: 送信元ピア名称 <Description>: 送信元ピア description 名称 <Version>: 受信メッセージ内の BGP バージョン番号 <Length>: 受信メッセージ長
15	<b>bgp_get_open:</b> Received unsupported version <Version> message from peer <BGP Name> [(<Description>)]	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから未サポートの BGP バージョン番号を持つ OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアが BGP バージョン 4 をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name>: 送信元ピア名称 <Description>: 送信元ピア description 名称 <Version>: 受信メッセージの BGP バージョン番号
16	<b>bgp_get_open:</b> Peer <BGP Name> [(<Description>)]: hold time too small (<Holdtime>)	エラー (相手装置)
		該当ピアからホールドタイムが 3 秒より小さい OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのコンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name>: 送信元ピア名称 <Description>: 送信元ピア description 名称 <Holdtime>: 受信メッセージ内のホールドタイム
17	<b>bgp_get_open:</b> Peer <BGP Name> [(<Description>)]: invalid BGP identifier <Router ID>	エラー (相手装置)
		該当ピアから不正な BGP 識別子の OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name>: 送信元ピア名称 <Description>: 送信元ピア description 名称 <Router ID>: 受信メッセージ内の BGP 識別子
18	<b>bgp_rcv_open:</b> Peer <BGP Name> as receiving-speaker failed to retain stale routes, the packets forwarded to the peer may be discarded.	ワーニング (相手装置)
		レシーブルータとして動作中のピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアへ転送されたパケットが廃棄されるかもしれません。 [対応] グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションで、フォワーディングの不可状態を通知されました。ピアルータで障害が発生していないか調査してください。
		<BGP Name>: 接続先ピア名称



項番	メッセージテキスト	内容
19	bgp_get_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Unsupported optional parameter <Option>	エラー (相手装置)
		該当ピアから不正なオプションコードを含む OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Option> : 受信メッセージ内のオプションコード
20	bgp_rcv_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)] claims AS <AS1>, <AS2> configured	ワーニング (自装置/相手装置)
		該当ピアから構成された AS 番号と異なる AS 番号の OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <AS1> : 受信メッセージの AS 番号 <AS2> : コンフィグレーション上のピアの AS 番号
21	bgp_rcv_open: Version mismatch from <BGP Name> [(<Description>)] (<Version1>) in version <Version2> negotiation	ワーニング (相手装置)
		BGP バージョン交渉時に該当ピアから NOTIFICATION メッセージ (バージョン不正) を受信しました。 [対応] ピアが BGP バージョン 4 をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version1> : 受信メッセージ内の BGP バージョン番号 <Version2> : 自側の BGP バージョン番号
22	bgp_rcv_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)] accepted mismatched versions: peer <Version1> this system <Version2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから BGP バージョン番号が不一致の状態での KEEPALIVE メッセージを受信しました。 [対応] ピアが BGP バージョン 4 をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version1> : 相手側の BGP バージョン番号 <Version2> : 自側の BGP バージョン番号
23	bgp_pp_rcv: No group for <BGPP Name> found, dropping peer	ワーニング (自装置/相手装置)
		定義されていないピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。  <BGPP Name> : 送信元ピア名称
24	bgp_pp_rcv: Dropping <BGPP Name>, group <BGPP Name> idled	情報 (-)
		該当ピアグループが IDLE 状態中に該当ピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] なし。  <BGPP Name> : ピアグループ名称 <BGPP Name> : 送信元ピア名称

項番	メッセージテキスト	内容
25	bgp_pp_recv: Rejecting connection from <BGP Name> [(<Description>)], peer in state <State>	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		Idle, OpenConfirm, Established 状態中に該当ピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コネクションが不安定になっています。頻発する場合は、不安定要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <State> : ピア状態・Idle, OpenConfirm, Established
26	bgp_pp_recv: Dropping <BGPP Name> version <Version>, <BGP Name> [(<Description>)] wants version 4	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから未サポートの BGP バージョン番号を持つ OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアがサポートしている BGP バージョンを調査してください。
		<BGPP Name>, <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version> : 受信メッセージの BGP バージョン番号
27	bgp_pp_recv: Peer <BGP Name> as receiving-speaker failed to retain stale routes, the packets forwarded to the peer may be discarded.	ワーニング (相手装置)
		レシーブルータとして動作中のピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアへ転送されたパケットが廃棄されるかもしれません。 [対応] グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションで、フォワーディングの不可状態を通知されました。ピアルータで障害が発生していないか調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称
28	bgp_pp_recv: Peer <BGP Name> [(<Description>)] sent unexpected extra data, probably insane	エラー (相手装置)
		該当ピアからのメッセージに不要なデータが付加されています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
29	bgp_check_capability_match: Capability of peer <BGP Name> [(<Description>)] is unmatched	ワーニング (相手装置)
		本装置に設定されている Capability の設定が、該当ピアに設定されていません。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
30	bgp_write_flush: Sending <Length1> (sent <Length2>) bytes to <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信要求データ長 <Length2> : 送信済データ長 <Error String> : エラー要因

項番	メッセージテキスト	内容
31	bgp_write_flush: Sending <Length1> (sent <Length2>) bytes to <BGP Name> [(<Description>)]: Connection closed	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク)
		コネクションの切断によって該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合はコネクションの切断原因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信要求データ長 <Length2> : 送信済データ長
32	bgp_write_flush: Sending to <BGP Name> [(<Description>)] (sent <Length1>, <Length2> remain[s]) looping: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信がリトライアウトしました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信済データ長 <Length2> : 送信残データ長 <Error String> : エラー要因
33	bgp_peer_connected: task_get_addr_local(<BGP Name> [(<Description>)]): <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのコネクション接続に使用するローカルアドレス取り出しに失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
34	bgp_connect_start: Peer <BGP Name> [(<Description>)] local address <IPv4 Address> unavailable, connection failed	ワーニング (自装置)
		該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスが利用できない (バインド失敗) ためにコネクション接続が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <IPv4 Address> : ピアリングに使用するローカルアドレス
35	bgp_traffic_timeout: Holdtime expired for <BGP Name> [(<Description>)]	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		該当ピアに対するホールドタイムアウトが発生しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
36	bgp_traffic_timeout: Error sending KEEPALIVE to <BGP Name> [(<Description>)]: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへの KEEPALIVE メッセージの送信に失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因

項番	メッセージテキスト	内容
37	bgp_listen_accept: accept(<Socket>): <Error String>	ワーニング (自装置)
		<p>コネクションの受付が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。</p>
		<p>&lt;Socket&gt; : ソケットのディスクリプタ番号 &lt;Error String&gt; : エラー要因</p>
38	bgp_listen_accept: task_get_addr_local() failed, terminating!!	エラー (自装置)
		<p>コネクション接続に使用するローカルアドレス取り出しに失敗しました。コネクション接続をいったん終了します。 [対応] 頻発する場合は、ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p>
39	bgp_listen_start: Couldn't get BGP listen socket!!	エラー (自装置)
		<p>コネクション接続のためのソケット生成に失敗しました。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。</p>
40	bgp_listen_start: listen: <Error String>	エラー (自装置)
		<p>コネクションの受付準備が失敗しました。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。</p>
		<Error String> : エラー要因
41	bgp_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] interface for gateway <IPv4 Address> not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		<p>該当ピアのオプション gateway と接続されたインタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。</p>
		<p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称 &lt;IPv4 Address&gt; : ゲートウェイアドレス</p>
42	bgp_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] interface not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		<p>該当ピアと接続されたインタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。</p>
		<p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称</p>
43	bgp_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] local address <IPv4 Address> not on shared net. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		<p>該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスが同一ネットワーク上にありません。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。</p>
		<p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称 &lt;IPv4 Address&gt; : コネクション接続に使用するローカルアドレス</p>

項番	メッセージテキスト	内容
44	bgp_pp_timeout: Peer <BGPP Name> timed out waiting for OPEN	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		<p>該当ピアとの OPEN メッセージ待ちタイマがタイムアウトしました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <p>&lt;BGPP Name&gt; : 接続先ピア名称</p>
45	bgp_peer_init: BGP peer <BGP Name> [[<Description>]] local address <IPv4 Address> not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		<p>該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスに対する インタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称 &lt;IPv4 Address&gt; : コネクション接続に使用するローカルアドレス</p>
46	bgp_recv_v4_update: Peer <BGP Name> [[<Description>]]: Strange message header length <Length>	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの受信メッセージはメッセージヘッダ内のメッセージ長 が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Length&gt; : 受信メッセージのヘッダのメッセージ長</p>
47	bgp_recv_v4_update: Peer <BGP Name> [[<Description>]] unrecognized message type <Type>	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの受信メッセージはメッセージタイプが不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Type&gt; : メッセージタイプ</p>
48	bgp_recv_v4_update: Received OPEN message from <BGP Name> [[<Description>]], state is ESTABLISHED	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		<p>ESTABLISHED 状態で該当ピアから OPEN メッセージを受信しまし た。 [対応] コネクションが不安定になっています。頻発する場合は不安定要因を 調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称</p>
49	bgp_recv_v4_update: Peer <BGP Name> [[<Description>]] UPDATE length <Length> too small	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージ長が小さ過ぎます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Length&gt; : 受信メッセージ長</p>

項番	メッセージテキスト	内容
50	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE unreachable prefix length <Length1> exceeds packet length <Length2>	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長がパケット長を超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージ内の非到達経路情報のプレフィックス長 <Length2> : 受信パケット長
51	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE zero attribute length followed by <Length> bytes of garbage	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの属性長が 0 であるが、実体のデータが存在します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 実体のデータ長
52	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE path attribute length <Length1> too large (<Length2> bytes remaining)	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージのパス属性長が実体のパス属性の長さより大きすぎます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージのパス属性長 <Length2> : 実体のデータ長
53	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE no next hop found	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージにネクストホップ属性が見つかりません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
54	bgp_rcv_v4_update: External peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE included LOCALPREF attribute	エラー (相手装置)
		該当外部ピアからの UPDATE メッセージに LOCALPREF 属性を含んでいます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称

項番	メッセージテキスト	内容
55	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE no LOCALPREF attribute found	エラー (相手装置)
		該当内部ピアからの UPDATE メッセージに LOCALPREF 属性が見つかりません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア番号 <Description> : 送信元ピア description 名称
56	bgp_rcv_v4_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE has path attributes but no reachable prefixes!	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージはパス属性を持っているが到達性情報がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
57	bgp_rcv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid unreachable prefix length <Length>	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ内のプレフィックス長
58	bgp_rcv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Prefix length <Length1> exceeds unreachable prefix data remaining (<Length2> bytes)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長が非到達経路情報のプレフィックスデータを超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージ内のプレフィックス長 <Length2> : 実体のデータ長
59	bgp_rcv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Ignoring unreachable route with two or more labels (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの複数ラベルを持つ非到達経路情報の経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : メッセージ内の不正情報の位置

項番	メッセージテキスト	内容
60	bgp_recv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Ignoring unreachable route with RD 0 prefix (<Length1> of <Length2>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの RD 0 を持つ非到達経路情報の経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : メッセージ内の不正情報の位置
61	bgp_recv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Ignoring invalid unreachable route <IPv4 Address>/<Mask> (<Length1> of <Length2>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの非到達経路情報の不正な経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 非到達経路情報の宛先アドレス <Mask> : 非到達経路情報のネットワークマスク <Length1> of <Length2> : メッセージ内の不正情報の位置
62	bgp_recv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unreachable route <IPv4 Address>/ <Mask> not sent by peer (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路は該当ピアから送信されていません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 非到達経路情報の宛先アドレス <Mask> : 非到達経路情報のネットワークマスク <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置
63	bgp_recv_v4_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] route <IPv4 Address>/<Mask> already deleted!	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路はすでに削除されています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 非到達経路情報の宛先アドレス <Mask> : 非到達経路情報のネットワークマスク
64	bgp_recv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] AS <AS1> received path with first AS <AS2>	エラー (相手装置)
		AS 番号 <AS1> のピアから次ホップの AS 番号が <AS2> の AS パスを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <AS1> : 送信元ピアの AS 番号 <AS2> : 受信メッセージ内の次ホップ AS 番号



項番	メッセージテキスト	内容
65	bgp_rcv_v4_reach: Ignoring routes because peer <BGP Name> [(<Description>)] next hop <IPv4 Address> is local.	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージのネクストホップが不適当なため、この UPDATE メッセージの経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 受信メッセージ内のネクストホップ
66	bgp_rcv_v4_reach: Ignoring routes in this UPDATE because peer <BGP Name> [(<Description>)] next hop <IPv4 Address> is this system.	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージのネクストホップが不適当なため、この UPDATE メッセージの経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 受信メッセージ内のネクストホップ
67	bgp_rcv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid prefix length <Length>	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージのプレフィックス長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ内のプレフィックス長
68	bgp_rcv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Prefix length <Length1> exceeds prefix data remaining (<Length2> bytes)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージのプレフィックス長は実体のプレフィックス長を超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージ内のプレフィックス長 <Length2> : 実体のプレフィックス長
69	bgp_rcv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Ignoring route with two or more labels (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの複数ラベルを持つ経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置

## 2.1 IPv4 ルーティング情報 (RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
70	bgp_rcv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Ignoring route with RD 0 prefix (<Length1> of <Length2>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの RD 0 を持つ経路を無視 します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置
71	bgp_rcv_v4_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Included invalid route <IPv4 Address>/<Mask> (<Length1> of <Length2>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージは不正な経路を含んでいま す。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv4 Address> : 宛先アドレス <Mask> : ネットワークマスク <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置
72	bgp_rcv_v4_reach: Ignoring network 0 route <IPv4 Address>/<Mask> from peer <BGP Name> [(<Description>)] (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		該当ピアからのネットワーク 0 宛の経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。
		<IPv4 Address> : 宛先アドレス <Mask> : ネットワークマスク <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置
73	bgp_rcv_v4_reach: Ignoring loopback route from peer <BGP Name> [(<Description>)] (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		該当ピアからのループバック経路を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置
74	bgp_rcv_mp_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_UNREACH_NLRI attribute(<Length>) : No address family	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_UNREACH_NLRI 属性長が不正です。アドレスファミリーがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してくだ さい。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_UNREACH_NLRI 属性長

項番	メッセージテキスト	内容
75	bgp_rcv_mp_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid address family (<Address Family>) in MP_UNREACH_NLRI attribute	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_UNREACH_NLRI 属性のアドレスファミリーが不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Address Family> : 受信した MP_UNREACH_NLRI 属性のアドレスファミリー情報
76	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No address family	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。アドレスファミリーがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
77	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid address family (<Address Family>) in MP_REACH_NLRI attribute	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性のアドレスファミリーが不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Address Family> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性のアドレスファミリー情報
78	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No nexthop length	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。ネクストホップ長がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
79	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid nexthop length(<Length>) in MP_REACH_NLRI attribute	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップ長

項番	メッセージテキスト	内容
80	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No nexthop	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。ネクストホップがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
81	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid rd of nexthop (<RD1>:<RD2>) in MP_REACH_NLRI attribute	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップの RD が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <RD1>:<RD2> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップの RD
82	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No number of snpa	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA 数がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
83	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No snpa length	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA 長がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
84	bgp_rcv_mp_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No snpa	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長

項番	メッセージテキスト	内容
85	bgp_peer_established: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: connection established	情報 (自装置/相手装置)
		該当ピアと BGP4 コネクションが確立しました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
86	bgp_ifachange: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing interface state	情報 (自装置/相手装置)
		インタフェース状態の変化によって、BGP4 コネクションをクローズしました。 [ 対応 ] インタフェースの状態変化要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
87	bgp_terminate: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by terminating bgp	情報 (自装置)
		BGP4 タスクの停止によって、BGP4 コネクションをクローズしました。 [ 対応 ] BGP4 タスク停止要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
88	bgp_peer_delete: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing configuration	情報 (自装置)
		コンフィグレーション変更 (ピア情報の削除) によって、BGP4 コネクションをクローズしました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
89	bgp_init: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing configuration	情報 (自装置)
		コンフィグレーション (clusterid または memberas) の変更によって、BGP4 コネクションをクローズしました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
90	bgp_peer_clear: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by clearing peer	情報 (自装置)
		clear ip bgp コマンドの投入によって、BGP4 コネクションをクローズしました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
91	BGP: Completed the learning from receiving-speakers	情報 (自装置)
		レシーブ・スピーカからの経路学習が完了しました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
92	BGP:	ワーニング (相手装置)

項番	メッセージテキスト	内容
	NOTIFICATION sent to <BGP Name> [(<Description>)]: code <Code>(<Code String>) [subcode <SubCode>(<SubCode String>)] [value <Value>] [data <Data>]	<p>該当ピアに NOTIFICATION メッセージを送信しました。 [対応] ネットワーク構成およびピアのコンフィグレーションを調査してください。ネットワーク構成およびピアのコンフィグレーションに問題がない場合は、ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信先ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信先ピア description 名称 &lt;Code String&gt;(&lt;Code&gt;) &amp; &lt;SubCode String&gt;(&lt;SubCode&gt;) : エラーコードとエラーサブコード</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Message Header Error(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• lost connection synchronization(1)</li> <li>• bad length(2)</li> <li>• bad message type(3)</li> </ul> </li> <li>2. Open Message Error(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• unsupported version(1)</li> <li>• bad AS number(2)</li> <li>• bad BGP ID(3)</li> <li>• unsupported optional parameter(4)</li> <li>• authentication failure(5)</li> </ul> </li> <li>3. Update Message Error(3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• invalid attribute list(1)</li> <li>• unknown well known attribute(2)</li> <li>• missing well known attribute(3)</li> <li>• attribute flags error(4)</li> <li>• bad attribute length(5)</li> <li>• bad ORIGIN attribute(6)</li> <li>• bad address/prefix field(10)</li> <li>• AS path attribute problem(11)</li> </ul> </li> <li>4. Hold Timer Expired Error(4)</li> <li>5. Finite State Machine Error(5)</li> <li>6. Cease(6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不正な &lt;Code&gt; の場合 &lt;Code String&gt; は "invalid" を、不正な &lt;SubCode&gt; の場合 &lt;SubCode String&gt; は "unknown" を表示します。</li> <li>• &lt;Value&gt; または &lt;Data&gt; に NOTIFICATION メッセージのデータフィールドの情報を表示します。&lt;Value&gt; : 10 進表示, &lt;Data&gt; : 16 進表示</li> </ul> </li> </ol>
93	BGP: NOTIFICATION received from <BGP Name> [(<Description>)]: code <Code>(<Code String>) [subcode <SubCode>(<SubCode String>)] [value <Value>] [data <Data>]	<p>ワーニング (自装置)</p> <hr/> <p>該当ピアから NOTIFICATION メッセージを受信しました。 [対応] ネットワーク構成およびコンフィグレーションを調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Code String&gt;(&lt;Code&gt;) &amp; &lt;SubCode String&gt;(&lt;SubCode&gt;) : エラーコードとエラーサブコード</p>

項番	メッセージテキスト	内容
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Message Header Error(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• lost connection synchronization(1)</li> <li>• bad length(2)</li> <li>• bad message type(3)</li> </ul> </li> <li>2. Open Message Error(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• unsupported version(1)</li> <li>• bad AS number(2)</li> <li>• bad BGP ID(3)</li> <li>• unsupported optional parameter(4)</li> <li>• authentication failure(5)</li> </ul> </li> <li>3. Update Message Error(3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• invalid attribute list(1)</li> <li>• unknown well known attribute(2)</li> <li>• missing well known attribute(3)</li> <li>• attribute flags error(4)</li> <li>• bad attribute length(5)</li> <li>• bad ORIGIN attribute(6)</li> <li>• bad address/prefix field(10)</li> <li>• AS path attribute problem(11)</li> </ul> </li> <li>4. Hold Timer Expired Error(4)</li> <li>5. Finite State Machine Error(5)</li> <li>6. Cease(6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不正な &lt;Code&gt; の場合 &lt;Code String&gt; は "invalid" を、不正な &lt;SubCode&gt; の場合 &lt;SubCode String&gt; は "unknown" を表示します。</li> <li>• &lt;Value&gt; または &lt;Data&gt; に NOTIFICATION メッセージのデータフィールドの情報を表示します。&lt;Value&gt; : 10 進表示, &lt;Data&gt; : 16 進表示</li> </ul> </li> </ol>
94	<p>BGP:</p> <p>No MD5 digest from &lt;Source IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt;</p>	<p>ワーニング (相手装置)</p> <hr/> <p>BGP4 コネクションで受信した TCP セグメントに MD5 認証オプションが設定されていません。 この運用メッセージは、次の契機で出力されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最初の事象発生から 16 回目までは、すべて出力されます。</li> <li>2. 最初の事象発生から 17 回目以降は、256 回事象が発生するごとに 1 回出力されます。</li> <li>3. 最後の事象発生から 3 分間以上経過してから事象が発生した場合は、上記 1.,2. の契機で出力されます。</li> </ol> <p>ただし、上記回数には、「BGP: Invalid MD5 digest from &lt;Source IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt;」の回数を含みます。</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置の BGP4 で MD5 認証が定義されているか調査してください。定義されていない場合は、MD5 認証の定義が一致するように設定してください。</p> <p>定義が一致している場合は、送信元 BGP4 ピア以外から TCP セグメントが送信されていないか調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;Source IPv4&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;Destination IPv4&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;Port No.&gt; : TCP ポート番号</p>
95	BGP:	ワーニング (自装置/相手装置)

項番	メッセージテキスト	内容
	Invalid MD5 digest from <Source IPv4>+<Port No.> to <Destination IPv4>+<Port No.>	<p>BGP4 コネクションで受信した TCP セグメントの MD5 認証オプションが不正です。</p> <p>この運用メッセージは、次の契機で出力されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最初の事象発生から 16 回目までは、すべて出力されます。</li> <li>最初の事象発生から 17 回目以降は、256 回事象が発生するごとに 1 回出力されます。</li> <li>最後の事象発生から 3 分間以上経過してから事象が発生した場合は、上記 1.,2. の契機で出力されます。</li> </ol> <p>ただし、上記回数には、「BGP: No MD5 digest from &lt;Source IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv4&gt;+&lt;Port No.&gt;」の回数を含みます。</p> <p>[対応]</p> <p>自装置と相手装置の BGP4 で MD5 認証キーが一致しているか調査してください。</p> <p>MD5 認証キーが一致していない場合は、MD5 認証キーが一致するように設定してください。</p> <p>MD5 認証キーが一致している場合は、送信元 BGP4 ピア以外から TCP セグメントが送信されていないか調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;Source IPv4&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;Destination IPv4&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;Port No.&gt; : TCP ポート番号</p>
96	BGP: Start advertisement, giving up learning from several receiving-speakers	<p>情報 (自装置)</p> <p>一部のレシーブルータからの経路学習を中断して、経路広告を開始します。</p> <p>[対応]</p> <p>特に対応は必要ありません。</p>
97	bgp_pp_recv: Peer <BGP Name> in graceful-restart failed to retain stale routes, deleting all the stale routes from the peer	<p>エラー (相手装置)</p> <p>グレースフル・リスタートを実行したピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアから学習していた経路をすべて削除します。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称</p>
98	bgp_recv_open: Peer <BGP Name> in graceful-restart failed to retain stale routes, deleting all the stale routes from the peer	<p>エラー (相手装置)</p> <p>グレースフル・リスタートを実行したピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアから学習していた経路をすべて削除します。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称</p>
99	bgp_restart_timeout: Peer <BGP_Name> [(<Description>)]: Timed out waiting for reconnect.	<p>エラー (自装置/相手装置)</p> <p>グレースフル・リスタートが失敗しました。ピアルータから指定された restart-time 以内にピアルータに接続できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアルータと通信可能か確認してください。ピアルータで BGP が動作中か確認してください。ピアルータが動作している場合にはピアルータの restart-time の値をピアルータが復旧し接続できる時間までのばしてください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP_Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称</p>



項番	メッセージテキスト	内容
100	bgp_restart_timeout: Peer <BGP_Name> [(<Description>)]: Timed out waiting for End-Of-RIB marker from restart router.	エラー (相手装置)
		グレースフル・リスタートが失敗しました。ピアルータから End-Of-RIBを受信できませんでした。 [対応] 該当ピアルータで BGP が動作中か確認してください。また動作中の場 合には stale-routes-retain-time の値をのばしてください。
		<BGP_Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
101	bgp_peer_established: Peer <BGP_Name> [(<Description>)] connection established with graceful restart.	情報 (自装置/相手装置)
		該当ピアと BGP コネクションが再確立しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
102	bgp_receive_End-Of-RIB: End-Of-RIB marker received from <BGP_Name> [(<Description>)].	情報 (自装置)
		End-Of-RIBを受信しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
103	bgp_send_End-Of-RIB: End-Of-RIB marker sent to <BGP_Name> [(<Description>)].	情報 (自装置)
		End-Of-RIBを送信しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称
104	BGP: Number of prefix received from <BGP Name> [(<Description>)]: reached <Routes1>, limit <Routes2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから学習した経路数 (アクティブ経路と非アクティブ経路の 合計) が閾値を超えました。 [対応] 該当ピアから学習する経路がさらに増加する場合は、ピアが広告する 経路数を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Routes1> : ピアから学習した経路数 <Routes2> : ピアから学習する経路数の上限値
105	BGP: Number of prefix received from <BGP Name> [(<Description>)]: <Routes1> exceed limit <Routes2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから学習した経路数 (アクティブ経路と非アクティブ経路の 合計) が上限値を超えました。 [対応] 該当ピアが広告する経路数を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Routes1> : ピアから学習した経路数 <Routes2> : ピアから学習する経路数の上限値

項番	メッセージテキスト	内容
106	BGP: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by maximum-prefix	情報 (相手装置)
		学習経路数制限により BGP4 コネクションをクローズしました。 [対応] 該当ピアが広告する経路数を調査してください。ピアを再接続する場合は、ピアが広告する経路数が上限値以下になることを確認してから、運用コマンド <code>clear ip bgp</code> を入力してください。  <BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
107	BGP: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE included attribute type code (0) [- AS Path (<As Number>): <Aspath>]	ワーニング (相手装置)
		該当ピアからタイプコードが 0 のパス属性を含む UPDATE メッセージを受信しました。 本運用メッセージは同一ピアで前回の出力から 1 時間以内は再度出力しません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <As Number> : AS 番号の数 <Aspath> : AS パス <ul style="list-style-type: none"> <li>• AS 番号列 : AS_SEQ</li> <li>• {AS 番号列} : AS_SET</li> <li>• (AS 番号列) : AS_CONFED_SET</li> </ul> なお、一つの運用メッセージで出力できる文字数には制限があるため、すべての AS パスが出力されない (AS 番号の途中までしか出力されない) ことがあります。

## 2.1.4 IS-IS 【OP-ISIS】

IS-IS の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-4 IS-IS の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	ISIS: Graceful restart failed because restart time is up.	ワーニング (自装置)
		リスタート時間内に再起動前の全隣接ルータと再接続・LSA 同期ができなかったため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] リスタート時間の定義を修正してください。
2	ISIS: Graceful restart finished successfully.	情報 (自装置)
		グレースフル・リスタートに成功しました。 [対応] なし。
3	ISIS SEND: Interface <Interface Name> PDU type <Type>: <Error String>	ワーニング (自装置)
		IS-IS パケットの送信に失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。  <Interface Name> : インタフェース名称 <Type> : 隣接ルータの種類 <Error_String> : エラー要因
4	ISIS RECV:	ワーニング (自装置/相手装置)

項番	メッセージテキスト	内容
	Interface <Interface Name> SystemID <System ID> PDU Type<PDU Type>: Received illegal PDU by <Log Type>.	<p>隣接ルータから受信した IS-IS PDU が不正です。 [対応] ログ種別によって、対応が異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L1 area mismatch NET (装置 OSI アドレス) の定義におけるエリア識別子の定義を修正してください。</li> <li>• bad authentication , no authentication TLV 認証の定義を修正してください。</li> <li>• bad checksum , bad option size , corrupted LSP , ID Length mismatch , System ID confusion 隣接ルータが、不正な IS-IS PDU を送信しています。隣接ルータのルーティングプログラムを調査してください。</li> <li>• Maximum Area Addresses mismatch 隣接ルータの最大エリア数を 3 にしてください。</li> <li>• wrong circuit type サーキットタイプの定義を修正してください。</li> </ul> <hr/> <p>&lt;Interface Name&gt; : インタフェース名称 &lt;System ID&gt; : 送信元のシステム ID &lt;PDU Type&gt; : PDU の種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L1-LAN-IIH : レベル 1Hello PDU</li> <li>• L2-LAN-IIH : レベル 2Hello PDU</li> <li>• PtPt-IIH : ポイント・ポイント型インタフェース Hello PDU</li> <li>• L1-LSP : レベル 1LSP</li> <li>• L2-LSP : レベル 2LSP</li> <li>• L1-CSNP : レベル 1CSNP</li> <li>• L2-CSNP : レベル 2CSNP</li> <li>• L1-PSNP : レベル 1PSNP</li> <li>• L2-PSNP : レベル 2PSNP</li> </ul> <p>&lt;Log Type&gt; : ログ種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L1 area mismatch : エリア識別子の不一致</li> <li>• bad authentication : 認証モードの不一致, または認証失敗</li> <li>• no authentication TLV : 認証 TLV が含まれていない</li> <li>• bad checksum : LSP のチェックサム不正</li> <li>• bad option size : TLV 長とパケット長の不一致</li> <li>• corrupted LSP : LSP のサイズ不正</li> <li>• ID Length mismatch : ID レングスの不正</li> <li>• System ID confusion : システム ID の重複</li> <li>• Maximum Area Addresses mismatch : 最大エリア数の不正</li> <li>• wrong circuit type : サーキットタイプの不一致</li> </ul>
5	ISIS: Interface <Interface Name>: Lost Adjacency <System ID> type <Type> because no Hello were received recently.	<p>ワーニング (相手装置)</p> <hr/> <p>隣接ルータから定期的に送られるはずの Hello PDU を一定時間受信しなかったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが動作を停止した場合、または本装置・隣接ルータ間の通信に不具合がある場合に発生します。 [対応] 隣接ルータの Hello PDU を受信していない要因を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;Interface Name&gt; : インタフェース名称 &lt;System ID&gt; : 送信元のシステム ID &lt;Type&gt; : 隣接ルータの種類</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS : ポイント・ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS : レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS : レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown : 識別不能</li> </ul>

項番	メッセージテキスト	内容
6	ISIS: Interface <Interface Name>: Lost Adjacency <System ID> type <Type> because neighbor didn't receive my Hello recently.	ワーニング (相手装置)
		隣接ルータが本装置を認識しなくなったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが動作を停止した場合、または本装置・隣接ルータ間の通信に不具合がある場合に発生します。 [対応] 隣接ルータが隣接関係を切断した要因を調査してください。
		<Interface Name>: インタフェース名称 <System ID>: 送信元のシステム ID <Type>: 隣接ルータの種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS: ポイント-ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS: レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS: レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown: 識別不能</li> </ul>
7	ISIS: Interface <Interface Name>: Lost Adjacency <System ID> type <Type> due to circuit level mismatch.	ワーニング (相手装置)
		隣接ルータと本装置との間で IS-IS インタフェースの動作レベルが一致しないため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータおよび本装置のレベル設定を変更した場合に発生します。 [対応] レベル設定を変更した要因を調査してください。
		<Interface Name>: インタフェース名称 <System ID>: 送信元のシステム ID <Type>: 隣接ルータの種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS: ポイント-ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS: レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS: レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown: 識別不能</li> </ul>
8	ISIS: Interface <Interface Name>: Lost Adjacency <System ID> type <Type> due to Circuit ID mismatch (<Circuit ID1> versus <Circuit ID2>).	ワーニング (相手装置)
		インタフェースのサーキット ID の不一致により、隣接ルータとの接続を失いました。隣接ルータの動作停止などの要因により、隣接ルータがサーキット ID を変更した場合、発生します。 [対応] 隣接ルータがサーキット ID を変更した要因を調査してください。
		<Interface Name>: インタフェース名称 <System ID>: 送信元のシステム ID <Type>: 隣接ルータの種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS: ポイント-ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS: レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS: レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown: 識別不能</li> </ul> <Circuit ID1>: 本装置が認識していたサーキット ID <Circuit ID2>: 受信 Hello PDU から再計算したサーキット ID

項番	メッセージテキスト	内容
9	ISIS: Interface <Interface Name>: Lost Adjacency <System ID> type <Type> due to Area Addresses mismatch.	ワーニング (相手装置)
		隣接ルータと本装置間のエリアアドレス不一致により、隣接ルータとの接続を失いました。隣接ルータおよび本装置の NET 設定を変更した場合、発生します。 [対応] エリアアドレスを変更した要因を調査してください。
10	ISIS: Interface <Interface Name>: Adjacency <System ID> type <Type> is established.	情報 (自装置/相手装置)
		隣接装置と IS-IS 接続に成功しました。 [対応] なし。
11	ISIS RECV: Interface <Interface Name>: <Protocol Type> header too short.	ワーニング (相手装置)
		受信 PDU のヘッダサイズが共通ヘッダサイズ長よりも短いです。 [対応] 相手装置を調査してください。
12	ISIS RECV: Interface <Interface Name> PDU Type <PDU Type>: IS-IS header wrong version.	ワーニング (相手装置)
		受信 PDU のヘッダの IS-IS バージョンが不正です。 [対応] 相手装置を調査してください。
		<Interface Name> : インタフェース名称 <System ID> : 送信元のシステム ID <Type> : 隣接ルータの種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS : ポイント・ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS : レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS : レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown : 識別不能</li> </ul>
		<Interface Name> : インタフェース名称 <System ID> : 送信元のシステム ID <Type> : 隣接ルータの種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IS : ポイント・ポイント型インタフェースの IS ルータ</li> <li>• L1-IS : レベル 1 IS ルータ</li> <li>• L2-IS : レベル 2 IS ルータ</li> <li>• unknown : 識別不能</li> </ul>
		<Interface Name> : インタフェース名称 <Protocol Type> : PDU のプロトコル種別 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ES-IS : ES-IS プロトコル</li> <li>• IS-IS : IS-IS プロトコル</li> </ul>
		<Interface Name> : インタフェース名称 <PDU Type> : PDU の種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• L1-LAN-IIH : レベル 1Hello PDU</li> <li>• L2-LAN-IIH : レベル 2Hello PDU</li> <li>• PtPt-IIH : ポイント・ポイント型インタフェース Hello PDU</li> <li>• L1-LSP : レベル 1LSP</li> <li>• L2-LSP : レベル 2LSP</li> <li>• L1-CSNP : レベル 1CSNP</li> <li>• L2-CSNP : レベル 2CSNP</li> <li>• L1-PSNP : レベル 1PSNP</li> <li>• L2-PSNP : レベル 2PSNP</li> </ul>

項番	メッセージテキスト	内容
13	ISIS RECV: Interface <Interface Name> PDU Type <PDU Type>: Header too short.	ワーニング (相手装置)
		受信 PDU のヘッダサイズが各 IS-IS PDU のヘッダサイズの最小値よりも短いです。 [対応] 相手装置を調査してください。
14	ISIS RECV: Interface <Interface Name> PDU Type <PDU Type>: PDU length <PDU Length> longer than received octets <Received Octets>.	ワーニング (相手装置)
		実際に受信した PDU 長の値が、受信 PDU 内に記述された PDU 長の値よりも小さな値となっています。 [対応] 相手装置を調査してください。
15	ISIS: Max DIS circuits exceeded for level <Level>, suppressing adjacencies on circuit <Interface Name>.	エラー (自装置)
		IS-IS のインタフェース数が、IS-IS の規格で規定された上限を超えています。このため、該当インタフェースで DIS として動作できません。 [対応] IS-IS のインタフェース数が、収容条件を超えています。コンフィグレーションを調査してください。
16	ISIS: Interface <Interface Name>(<Interface Address>): Can't advertise 64 or more IPv4 addresses from one interface.	エラー (自装置)
		一つのインタフェースに定義しているアドレス数が、IS-IS の規格で規定された上限を超えています。 [対応] IS-IS の仕様上、64 個以上の IPv4 アドレスを Hello PDU で広告できません。コンフィグレーションを調査してください。
		<Interface Name> : インタフェース名称 <Interface address> : インタフェース IP アドレス

項番	メッセージテキスト	内容
17	ISIS: Interface <Interface Name>(<Interface Address>): Can't advertise 16 or more IPv6 addresses from one interface.	エラー (自装置)
		一つのインタフェースに定義している IPv6 アドレス数が、IS-IS の規格で規定された上限を超えています。 [対応] IS-IS の仕様上、16 個以上の IPv6 アドレスを Hello PDU で広告できません。コンフィグレーションを調査してください。  <Interface Name> : インタフェース名称 <Interface address> : インタフェース IPv6 アドレス
18	ISIS RECV: Interface <Interface Name> SystemID <System ID> PDU Type <PDU Type>: Unknown authentication mode <Mode> length <Length>.	ワーニング (相手装置)
		識別不能の認証モードが、受信した PDU に含まれています。 [対応] 該当インタフェースに接続しているルータの認証モード種別を統一してください。また、同一エリア内での LSP の認証モード種別と、レベル 2 ルータ間での LSP の認証モード種別を統一してください。  <Interface Name> : インタフェース名称 <System ID> : 送信元のシステム ID <PDU Type> : PDU の種類 <ul style="list-style-type: none"> <li>• L1-LAN-IIH : レベル 1Hello PDU</li> <li>• L2-LAN-IIH : レベル 2Hello PDU</li> <li>• PtPt-IIH : ポイント・ポイント型インタフェース Hello</li> <li>• PDU・L1-LSP : レベル 1LSP</li> <li>• L2-LSP : レベル 2LSP</li> <li>• L1-CSNP : レベル 1CSNP</li> <li>• L2-CSNP : レベル 2CSNP</li> <li>• L1-PSNP : レベル 1PSNP</li> <li>• L2-PSNP : レベル 2PSNP</li> </ul> <Mode> : 認証モード種別を示す数字 <Length> : 認証データ長
19	ISIS: LSP space exceeded dropping exported routes.	エラー (自装置)  LSP に空きがないため、一部の経路が IS-IS で広告できません。 [対応] 頻発する場合、広告している経路数等を調査してください。
20	ISIS: all dropped entries are reloaded successfully.	情報 (自装置)  LSP に空きができたため、IS-IS で一部の経路が広告できない状態が解消されました。 [対応] 特に対応する必要はありません。
21	ISIS: Recovered from overloading.	情報 (自装置)  オーバロード広告を終了します。 [対応] なし。

## 2.1.5 IPv4 ユニキャストルーティングプロトコル共通

IPv4 ユニキャストルーティングプロトコル共通の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-5 IPv4 ユニキャストルーティングプロトコル共通の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	*** Give up gdump. Because of no enough memory.	<p>ワーニング (自装置)</p> <p><code>dump protocols unicast</code> コマンドによるユニキャストルーティングプログラムの制御情報ダンプ収集中に、システムのメモリ残量が一時的に既定値を下回ったため、ダンプ収集を中断しました。</p> <p>[対応] コマンド実行するために必要な空きメモリが不足しています。必要であればメモリを増設して再度実行してください。</p>
2	Rtm: Graceful Restart terminated because this system failed to retain the routes.	<p>ワーニング (自装置)</p> <p>経路を保持できなかったため、グレースフルリスタートに失敗しました。</p> <p>[対応] グレースフルリスタート中に再び系切替やユニキャストルーティングプログラムの再起動が発生していないか調査してください。</p>



## 2.2 IPv6 ルーティング情報 (RTM)

IPv6 ルーティングプロトコルのイベント情報について説明します。なお、運用メッセージをコンソールに表示させる場合はコンフィグレーションの `options monitor` を定義してください。

### 2.2.1 RIPng

RIPng の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-6 RIPng の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	ripng_recv: Bad metric (<Metric>) for net <Prefix> from <Source_Address>	エラー (相手装置)
		不正なメトリック値 (0 または 17 以上のメトリック) を持つ経路情報を受信しました。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Metric> : 経路情報のメトリック値 <Prefix> : 経路情報の宛先プレフィックス <Source_Address> : 送信元ゲートウェイアドレス
2	ripng_recv: Bad prefixlen (<Prefixlen>) for net <Prefix> from <Source_Address>	エラー (相手装置)
		不正なプレフィックス長を持つ経路情報を受信しました。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Prefixlen> : 経路情報のプレフィックス長 <Prefix> : 経路情報の宛先 <Source_Address> : 送信元ゲートウェイアドレス
3	ripng_recv: Ignoring RIPng <RIPng_Command> packet from <Source_Address> - ignoring invalid version packet	エラー (相手装置)
		バージョンフィールドが不正のため、受信した RIPng パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<RIPng_Command> : 受信メッセージタイプ • Request, Response <Source_Address> : 送信元ゲートウェイアドレス
4	ripng_recv: Packet hoplimit is <Hoplimit> hop limit must be 255.	エラー (相手装置)
		ホップリミットが不正なため、受信した RIPng パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Hoplimit> : 受信ホップリミット
5	ripng_init: Old copy of rtm is running	エラー (自装置)
		すでにユニキャストルーティングプログラムが動作している可能性があります。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従い、処置してください。

項番	メッセージテキスト	内容
6	ripng_recv: Ignoring RIPng <RIPng_Command> from<Source_Address> - source address is not link-local.	エラー (相手装置)
		ソースアドレスがリンクローカルアドレスではないため、受信した RIPng パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<RIPng_Command> : 受信メッセージタイプ <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
7	ripng_recv: Ignoring RIPng <RIPng_Command> from<Source_Address> - source port is not valid.	エラー (相手装置)
		不正なソースポートのため、受信した RIPng パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<RIPng_Command> : 受信メッセージタイプ <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
8	ripng_recv: Ignoring RIPng <RIPng_Command> packet from <Source_Address> - invalid or not implemented command	エラー (相手装置)
		無効または実装されていないコマンドのため、受信したパケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<RIPng_Command> : 受信メッセージタイプ <Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
9	ripng_recv: Ignoring RIPng packet from <Source_Address> - too short packet (<Size>)	エラー (相手装置)
		RIPng ヘッダよりもパケット長が短いため、受信したパケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Source_Address> : 送信元ゲートウェイ <Size> : パケット長
10	ripng_recv: Ignoring RIPng request packet from <Source_Address> - the routing entries of improper length	エラー (相手装置)
		不正な長さの経路情報が含まれているため、受信した request パケットを無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Source_Address> : 送信元ゲートウェイ
11	ripng_recv: Ignoring a routing entry of improper length - packet from <Source_Address>	エラー (相手装置)
		不正な長さの経路情報を無視します。 [対応] 送信元ゲートウェイのユニキャストルーティングプログラム (RIPng) を調査してください。
		<Source_Address> : 送信元ゲートウェイ

### 2.2.2 OSPFv3 【OP-OSPF(SB-5400S)】

OSPFv3 の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-7 OSPFv3 の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別: RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	OSPF6 SENT <Source_Address> (<Interface_Name>) -> <Destination_Address>: <Error_String>	ワーニング (自装置)
		OSPFv3 パケットの送信に失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<Source_Address>: 送信元 IPv6 アドレス <Interface_Name>: インタフェース名称 <Destination_Address>: 宛先 IPv6 アドレス <Error_String>: エラー要因
2	OSPF6: OSPF6_ASE import filter ignored on non AS boundary router at Domain <Domain_ID>.	ワーニング (自装置)
		AS 境界ルータではないため、インポートフィルタを無視します。 [対応] 空のエクスポートフィルタ (OSPF6ASE) をコンフィグレーションに定義してください。
		<Domain_ID>: インポートフィルタ適用対象 OSPFv3 の Domain_ID
3	OSPF6: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because adjacency <RouterID> doesn't help me.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータがヘルパールータとして動作していないため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] 隣接ルータのグレースフル・リスタートの定義を修正してください。
		<Domain_ID>: OSPFv3 の Domain ID <Router_ID>: 隣接ルータのルータ ID
4	OSPF6: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because adjacency <RouterID> gives up me.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータがヘルパールータの動作を停止したため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、隣接ルータの OSPF 状態とヘルパー停止要因を調査してください。
		<Domain_ID>: OSPFv3 の Domain ID <Router_ID>: 隣接ルータのルータ ID
5	OSPF6: Graceful restart failed (in domain <DomainID>) because restart time is up.	ワーニング (自装置)
		リスタート時間内に再起動前の全隣接ルータと再接続・LSA 同期ができなかったため、グレースフル・リスタートに失敗しました。 [対応] リスタート時間の定義を修正してください。
		<Domain_ID>: OSPFv3 の Domain ID
6	OSPF6: Graceful restart finished successfully (in domain <DomainID>).	情報 (自装置)
		グレースフル・リスタートに成功しました。 [対応] なし。
		<Domain_ID>: OSPFv3 の Domain ID
7	OSPF6: Helper to adjacency <RouterID> failed because network topology is changed.	ワーニング (自装置/ネットワーク)
		トポロジー変更のため、ヘルパールータの動作を停止しました。 [対応] 特に対処の必要はありません。
		<Router_ID>: 隣接ルータのルータ ID

項番	メッセージテキスト	内容
8	OSPF6: Helper to adjacency <RouterID> failed because restart time is up.	ワーニング (相手装置)
		リスタート待ち時間が経過したため、ヘルパールータの動作を停止しました。 [対応] 隣接ルータがリスタート動作を停止していないか確認してください。停止していない場合、隣接ルータのリスタート時間を調整してください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID
9	OSPF6: Interface <Interface_Name> ignored, because configured in two areas or two domains	ワーニング (自装置)
		同一インタフェースが複数のエリア、または複数のドメインに対し定義されています。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<Interface_Name> : インタフェース名称
10	OSPF6 RECV [Area <Area ID>]  RouterID <Source_ID> [(<Interface_Name>)] -> <Destination_Address>: <Log_Type>	ワーニング (自装置/相手装置)
		受信した OSPFv3 パケットが不正です。 ただし、OSPFv3 インタフェースとして定義していないブロードキャスト型インタフェースから受信したマルチキャストパケットは、ログ採取せずに廃棄します。  [対応] ログ種別によって、対応が異なります。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP: received my own packet</li> <li>• bad packet type</li> <li>• bad version</li> <li>• bad checksum</li> <li>• packet too small</li> <li>• packet size &gt; ip length</li> <li>• unknown neighbor</li> </ul> 隣接ルータが不正なパケットを送信しています。隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPFv3) を調査してください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• area mismatch</li> <li>• bad virtual link</li> </ul> エリアの定義を修正してください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• interface down</li> </ul> 特に対処の必要はありません。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• HELLO: hello timer mismatch</li> <li>• HELLO: dead timer mismatch</li> </ul> OSPFv3 インタフェースの定義を修正してください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• HELLO: extern option mismatch</li> <li>• DD: extern option mismatch</li> </ul> スタブエリアの定義を修正してください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• HELLO: router id confusion</li> <li>• DD: router id confusion</li> </ul> ルータ ID の定義を修正してください。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• DD: MTU mismatch</li> </ul> 隣接ルータと MTU 長が不一致であるため、経路情報の交換に失敗する場合があります。MTU 長を合わせてください。

項番	メッセージテキスト	内容
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LS ACK: Unknown LSA type</li> <li>• LS REQ: empty request</li> <li>• LS REQ: bad request</li> <li>• LS UPD: LSA checksum bad</li> <li>• LS UPD: Unknown LSA type</li> </ul> <p>隣接ルータが不正なパケットを送信しています。隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPFv3) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;Area ID&gt; : エリア ID          &lt;Source_ID&gt; : 送信元ルータ ID          &lt;Interface_Name&gt; : インタフェース名称          &lt;Destination_Address&gt; : 宛先 IPv6 アドレス          &lt;Log_Type&gt; : ログ種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP: received my own packet</li> <li>• bad packet type</li> <li>• bad version</li> <li>• bad checksum</li> <li>• packet too small</li> <li>• packet size &gt; ip length</li> <li>• unknown neighbor</li> <li>• area mismatch</li> <li>• bad virtual link</li> <li>• interface down</li> <li>• HELLO: hello timer mismatch</li> <li>• HELLO: dead timer mismatch</li> <li>• HELLO: extern option mismatch</li> <li>• DD: extern option mismatch</li> <li>• HELLO: router id confusion</li> <li>• DD: router id confusion</li> <li>• DD: MTU mismatch</li> <li>• LS ACK: Unknown LSA type</li> <li>• LS REQ: empty request</li> <li>• LS REQ: bad request</li> <li>• LS UPD: LSA checksum bad</li> <li>• LS UPD: Unknown LSA type</li> </ul>
11	OSPF6: Conflict between LSDB <LSID> and route <Prefix> /<Prefixlen> - Export to OSPFv3 Bypassed.	エラー (自装置) <hr/> LSDB<LSID> と経路間で矛盾があります。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って処置してください。 <hr/> <LSID> : LSA の LSID <Prefix> : 経路情報の宛先アドレス <Prefixlen> : 経路情報のプレフィックス長

項番	メッセージテキスト	内容
12	OSPF6: Lost adjacency <Router_ID> with interfaceID <ID> (<Interface_Name>) because no Hello received recently.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータから定期的送信されるはずの Hello パケットを一定時間受信しなかったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが動作を停止した場合、または本装置・隣接ルータ間の通信に不具合がある場合に発生します。 [対応] 頻発する場合、Hello パケット送信間隔 (hellointerval) を短くし、Hello パケット最大許容受信間隔 (routerdeadinterval) を長くしてください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <ID> : 隣接ルータのインタフェース ID <Interface_Name> : インタフェース名称
13	OSPF6: Lost adjacency <Router_ID> with interfaceID <ID> (<Interface_Name>) because neighbor didn't receive my Hello recently.	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		隣接ルータが本装置を認識しなくなったため、隣接関係を打ち切りました。隣接ルータが再起動した場合、および本装置が送信した Hello パケットを隣接ルータが適切に受信していない場合に発生します。 [対応] 頻発する場合 Hello パケット送信間隔 (hellointerval)、Hello パケット最大許容受信間隔 (routerdeadinterval) を長くしてください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <ID> : 隣接ルータのインタフェース ID <Interface_Name> : インタフェース名称
14	OSPF6: Lost adjacency <Router_ID1> with interfaceID <ID> (<Interface_Name>) due to bad LS Request (<LSID> <Router_ID2> <LS_Type>).	エラー (相手装置)
		不正な LS リクエストによって隣接ルータを失いました。 [対応] 隣接ルータのユニキャストルーティングプログラム (OSPFv3) を調査してください。
		<Router_ID1> : 隣接ルータのルータ ID <ID> : 隣接ルータのインタフェース ID <Interface_Name> : インタフェース名称 <LSID> : LSA の LSID <Router_ID2> : LSA の広告ルータ ID <LS_Type> : LSA の LS タイプコード
15	OSPF6: Lost adjacency <Router ID> with interfaceID <ID> (<Interface_Name>) due to sequence mismatch (<Sequence1> versus <Sequence2>)	ワーニング (自装置/相手装置)
		シーケンス (またはオプション) の不一致によって隣接ルータを失いました。 [対応] 頻発する場合は OSPFv3 パケット再送間隔 (retransmitinterval) を長くしてください。
		<Router_ID> : 隣接ルータのルータ ID <ID> : 隣接ルータのインタフェース ID <Interface_Name> : インタフェース名称 <Sequence1> : 制御データ上のシーケンス番号 <Sequence2> : DD メッセージ内のシーケンス番号
16	OSPF6: Adjacency <Router ID> interface <Interface Name> is established.	情報 (自装置/相手装置)
		OSPFv3 の隣接ルータとの接続に成功しました。 [対応] なし。
		<Router ID> : 隣接ルータのルータ ID <Interface Name> : インタフェース名称

項番	メッセージテキスト	内容
17	OSPF6: Checksum failed at LSA type <LS_Type> ID <LSID> adv-router <Router_ID> in this system's LSDB that belongs to Area <Area_ID>, Domain <Domain_ID>.	エラー (自装置)
		LSDB のチェックサムが不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従い、処置してください。
		<LS_Type> : LSA の LS タイプコード <LSID> : LSA の LSID <Router_ID> : LSA の広告ルータ ID <Area ID> : LSA のエリア ID <Domain_ID> : LSA の Domain_ID
18	OSPF6: Recovered from stub router (in domain <Domain_ID>).	情報 (自装置)
		スタブルータ動作を終了します。 [対応] なし。
		<Domain_ID> : OSPFv3 の Domain_ID

### 2.2.3 BGP4+ 【OP-BGP】

BGP4+ の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-8 BGP4+ の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	bgp4+_check_auth: Synchronization failure with BGP task <Task Name>	エラー (相手装置)
		BGP4+ タスクが受信したメッセージのヘッダマーカ-の値が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<Task Name> : BGP4+ タスク名称
2	bgp4+_trace: Unsupported BGP version <Version>!!!	エラー (自装置)
		制御データ上の BGP バージョン番号が不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。
		<Version> : 制御データ上の BGP バージョン番号
3	bgp4+_log_notify: Notify message received from <BGP Name> [[<Description>]] is truncated (length <Length>)	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した NOTIFICATION メッセージのメッセージ長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ長

項番	メッセージテキスト	内容
4	bgp4+_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)] blocked (no spooling requested): <Error String>	ワーニング (自装置)
		ソケットバッファが一杯となったため該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長 <Error String> : エラー要因
5	bgp4+_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長 <Error String> : エラー要因
6	bgp4+_send: Sending <Length> bytes to <BGP Name> [(<Description>)]: connection closed	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク)
		コネクションの切断によって該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、コネクションの切断原因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length> : 送信要求メッセージ長
7	bgp4+_send: sending to <BGP Name> [(<Description>)] looping: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信がリトライアウトしました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
8	bgp4+_send_open: Internal error! peer <BGP Name> [(<Description>)], version <Version>	エラー (自装置)
		該当ピアに送信する OPEN メッセージの BGP バージョン番号が不正です。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Version> : 送信メッセージ内の BGP バージョン番号
9	bgp4+_path_attr_error from <Routine>: Update error subcode <Code> (<Error String>) for peer <BGP Name> [(<Description>)] detected. <Length> bytes error data - 1st five:<Error Data>	エラー (相手装置)
		該当ピアから受信した UPDATE メッセージでエラーを検出しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<Routine> : 内部ルーチン名称 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Code>(<Error String>) : エラー要因 <Length> : エラーデータ長 <Error Data> : エラーデータの先頭 5 バイト



項番	メッセージテキスト	内容
10	bgp4+_recv: Read from peer <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置) 該当ピアからのメッセージ受信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
11	bgp4+_recv: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Received unexpected EOF	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク) 接続の切断によって該当ピアからのメッセージ受信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、接続の切断原因を調査してください。 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
12	bgp4+_read_message: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: <Message Type> message arrived with length <Length>	エラー (相手装置) 該当ピアから不正なメッセージ長のメッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Message Type> : 受信メッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive <Length> : 受信メッセージ長
13	bgp4+_read_message: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: <Message Type1> arrived, expected <Message Type2> [or <Message Type 2> ]	エラー (相手装置) 該当ピアから状態に適切でないメッセージタイプのメッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Message Type1> : 受信メッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive <Message Type2> : 状態に適切なメッセージタイプ • invalid, Open, Update, Notification, KeepAlive
14	bgp4+_get_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Received short version <Version> message (<Length> octets)	エラー (相手装置) 該当ピアからメッセージ長が不正な OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。 <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version> : 受信メッセージ内の BGP バージョン番号 <Length> : 受信メッセージ長

項番	メッセージテキスト	内容
15	bgp4+_get_open: Received unsupported version <Version> message from peer <BGP Name> [(<Description>)]	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから未サポートの BGP バージョン番号を持つ OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアが BGP バージョン 4 をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version> : 受信メッセージの BGP バージョン番号
16	bgp4+_get_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Hold time too small (<Holdtime>)	エラー (相手装置)
		該当ピアからホールドタイムが 3 秒より小さい OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのコンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Holdtime> : 受信メッセージ内のホールドタイム
17	bgp4+_get_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Invalid BGP4+ identifier <Router ID>	エラー (相手装置)
		該当ピアから不正な BGP4+ 識別子の OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Router ID> : 受信メッセージ内の BGP4+ 識別子
18	bgp4+_get_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Unsupported optional parameter <Option>	エラー (相手装置)
		該当ピアから不正なオプションコードを含む OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Option> : 受信メッセージ内のオプションコード
19	bgp4+_recv_open: Peer <BGP Name> as receiving-speaker failed to retain stale routes, the packets forwarded to the peer may be discarded.	ワーニング (相手装置)
		レシーブルータとして動作中のピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアへ転送されたパケットが廃棄されるかもしれません。 [対応] グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションで、フォワーディングの不可状態を通知されました。ピアルータで障害が発生していないか調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称

項番	メッセージテキスト	内容
20	bgp4+_recv_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)] claims AS <AS1>, <AS2> configured	ワーニング (自装置/相手装置)
		該当ピアから構成された AS 番号と異なる AS 番号の OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <AS1> : 受信メッセージの AS 番号 <AS2> : コンフィギュレーション上のピアの AS 番号
21	bgp4+_recv_open: Version mismatch from <BGP Name> [(<Description>)] (<Version1>) in version <Version2> negotiation.	ワーニング (相手装置)
		BGP バージョン交渉時に該当ピアから NOTIFICATION メッセージ (バージョン不正) を受信しました。 [対応] ピアが BGP をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version1> : 受信メッセージ内の BGP バージョン番号 <Version2> : 自側の BGP バージョン番号
22	bgp4+_recv_open: Peer <BGP Name> [(<Description>)] accepted mismatched versions: Peer <Version1> this system <Version2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから BGP バージョン番号が不一致の状態での KEEPALIVE メッセージを受信しました。 [対応] ピアが BGP4+ をサポートしているか調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version1> : 相手側の BGP バージョン番号 <Version2> : 自側の BGP バージョン番号
23	bgp4+_pp_recv: No group for <BGPP Name> found, dropping peer	ワーニング (自装置/相手装置)
		定義されていないピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コンフィギュレーションを調査してください。
		<BGPP Name> : 送信元ピア名称
24	bgp4+_pp_recv: Dropping <BGPP Name>, group <BGPG Name> idled	情報 (-)
		該当ピアグループが IDLE 状態中に該当ピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] なし
		<BGPG Name> : ピアグループ名称 <BGPP Name> : 送信元ピア名称
25	bgp4+_pp_recv: Rejecting connection from <BGP Name> [(<Description>)], peer in state <State>	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		Idle, OpenConfirm, Established 状態中に該当ピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コネクションが不安定になっています。頻発する場合は、不安定要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <State> : ピア状態 • Idle, OpenConfirm, Established

項番	メッセージテキスト	内容
26	bgp4+_pp_recv: Dropping <BGPP Name> version <Version>, <BGP Name> [(<Description>)] wants version 4	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから未サポートの BGP バージョン番号を持つ OPEN メッセージを受信しました。 [対応] ピアがサポートしている BGP バージョンを調査してください。
		<BGPP Name>, <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Version> : 受信メッセージの BGP バージョン番号
27	bgp4+_pp_recv: Peer <BGP Name> as receiving-speaker failed to retain stale routes, the packets forwarded to the peer may be discarded.	ワーニング (相手装置)
		レシーブルータとして動作中のピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアへ転送されたパケットが廃棄されるかもしれません。 [対応] グレースフル・リスタート機能のネゴシエーションで、フォワーディングの不可状態を通知されました。ピアルータで障害が発生していないか調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称
28	bgp4+_pp_recv: Peer <BGP Name> [(<Description>)] sent unexpected extra data, probably insane	エラー (相手装置)
		該当ピアからのメッセージに不要なデータが付加されています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
29	bgp4+_check_capability_match: Capability of peer <BGP Name> [(<Description>)] is unmatched	ワーニング (相手装置)
		本装置に設定されている Capability の設定が、該当ピアに設定されていません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
30	bgp4+_write_flush: Sending <Length1> (sent <Length2>) bytes to <BGP Name> [(<Description>)] failed: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信要求データ長 <Length2> : 送信済データ長 <Error String> : エラー要因
31	bgp4+_write_flush: Sending <Length1> (sent <Length2>) bytes to <BGP Name> [(<Description>)]: Connection closed	ワーニング (自装置/相手装置/ネットワーク)
		コネクションの切断によって該当ピアへのメッセージ送信が失敗しました。 [対応] 頻発する場合はコネクションの切断原因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信要求データ長 <Length2> : 送信済データ長

項番	メッセージテキスト	内容
32	bgp4+_write_flush: Sending to <BGP Name> [(<Description>)] (sent <Length1>, <Length2> remain[s]) looping: <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのメッセージ送信がリトライアウトしました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Length1> : 送信済データ長 <Length2> : 送信残データ長 <Error String> : エラー要因
33	bgp4+_peer_connected: task_get_addr_local(<BGP Name> [(<Description>)]): <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへのコネクション接続に使用するローカルアドレス取り出しに 失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
34	bgp4+_connect_start: Peer <BGP Name> [(<Description>)] local address <IPv6 Address> unavailable, connection failed	ワーニング (自装置)
		該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスが利用でき ない (バインド失敗) ためにコネクション接続が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <IPv6 Address> : ピアリングに使用するローカルアドレス
35	bgp4+_traffic_timeout: Holdtime expired for <BGP Name> [(<Description>)]	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		該当ピアに対するホールドタイムアウトが発生しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してくだ さい。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
36	bgp4+_traffic_timeout: Error sending KEEPALIVE to <BGP Name> [(<Description>)] : <Error String>	ワーニング (自装置)
		該当ピアへの KEEPALIVE メッセージの送信に失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称 <Error String> : エラー要因
37	bgp4+_listen_accept: accept(<Socket>): <Error String>	ワーニング (自装置)
		コネクションの受付が失敗しました。 [対応] 頻発する場合は、エラー要因を調査してください。
		<Socket> : ソケットのディスクリプタ番号 <Error String> : エラー要因

項番	メッセージテキスト	内容
38	bgp4+_listen_accept: bgp4+_get_peer_if() failed, terminating!!	エラー (自装置)
		コネクション接続に使用するリンクローカルアドレス取り出しに失敗しました。コネクション接続をいったん終了します。 [対応] 頻発する場合は、ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
39	bgp4+_listen_accept: task_get_addr_local() failed, terminating!!	エラー (自装置)
		コネクション接続に使用するローカルアドレス取り出しに失敗しました。コネクション接続をいったん終了します。 [対応] 頻発する場合は、ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
40	bgp4+_listen_start: Couldn't get BGP listen socket!!	エラー (自装置)
		コネクション接続のためのソケット生成に失敗しました。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。
41	bgp4+_listen_start: listen: <Error String>	エラー (自装置)
		コネクションの受付準備が失敗しました。ユニキャストルーティングプログラムを自動的に再起動します。 [対応] ログ「rtm aborted」の対応に従って、処置してください。
		<Error String> : エラー要因
42	bgp4+_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] interface for gateway <IPv6 Address> not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		該当ピアのオプション gateway と接続されたインタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <IPv6 Address> : ゲートウェイアドレス
43	bgp4+_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] interface not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		該当ピアと接続されたインタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
44	bgp4+_set_peer_if: BGP peer <BGP Name> [(<Description>)] local address <IPv6 Address> not on shared net. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスが同一ネットワーク上にありません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <IPv6 Address> : コネクション接続に使用するローカルアドレス

項番	メッセージテキスト	内容
45	bgp4+_pp_timeout: Peer <BGPP Name> timed out waiting for OPEN	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		該当ピアとの OPEN メッセージ待ちタイマがタイムアウトしました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGPP Name> : 接続先ピア名称
46	bgp4+_peer_init: BGP peer <BGP NAME> [(<Description>)] local address <IPv6 Address> not found. Leaving peer idled	ワーニング (自装置)
		該当ピアとのコネクション接続に使用するローカルアドレスに対するインタフェースが見つかりません。 [対応] コンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称 <IPv6 Address> : コネクション接続に使用するローカルアドレス
47	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Strange message header length <Length>	エラー (相手装置)
		該当ピアからの受信メッセージはメッセージヘッダ内のメッセージ長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージのヘッダのメッセージ長
48	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unrecognized message type <Type>	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージはメッセージタイプが不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Type> : メッセージタイプ
49	bgp4+_recv_update: Received OPEN message from <BGP Name> [(<Description>)], state is ESTABLISHED	ワーニング (相手装置/ネットワーク)
		ESTABLISHED 状態で該当ピアから OPEN メッセージを受信しました。 [対応] コネクションが不安定になっています。頻発する場合は不安定要因を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
50	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE length <Length> too small	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージ長が小さ過ぎます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ長

2.2 IPv6 ルーティング情報 (RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
51	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE unreachable prefix length <Length1> exceeds packet length <Length2>	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長がパケット長を超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Length1&gt; : 受信メッセージ内の非到達経路情報のプレフィックス長 &lt;Length2&gt; : 受信パケット長</p>
52	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE unreachable prefix length <Length> too long	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長が 128 ビットを超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Length&gt; : 受信メッセージ内のプレフィックス長</p>
53	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE prefix length <Length1> exceeds unreachable prefix data remaining (<Length2> bytes)	エラー (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長が非到達経路情報のプレフィックスデータを超過しています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;Length1&gt; : 受信メッセージ内のプレフィックス長 &lt;Length2&gt; : 実体のデータ長</p>
54	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unreachable route <IPv6 Address>/ <Prefix Length> not sent by peer (<Length1> of <Length2>)	ワーニング (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路は該当ピアから送信されていません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;IPv6 Address&gt; : 非到達経路情報の宛先アドレス &lt;Prefix Length&gt; : 非到達経路情報のネットワークプレフィックス長 &lt;Length1&gt; of &lt;Length2&gt; : 受信メッセージ内の不正情報の位置</p>
55	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] route <IPv6 Address>/<Prefix Length> already deleted!	ワーニング (相手装置)
		<p>該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路はすでに削除されています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;IPv6 Address&gt; : 非到達経路情報の宛先アドレス &lt;Prefix Length&gt; : 非到達経路情報のネットワークマスク</p>



項番	メッセージテキスト	内容
56	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE zero attribute length followed by <Length> bytes of garbage	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの属性長が 0 であるが、実体のデータが存在します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 実体のデータ長
57	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE path attribute length <Length1> too large (<Length2> bytes remaining)	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージのパス属性長が実体のパス属性の長さより大き過ぎます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージのパス属性長 <Length2> : 実体のデータ長
58	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE no next hop found	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージにネクストホップ属性が見つかりません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
59	bgp4+_recv_update: External peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE included LOCALPREF attribute	エラー (相手装置)
		該当外部ピアからの UPDATE メッセージに LOCALPREF 属性を含んでいます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
60	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE no LOCALPREF attribute found	エラー (相手装置)
		該当内部ピアからの UPDATE メッセージに LOCALPREF 属性が見つかりません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア番号 <Description> : 送信元ピア description 名称
61	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE has path attributes but no reachable prefixes!	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージはパス属性を持っていますが、対応する経路情報を持っていません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称

項番	メッセージテキスト	内容
62	bgp4+_recv_update: Peer <BGP Name> [(<Description>)] AS <AS1> received path with first AS <AS2>	エラー (相手装置)
		AS 番号 <AS1> のピアから次ホップの AS 番号が <AS2> の AS パスを受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <AS1> : 送信元ピアの AS 番号 <AS2> : 受信メッセージ内の次ホップ AS 番号
63	bgp4+_recv_update: Ignores prefix from peer <BGP Name> [(<Description>)] in RFC-1771's NLRI field	ワーニング (相手装置)
		RFC2858 に従わないで RFC1771 に従ったフォーマットの経路情報を無視します。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
64	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No address family	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。アドレスファミリーがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
65	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No nexthop length	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。ネクストホップ長がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
66	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No nexthop	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。ネクストホップがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長

項番	メッセージテキスト	内容
67	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No number of snpa	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA 数がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
68	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No snpa length	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA 長がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
69	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_REACH_NLRI attribute(<Length>) : No snpa	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_REACH_NLRI 属性長が不正です。SNPA がありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_REACH_NLRI 属性長
70	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE multi-protocol prefix length <Length1> exceeds prefix data remaining (<Length2> bytes)	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの経路のプレフィックス長が残データ量と比較して長すぎます。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length1> : 受信メッセージ内のプレフィックス長 <Length2> : 実体のデータ長
71	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE multi-protocol prefix length <Length> too long	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの経路のプレフィックス長が 128 ビットを超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元のピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ長

項番	メッセージテキスト	内容
72	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] bad next hop address length <Length>	エラー (相手装置)
		該当ピアからの経路のネクストホップアドレス長が不正です。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : ネクストホップアドレス長
73	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] next hop <IPv6 Address> improper, ignoring routes in this update	エラー (相手装置)
		該当ピアからの経路のネクストホップアドレスが同一ネットワーク上にありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv6 Address> : ネクストホップアドレス
74	bgp4+_recv_reach: Ignoring routes in this UPDATE, because peer <BGP Name> [(<Description>)] next hop <IPv6 Address> this system.	エラー (相手装置)
		該当ピアからの経路のネクストホップが自装置の持つアドレスです。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv6 Address> : ネクストホップアドレス
75	bgp4+_recv_reach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unknown family/subfamily <Family>/ <SubFamily>	エラー (相手装置)
		該当ピアから IPv6 ユニキャスト以外の経路情報を受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Family> : アドレスファミリー <SubFamily> : サブアドレスファミリー
76	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE: Invalid length of MP_UNREACH_NLRI attribute(<Length>) : No address family	エラー (相手装置)
		該当ピアからの UPDATE メッセージの MP_UNREACH_NLRI 属性長が不正です。アドレスファミリーがありません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信した MP_UNREACH_NLRI 属性長

項番	メッセージテキスト	内容
77	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE prefix length <Length> exceeds unreachable multi-protocol prefix data remaining (<Length> bytes)	エラー (相手装置)  該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長で残りの到達経路情報のデータ長を超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : ネクストホップアドレス長
78	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE unreachable multi-protocol prefix length <Length> too long	エラー (相手装置)  該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報のプレフィックス長が 128 ビットを超えています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Length> : 受信メッセージ内のプレフィックス長
79	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] multi-protocol route <IPv6 Address>/ <Prefix Length> already deleted!	ワーニング (相手装置)  該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路はすでに削除されています。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv6 Address> : 非到達経路情報の宛先アドレス <Prefix Length> : 非到達経路情報のネットワークプレフィックス長
80	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unknown family/subfamily <Family>/ <SubFamily>	エラー (相手装置)  該当ピアから IPv6 ユニキャスト以外の非到達経路情報を受信しました。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Family> : アドレスファミリー <SubFamily> : サブアドレスファミリ
81	bgp4+_recv_unreach: Peer <BGP Name> [(<Description>)] unreachable multi-protocol route <IPv6 Address>/<Prefix Length> not sent by peer (<Length1> of <Length2>)	エラー (相手装置)  該当ピアからの UPDATE メッセージの非到達経路情報の経路は該当ピアから送信されていません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。  <BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <IPv6 Address> : 非到達経路情報の宛先アドレス <Prefix Length> : 非到達経路情報のネットワークプレフィックス長 <Length1> of <Length2> : 受信メッセージ内の不正情報の位置

項番	メッセージテキスト	内容
82	bgp4+_peer_established: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: connection established	情報 (自装置/相手装置)
		該当ピアと BGP4+ コネクションが確立しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
83	bgp4+_ifachange: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing interface state	情報 (自装置/相手装置)
		インタフェース状態の変化によって、BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] インタフェースの状態変化要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
84	bgp4+_terminate: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by terminating bgp4+	情報 (自装置)
		BGP4+ タスクの停止によって、BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] BGP4+ タスク停止要因を調査してください。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
85	bgp4+_peer_delete: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing configuration	情報 (自装置)
		コンフィグレーション変更 (ピア情報の削除) によって、BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
86	bgp4+_init: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by changing configuration	情報 (自装置)
		コンフィグレーション (clusterid) によって、BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
87	bgp4+_peer_clear: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by clearing peer	情報 (自装置)
		clear ipv6 bgp コマンドの投入によって、BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
88	BGP4+: Completed the learning from receiving-speakers	情報 (自装置)
		レシーブルータからの経路学習が完了しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
89	BGP4+:	ワーニング (相手装置)

項番	メッセージテキスト	内容
	NOTIFICATION sent to <BGP Name> [(<Description>)]: code <Code> (<Code String>) [subcode <SubCode> (<SubCode String>)] [value <Value>] [data <Data>]	該当ピアに NOTIFICATION メッセージを送信しました。 [対応] ネットワーク構成およびピアのコンフィグレーションを調査してください。ネットワーク構成およびピアのコンフィグレーションに問題がない場合はピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。
90	BGP4+:  NOTIFICATION received from <BGP Name> [(<Description>)]: code <Code> (<Code String>) [subcode <SubCode> (<SubCode String>)] [value <Value>] [data <Data>]	ワーニング (自装置)  該当ピアから NOTIFICATION メッセージを受信しました。 [対応] ネットワーク構成およびコンフィグレーションを調査してください。
		<BGP Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称  <Code String>(<Code>) & <SubCode String>(<SubCode>) : エラーコードとエラーサブコード 1. Message Header Error(1) • lost connection synchronization(1) • bad length(2) • bad message type(3) 2. Open Message Error(2) • unsupported version(1) • bad AS number(2) • bad BGP ID(3) • unsupported optional parameter(4) • authentication failure(5) 3. Update Message Error(3) • invalid attribute list(1) • unknown well known attribute(2) • missing well known attribute(3) • attribute flags error(4) • bad attribute length(5) • bad ORIGIN attribute(6) • Optional Attribute Error (9) • bad address/prefix field(10) • AS path attribute problem(11) 4. Hold Timer Expired Error(4) 5. Finite State Machine Error(5) 6. Cease(6) • 不正な <Code> の場合 <Code String> は "invalid" を、不正な <SubCode> の場合 <SubCode String> は "unknown" を表示します。 • <Value> または <Data> に NOTIFICATION メッセージのデータフィールドの情報を表示します。<Value> : 10 進表示, <Data> : 16 進表示

項番	メッセージテキスト	内容
		<p>&lt;Code String&gt;&lt;Code&gt; &amp; &lt;SubCode String&gt;&lt;SubCode&gt; : エラーコードとエラーサブコード</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Message Header Error(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>• lost connection synchronization(1)</li> <li>• bad length(2)</li> <li>• bad message type(3)</li> </ul> </li> <li>2. Open Message Error(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• unsupported version(1)</li> <li>• bad AS number(2)</li> <li>• bad BGP ID(3)</li> <li>• unsupported optional parameter(4)</li> <li>• authentication failure(5)</li> </ul> </li> <li>3. Update Message Error(3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• invalid attribute list(1)</li> <li>• unknown well known attribute(2)</li> <li>• missing well known attribute(3)</li> <li>• attribute flags error(4)</li> <li>• bad attribute length(5)</li> <li>• bad ORIGIN attribute(6)</li> <li>• Optional Attribute Error (9)</li> <li>• bad address/prefix field(10)</li> <li>• AS path attribute problem(11)</li> </ul> </li> <li>4. Hold Timer Expired Error(4)</li> <li>5. Finite State Machine Error(5)</li> <li>6. Cease(6) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不正な &lt;Code&gt; の場合 &lt;Code String&gt; は "invalid" を、不正な &lt;SubCode&gt; の場合 &lt;SubCode String&gt; は "unknown" を表示します。</li> <li>• &lt;Value&gt; または &lt;Data&gt; に NOTIFICATION メッセージのデータフィールドの情報を表示します。&lt;Value&gt; : 10 進表示, &lt;Data&gt; : 16 進表示</li> </ul> </li> </ol>
91	<p>BGP4+:</p> <p>No MD5 digest from &lt;Source IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt;</p>	<p>ワーニング (相手装置)</p> <p>BGP4+ コネクションで受信した TCP セグメントに MD5 認証オプションが設定されていません。 この運用メッセージは、次の契機で出力されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 最初の事象発生から 16 回目までは、すべて出力されます。</li> <li>2. 最初の事象発生から 17 回目以降は、256 回事象が発生するごとに 1 回出力されます。</li> <li>3. 最後の事象発生から 3 分間以上経過してから事象が発生した場合は、上記 1.,2. の契機で出力されます。</li> </ol> <p>ただし、上記回数には、「BGP4+: Invalid MD5 digest from &lt;Source IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt;」の回数を含みません。</p> <p>[対応] 相手装置の BGP4+ で MD5 認証が定義されているか調査してください。定義されていない場合は、MD5 認証の定義が一致するように設定してください。定義が一致している場合は、送信元 BGP4+ ピア以外から TCP セグメントが送信されていないか調査してください。</p> <p>&lt;Source IPv6&gt; : 送信元 IPv6 アドレス &lt;Destination IPv6&gt; : 宛先 IPv6 アドレス &lt;Port No.&gt; : TCP ポート番号</p>
92	BGP4+:	ワーニング (自装置/相手装置)



項番	メッセージテキスト	内容
	Invalid MD5 digest from <Source IPv6>+<Port No.> to <Destination IPv6>+<Port No.>	<p>BGP4+ コネクションで受信した TCP セグメントの MD5 認証オプションが不正です。</p> <p>この運用メッセージは、次の契機で出力されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>最初の事象発生から 16 回目までは、すべて出力されます。</li> <li>最初の事象発生から 17 回目以降は、256 回事象が発生するごとに 1 回出力されます。</li> <li>最後の事象発生から 3 分間以上経過してから事象が発生した場合は、上記 1.,2. の契機で出力されます。</li> </ol> <p>ただし、上記回数には、「BGP4+: No MD5 digest from &lt;Source IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt; to &lt;Destination IPv6&gt;+&lt;Port No.&gt;」の回数を含みません。</p> <p>[対応]</p> <p>自装置と相手装置の BGP4+ で MD5 認証キーが一致しているか調査してください。</p> <p>MD5 認証キーが一致していない場合は、MD5 認証キーが一致するように設定してください。</p> <p>MD5 認証キーが一致している場合は、送信元 BGP4+ ピア以外から TCP セグメントが送信されていないか調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;Source IPv6&gt; : 送信元 IPv6 アドレス          &lt;Destination IPv6&gt; : 宛先 IPv6 アドレス          &lt;Port No.&gt; : TCP ポート番号</p>
93	BGP4+: Start advertisement, giving up learning from several receiving-speakers	<p>情報 (自装置)</p> <hr/> <p>一部のレシーブルーータからの経路学習を中断して、経路広告を開始します。</p> <p>[対応]</p> <p>特に対応は必要ありません。</p>
94	bgp4+_pp_recv: Peer <BGP Name> in graceful-restart failed to retain stale routes, deleting all the stale routes from the peer	<p>エラー (相手装置)</p> <hr/> <p>グレースフル・リスタートを実行したピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアから学習していた経路をすべて削除します。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称</p>
95	bgp4+_recv_open: Peer <BGP Name> in graceful-restart failed to retain stale routes, deleting all the stale routes from the peer	<p>エラー (相手装置)</p> <hr/> <p>グレースフル・リスタートを実行したピアがフォワーディング経路を保存できませんでした。該当ピアから学習していた経路をすべて削除します。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称</p>
96	bgp4+_restart_timeout: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Timed out waiting for reconnect.	<p>エラー (自装置/相手装置)</p> <hr/> <p>グレースフル・リスタートが失敗しました。ピアルータから指定された restart-time 以内にピアルータに接続できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <p>ピアルータと通信可能か確認してください。ピアルータで BGP4+ が動作中か確認してください。ピアルータが動作している場合にはピアルータの restart-time の値をピアルータが復旧し接続できる時間までのばしてください。</p> <hr/> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称          &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称</p>

項番	メッセージテキスト	内容
97	bgp4+_restart_timeout: Peer <BGP_Name> [(<Description>)]: Timed out waiting for End-Of-RIB marker from restart router.	エラー (相手装置)
		グレースフル・リスタートが失敗しました。ピアルータから End-Of-RIB を受信できませんでした。 [対応] 該当ピアルータで BGP4+ が動作中か確認してください。また動作中の 場合には stale-routes-retain-time の値をのばしてください。
		<BGP_Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
98	bgp4+_peer_established: Peer <BGP_Name> [(<Description>)] connection established with graceful restart.	情報 (自装置/相手装置)
		該当ピアと BGP コネクションが再確立しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 接続先ピア名称 <Description> : 接続先ピア description 名称
99	bgp4+_receive_End-Of-RIB: End-Of-RIB marker received from <BGP_Name> [(<Description>)].	情報 (自装置)
		End-Of-RIB を受信しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称
100	bgp4+_send_End-Of-RIB: End-Of-RIB marker sent to <BGP_Name> [(<Description>)].	情報 (自装置)
		End-Of-RIB を送信しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<BGP_Name> : 送信先ピア名称 <Description> : 送信先ピア description 名称
101	BGP4+: Number of prefix received from <BGP Name> [(<Description>)]: reached <Routes1>, limit <Routes2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから学習した経路数 (アクティブ経路と非アクティブ経路の合 計) が閾値を超えました。 [対応] 該当ピアから学習する経路がさらに増加する場合は、ピアが広告する経 路数を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Routes1> : ピアから学習した経路数 <Routes2> : ピアから学習する経路数の上限値
102	BGP4+: Number of prefix received from <BGP Name> [(<Description>)]: <Routes1> exceed limit <Routes2>	ワーニング (相手装置)
		該当ピアから学習した経路数 (アクティブ経路と非アクティブ経路の合 計) が上限値を超えました。 [対応] 該当ピアが広告する経路数を調査してください。
		<BGP Name> : 送信元ピア名称 <Description> : 送信元ピア description 名称 <Routes1> : ピアから学習した経路数 <Routes2> : ピアから学習する経路数の上限値

項番	メッセージテキスト	内容
103	BGP4+: Peer <BGP Name> [(<Description>)]: Closed connection by maximum-prefix	<p>情報 (相手装置)</p> <p>学習経路数制限により BGP4+ コネクションをクローズしました。 [対応] 該当ピアが広告する経路数を調査してください。ピアを再接続する場合は、ピアが広告する経路数が上限値以下になることを確認してから、運用コマンド <code>clear ipv6 bgp</code> を入力してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 接続先ピア名称 &lt;Description&gt; : 接続先ピア description 名称</p>
104	BGP4+: Peer <BGP Name> [(<Description>)] UPDATE included attribute type code (0) [- AS Path (<As Number>): <Aspath>]	<p>ワーニング (相手装置)</p> <p>該当ピアからタイプコードが 0 のパス属性を含む UPDATE メッセージを受信しました。 本運用メッセージは同一ピアで前回の出力から 1 時間以内は再度出力しません。 [対応] ピアのユニキャストルーティングプログラム (BGP4+) を調査してください。</p> <p>&lt;BGP Name&gt; : 送信元ピア名称 &lt;Description&gt; : 送信元ピア description 名称 &lt;As Number&gt; : AS 番号の数 &lt;Aspath&gt; : AS パス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS 番号列 : AS_SEQ</li> <li>{AS 番号列} : AS_SET</li> <li>(AS 番号列) : AS_CONFED_SET</li> </ul> <p>なお、一つの運用メッセージで出力できる文字数には制限があるため、すべての AS パスが出力されない (AS 番号の途中までしか出力されない) ことがあります。</p>

## 2.2.4 IS-IS 【OP-ISIS】

「2.1.4 IS-IS 【OP-ISIS】」を参照してください。

## 2.2.5 RA

RA の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-9 RA の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : RTM)

項番	メッセージテキスト	内容
1	rs_input: Cannot locate interface for RS from <Address1> to <Address2>	<p>エラー (自装置)</p> <p>受信したルータ要求に対応するインタフェースを見つけることができないので、そのルータ要求を無視します。 [対応] 頻繁に出る場合は、そのインタフェースの状態を調査してください。</p> <p>&lt;Address1&gt; : ルータ要求送信元アドレス &lt;Address2&gt; : ルータ要求宛先アドレス</p>
2	rs_input: ND option check failed for an RS from <Address> on <Interface_Name>	<p>エラー (相手装置)</p> <p>該当アドレスからのルータ要求に対する ND オプションチェックに失敗したので、そのルータ要求を無視します。 [対応] ルータ要求送信元端末で、ルータ要求の設定を調査してください。</p> <p>&lt;Address&gt; : ルータ要求送信元アドレス &lt;Interface_Name&gt; : ルータ要求受信インタフェース名称</p>

項番	メッセージテキスト	内容
3	rs_input: RS from unspecified src on <Interface_Name> has a link-layer address option	エラー (相手装置)
		未指定アドレス (::) からのルータ要求にリンクレイヤアドレスオプションが設定されているので、そのルータ要求を無視します。 [対応] ルータ要求送信元端末で、ルータ要求の設定を調査してください。
		<Interface_Name> : ルータ要求受信インタフェース名称
4	rs_input: RS received on non advertising interface(<Interface_Name>)	ワーニング (自装置)
		ルータ広告を行わないインタフェースでルータ要求を受信したので、そのルータ要求を無視します。 [対応] そのルータ要求に応答する必要がある場合は、そのインタフェースでルータ広告を有効にしてください。
		<Interface_Name> : ルータ要求受信インタフェース名称
5	rs_input: RS with invalid hop limit (<Hoplimit>) received from <Address> on <Interface_Name>	エラー
		受信したルータ要求パケットの Hoplimit が正しい値 (255) ではないため、ルータ要求を無視します。 [対応] ルータ要求を送信する端末の設定を調査してください。
		<Hoplimit> : 受信ルータ要求メッセージホップリミット値 <Address> : ルータ要求送信元アドレス <Interface_Name> : ルータ要求受信インタフェース名称
6	rs_input: RS with invalid ICMP6 code(<Code>) received from <Address> on <Interface_Name>	エラー
		受信したルータ要求パケットの ICMP6 コードが正しい値 (0) ではないため、ルータ要求を無視します。 [対応] ルータ要求を送信する端末の設定を調査してください。
		<Code> : 受信ルータ要求メッセージ ICMP6 コード値 <Address> : ルータ要求送信元アドレス <Interface_Name> : ルータ要求受信インタフェース名称
7	rs_input: RS from <Address> on <Interface_Name> does not have enough length (len = <Length>)	エラー
		受信したルータ要求パケットが短いため、ルータ要求を無視します。 [対応] ルータ要求を送信する端末の設定を調査してください。
		<Address> : ルータ要求送信元アドレス <Interface_Name> : ルータ要求受信インタフェース名称 <Length> : 受信ルータ要求パケット長
8	ra_nd6_options: bad ND option length(0) (type = <Type>)	エラー (相手装置)
		ND オプションの長さが不正です。 [対応] 付随して出力される rs_input, ra_input のエラーの対応をしてください。
		<Type> : 受信した ND オプションタイプ番号
9	ra_output: Cannot send RA for I/F <Interface_Name> (lack of active linklocal addr)	エラー (自装置)
		該当するインタフェースに有効なリンクローカルアドレスが存在しないので、ルータ広告が送信できません。 [対応] 頻繁に発生する場合は、そのインタフェースの状態を確認してください。
		<Interface_Name> : ルータ広告送信インタフェース名称

項番	メッセージテキスト	内容
10	ra_output: Cannot send RA for I/F <Interface_Name>	エラー (自装置) 該当するインタフェースよりルータ広告が送信できません。 [対応] 頻繁に発生する場合は、そのインタフェースの状態を確認してください。 <Interface_Name> : ルータ広告送信インタフェース名称
11	ra_output: not send RA for I/F <Interface_Name> (linkmtu <Value_own> is greater than the physical interface MTU <Phymtu>)	ワーニング (自装置) 該当インタフェースの MTU 長を超える値を指定しているので、ルータ 広告は出力されません。 [対応] ルータ広告を送信するルータの設定を調査してください。 <Interface_Name> : ルータ広告送信インタフェース名称 <Value_own> : 自装置の MTU オプション値 <Phymtu> : 該当インタフェースの物理 MTU 長

## 2.2.6 IPv6 ユニキャストルーティングプロトコル共通

「2.1.5 IPv4 ユニキャストルーティングプロトコル共通」を参照してください。

## 2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

### 2.3.1 PIM-DM

PIM-DM の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-10 PIM-DM の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : MRP)

項番	メッセージテキスト	内容
1	Memory allocation error for timer.	エラー (自装置)
		タイマ用のメモリ獲得に失敗しました。 【対応】 コンフィグレーションが収容条件を超えていないか調査してください。 必要であればメモリを増設してください。
2	Memory allocation error for graft entry, source address <source address>, group address <group address>.	エラー (自装置)
		PIM Graft メッセージ送信用のメモリ獲得に失敗しました。 【対応】 コンフィグレーションが収容条件を超えていないか調査してください。 必要であればメモリを増設してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
3	Memory allocation error for source entry, source address <source address>.	エラー (自装置)
		マルチキャストデータ送信元情報エントリ用のメモリ獲得に失敗しました。 【対応】 コンフィグレーションが収容条件を超えていないか調査してください。 必要であればメモリを増設してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス
4	Memory allocation error for group entry, group address <group address>.	エラー (自装置)
		マルチキャストグループ情報エントリ用のメモリ獲得に失敗しました。 【対応】 コンフィグレーションが収容条件を超えていないか調査してください。 必要であればメモリを増設してください。
		<group address> : グループアドレス
5	Memory allocation error for multicast routing entry.	エラー (自装置)
		マルチキャストルーティング情報用のメモリ獲得に失敗しました。 【対応】 コンフィグレーションが収容条件を超えていないか調査してください。 必要であればメモリを増設してください。

項番	メッセージテキスト	内容
6	Ignoring interface <interface ID>, has invalid address (<interface address>) and/or mask(<subnet mask>).	エラー (自装置)
		<p>カーネルから不正な IP アドレスまたはサブネットマスク値を取得しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。</li> <li>2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。</li> <li>3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol> <p>&lt;interface ID&gt;: インタフェース ID (内部情報)            &lt;interface address&gt;: インタフェース IP アドレス            &lt;subnet mask&gt;: サブネットマスク値</p>
7	Invalid IP address <interface address>.	エラー (自装置)
		<p>PIM の動作を enable 指定したインタフェースの IP アドレスに不正があります。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。</li> <li>2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。</li> <li>3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol> <p>&lt;interface address&gt;: 不正 IP アドレス</p>
8	Can not open configuration file.	エラー (自装置)
		<p>コンフィグレーションファイルがオープンできませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。</li> <li>2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。</li> <li>3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>
9	Unknown command '<word>' in configuration file.	エラー (自装置)
		<p>コンフィグレーションファイル内に不正な文字列 &lt;word&gt; があります。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。</li> <li>2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。</li> <li>3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol> <p>&lt;word&gt;: 不正文字列</p>

## 2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

項番	メッセージテキスト	内容
10	Received packet too short (<receive size> bytes) for IP header.	エラー (相手装置)
		IP ヘッダよりも小さいパケットを受信しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<receive size> : 受信サイズ
11	Kernel request not accurate, source address <source address> destination address <destination address>.	エラー (自装置)
		カーネルから不正なデータを受信しました。 【対応】 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス
12	Received packet (<receive size> bytes) from <source address> shorter than header + data length (<IP header size> + <data size> bytes).	エラー (相手装置)
		IP ヘッダ内で設定されているデータ長より小さいパケットを <source address> から受信しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<receive size> : 受信サイズ <source address> : 送信元 IP アドレス <IP header size> : IP ヘッダサイズ <data size> : IP ヘッダ内で設定されたデータサイズ
13	Received IP data field too short (<receive size> bytes) for IGMP, from <source address>.	エラー (相手装置)
		IGMP メッセージサイズより小さいパケット (31 以下) を受信しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<receive size> : 受信サイズ <source address> : 送信元 IP アドレス
14	Received IP data field too short (<receive size> bytes) for PIM header, from <source address> to <destination address>.	エラー (相手装置)
		PIM メッセージサイズより小さいパケットを受信しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-DM) を調査してください。
		<receive size> : 受信サイズ <source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス



項番	メッセージテキスト	内容
15	New querier <Querier IP address> (was <old Querier IP address>) on interface <interface name>.	イベント (自装置)
		インタフェース <interface name> で, Querier が変わりました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<Querier IP address> : Querier IP アドレス <old Querier IP address> : 前 Querier IP アドレス <interface name> : インタフェース名
16	New querier <Querier IP address> (was me) on interface <interface name>.	イベント (自装置)
		インタフェース <interface name> で, Querier が変わりました。(前の Querier は自装置でした。) [対応] 特に対応は必要ありません。
		<Querier IP address> : Querier IP アドレス <interface name> : インタフェース名
17	Received IGMPv1 query from <source address> on interface <interface name>.	ワーニング (相手装置)
		IGMP バージョン 1 の Query メッセージを受信しました。 [対応] 相手装置の IGMP バージョンを自装置の IGMP バージョンにあわせてください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <interface name> : インタフェース名
18	Ignoring group membership query from non-adjacent node <node address>.	ワーニング (相手装置)
		隣接していない装置から Query メッセージを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の定義を調査してください。
		<node address> : 送信元 IP アドレス
19	Ignoring group membership report from non-adjacent host <host address>.	ワーニング (相手装置)
		隣接していないホストから Report メッセージを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の定義を調査してください。
		<host address> : 送信元 IP アドレス
20	Ignoring group leave report from non-adjacent host <host address>.	ワーニング (相手装置)
		隣接していないホストから Leave メッセージを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の定義を調査してください。
		<host address> : 送信元 IP アドレス
21	PIM hello holdtime from <source address>: invalid OptionLength = <option length>.	ワーニング (相手装置)
		holdtime オプション長が不正 (2 以外) な PIM Hello メッセージを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-DM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <option length> : オプション長

2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

項番	メッセージテキスト	内容
22	PIM assert message received from <source address1>, multicast source address <source address2>, multicast group <group address>, preference <preference>, metric <metric>, but created a new multicast routing entry because no matching one was found.	イベント (自装置)
		PIM Assert メッセージを受信しましたが、該当するマルチキャストルーティングエントリが存在しなかったため、新規に作成しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address1> : Assert 送信元 IP アドレス <source address2> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <preference> : プリファレンス <metric> : メトリック値
23	PIM assert message from <source address1>, multicast source address <source address2>, multicast group <group address>, preference <preference>, metric <metric> received on upstream interface, but did not change upstream neighbor.	イベント (自装置)
		PIM Assert メッセージを上流インタフェースから受信しましたが、上流隣接ルータは変わりませんでした。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address1> : Assert 送信元 IP アドレス <source address2> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <preference> : プリファレンス <metric> : メトリック値
24	PIM assert message from <source address1>, multicast source address <source address2>, multicast group <group address>, preference <preference>, metric <metric> received on upstream interface, changed upstream neighbor to <source address1>.	イベント (自装置)
		PIM Assert メッセージを上流インタフェースから受信し、上流隣接ルータが変わりました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address1> : Assert 送信元 IP アドレス <source address2> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <preference> : プリファレンス <metric> : メトリック値
25	PIM assert message from <source address1>, multicast source address <source address2>, multicast group <group address>, preference <preference>, metric <metric> received on downstream interface, pruning the interface.	イベント (自装置)
		PIM Assert メッセージを下流インタフェースから受信しました。PIM Assert メッセージを受信したインタフェースを刈り込みます。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address1> : Assert 送信元 IP アドレス <source address2> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <preference> : プリファレンス <metric> : メトリック値
26	PIM assert message from <source address1>, multicast source address <source address2>, multicast group <group address>, preference <preference>, metric <metric> received on downstream interface, sending PIM assert message back and scheduling prune.	イベント (自装置)
		PIM Assert メッセージを下流インタフェースから受信しました。PIM Assert メッセージを受信したインタフェースから PIM Assert メッセージを送信し、インタフェースの刈り込み準備を実施します。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address1> : Assert 送信元 IP アドレス <source address2> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <preference> : プリファレンス <metric> : メトリック値

項番	メッセージテキスト	内容
27	Now negative cache for source <source address>, group <group address> - pruning.	イベント (自装置)
		<source address> と <group address> のマルチキャストルーティングキャッシュがネガティブキャッシュになりました。上流隣接ルータに PIM Prune メッセージを送信します。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
28	Now forwarding state for source <source address>, group <group address> - grafting.	イベント (自装置)
		<source address> と <group address> のマルチキャストルーティングキャッシュがフォワーディング状態になりました。上流隣接ルータに PIM Graft メッセージを送信します。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
29	Failed to enable multicast function on interface <interface name>.	エラー (自装置)
		<interface name> で、マルチキャスト動作の設定に失敗しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<interface name> : インタフェース名称
30	Failed to disable multicast function on interface <interface name>.	エラー (自装置)
		<interface name> で、マルチキャスト動作の解除設定に失敗しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については、「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<interface name> : インタフェース名称

項番	メッセージテキスト	内容
31	Could not delete multicast routing table for source address <source address> and multicast group <group address> (error number <errno>).	エラー (自装置)
		<source address> と <group address> で指定したマルチキャストルーティングテーブルの削除に失敗しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <errno> : エラーナンバー (内部情報)
32	Could not add/change multicast routing table for source address <source address> and multicast group <group address> (error number <errno>).	エラー (相手装置)
		<source address> と <group address> で指定したマルチキャストルーティングテーブルの追加または変更失敗しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <errno> : エラーナンバー (内部情報)
33	Deleted multicast routing cache entry: source <source address>, group <group address>.	イベント (自装置)
		<source address> と <group address> のマルチキャストルーティングキャッシュを削除しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
34	Kernel system call error occurred (error number <errno>).	エラー (自装置)
		カーネルのシステムコールを実行してエラーが発生しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<errno> : エラーナンバー (内部情報)

項番	メッセージテキスト	内容
35	Failed to send PIM message from <source address> to <destination address>.	エラー (自装置)
		PIM メッセージの送信に失敗しました。 [対応] 1. IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ (ログ種別: MRP) が発生していないかを確認し, 対応する処置を行ってください。 2. RM のダンプ情報を採取してください。収集方法については, 「運用コマンドレファレンス Vol.1 reload」を参照してください。 3. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 合わせて保守員に連絡してください。 4. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。
		<source address>: 送信元 IP アドレス <destination address>: 宛先 IP アドレス

### 2.3.2 PIM-SM

PIM-SM の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-11 PIM-SM の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別: MRP)

項番	メッセージテキスト	内容
1	IGMP: received packet too short (<len> bytes) for IP header	エラー (相手装置)
		IP ヘッダよりも小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<len>: 受信サイズ
2	IGMP: received packet (<len1> bytes) from <source address> shorter than header + data length (<len2> + <len3> bytes)	エラー (相手装置)
		IP ヘッダ内で設定されているデータ長より小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<source address>: 送信元 IP アドレス <len1>: 受信サイズ <len2>: 受信した IP ヘッダのサイズ <len3>: 受信した IP パケットのデータサイズ
3	IGMP: received IP data field too short (<len> bytes) for IGMP header, from <source address> to <destination address>	エラー (相手装置)
		IGMP ヘッダ長 (8) より小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<len>: 受信した IP パケットのデータサイズ <source address>: 送信元 IP アドレス <destination address>: 宛先 IP アドレス

項番	メッセージテキスト	内容
4	IGMP: ignoring packet from <source address> to <destination address> - invalid igmp header checksum (data '<data>', length '<len>')	エラー (相手装置)
		IGMP ヘッダのチェックサムエラーによって、受信 IGMP パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <data> : IGMP 受信データの先頭 1 バイト (パケット種別) の内容 <len> : IGMP 受信データ長
5	IGMP: ignoring <packet> from <source address> to <destination address> - invalid group address '<group address>'	エラー (相手装置)
		パケット内のグループアドレスが不正のため、受信 IGMP パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<packet> : パケット種別 • "Group Membership Report", "Group Leave Report" <source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <group address> : 受信グループアドレス
6	IGMP: Querier was changed on interface <interface name> - new querier <Querier IP address> (was <old Querier IP address>)	イベント (自装置)
		インタフェース上で、Querier ルータが変わりました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<interface name> : インタフェース名 <Querier IP address> : Querier IP アドレス <old Querier IP address> : 前回の Querier IP アドレス
7	PIM: received packet too short (<len> bytes) for IP header	エラー (相手装置)
		IP ヘッダよりも小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。
		<len> : 受信サイズ
8	PIM: received packet (<len1> bytes) from<source address> shorter than header + data length (<len2> + <len3> bytes)	エラー (相手装置)
		IP ヘッダ内で設定されているデータ長より小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <len1> : 受信サイズ <len2> : 受信した IP ヘッダのサイズ <len3> : 受信した IP パケットのデータサイズ

項番	メッセージテキスト	内容
9	PIM: received IP data field too short (<len> bytes) for PIM header, from <source address> to<destination address>	エラー (相手装置)
		PIM ヘッダ長 (4) より小さいパケットを受信しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を 調査してください。
		<len> : 受信した IP パケットのデータサイズ <source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス
10	PIM: ignoring packet from <source address> to <destination address> - invalid pim header checksum (data '<data>', length '<len>')	エラー (相手装置)
		PIM ヘッダのチェックサムエラーによって、受信 PIM パケットを無視 しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を 調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <data> : PIM 受信データの先頭バイト (パケット種別) の内容 <len> : PIM 受信データ長
11	PIM: ignoring <packet> message from <source address> to <destination address> - packet too short (<len> bytes)	エラー (相手装置)
		パケットサイズが最小パケット長より小さいため、受信 PIM パケット を無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を 調査してください。
		<packet> : パケット種別 • "Register", "Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement" <source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <len> : PIM 受信データ長

項番	メッセージテキスト	内容
12	PIM: ignoring <packet> message from <source address> to <destination address> - invalid encoded unicast address (<cause>)	<p>エラー (相手装置)</p> <p>パケット内のエンコーディングユニキャストアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;packet&gt; : パケット種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement"</li> </ul> <p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;destination address&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;cause&gt; : 詳細要因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (1 以外)</li> <li>• encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> <li>• source address '&lt;address&gt;' : 送信元 IP アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>• upstream neighbor address '&lt;address&gt;' : 上流隣接 IP アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>• BSR address '&lt;address&gt;' : BSR アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>• RP address '&lt;address&gt;' : ランデブーポイントアドレス &lt;address&gt; が不正</li> </ul>
13	PIM: ignoring <packet> message from <source address> to <destination address> - invalid encoded source address (<cause>)	<p>エラー (相手装置)</p> <p>パケット内のエンコーディング送信元 IP アドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;packet&gt; : パケット種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Join/Prune"</li> </ul> <p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;destination address&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;cause&gt; : 詳細要因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (1 以外)</li> <li>• encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> </ul>



項番	メッセージテキスト	内容
14	PIM: ignoring <packet> message from <source address> to <destination address> - invalid encoded group address (<cause>)	エラー (相手装置)
		<p>パケット内のエンコーディンググループアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。</p>
		<p>&lt;packet&gt; : パケット種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement"</li> </ul> <p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;destination address&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;cause&gt; : 詳細要因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (1 以外)</li> <li>• encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> <li>• mask length '&lt;value&gt;' : グループマスク長 &lt;value&gt; が不正 (4 以上 32 以下ではない)</li> <li>• group address '&lt;address&gt;' : グループアドレス &lt;address&gt; が不正</li> </ul>
15	PIM: ignoring Hello message from <source address> - invalid holdtime option length (<len>)	エラー (相手装置)
		<p>Hello パケット内の holdtime オプション長が不正 (2 以外) のため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。</p>
		<p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;len&gt; : 受信 holdtime オプション長</p>
16	PIM: ignoring Hello message from <source address> - no holdtime option	エラー (相手装置)
		<p>Hello パケット内に holdtime オプションがないため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。</p>
		<p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス</p>
17	PIM: ignoring Register message from <source address> to <destination address> - invalid inner source address '<inner source address>'	エラー (相手装置)
		<p>Register パケットでカプセル化された IP パケットの送信元 IP アドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。</p> <p>[対応]</p> <p>マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。</p>
		<p>&lt;source address&gt; : 送信元 IP アドレス &lt;destination address&gt; : 宛先 IP アドレス &lt;inner source address&gt; : カプセル化内送信元 IP アドレス</p>

## 2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

項番	メッセージテキスト	内容
18	PIM: ignoring Register message from <source address> to <destination address> - invalid inner group address '<inner group address>'	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IP パケットのグループアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IP マルチキャスト通信プログラムを調査してください。 カプセル化内グループアドレスが PIM-SSM の範囲に含まれる場合には、相手装置の PIM-SSM 設定を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <inner group address> : カプセル化内グループアドレス
19	PIM: ignoring Bootstrap message from <source address> to <destination address> - invalid hash mask length '<value>'	エラー (相手装置)
		Bootstrap パケット内のハッシュマスク長が不正 (33 以上) のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <destination address> : 宛先 IP アドレス <value> : 受信パケットに設定されたハッシュマスク長
20	PIM: BSR information was changed - lost BSR information	ワーニング (相手装置)
		Bootstrap ルータからの広告がなくなったため、BSR 情報をクリアしました。 [対応] Bootstrap ルータからの広告がなくなった要因を調査してください。
21	PIM: BSR information was changed - new BSR address <IP address>	イベント (自装置)
		BSR アドレスが変更されました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<IP address> : BSR アドレス BSR アドレスが本装置の場合は、IP アドレスの後に "(this system)" が表示されます。
22	PIM: started learning multicast routing entries due to a system change	イベント (自装置)
		待機系から運用系への系切替による、マルチキャストエントリ学習を開始しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
23	PIM: completed learning multicast routing entries after the system change	イベント (自装置)
		待機系から運用系への系切替による、マルチキャストエントリ学習が終了しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。

項番	メッセージテキスト	内容
24	PIM: Deleted Neighbor <neighbor address> with interface (<interface name>) because no Hello received recently	ワーニング (相手装置)
		隣接ルータから定期的に送信されるはずの Hello パケットを一定時間受信しなかったため、隣接関係を削除しました。隣接ルータが動作を停止した場合、または本装置と隣接ルータ間の通信に不具合がある場合に発生します。 【対応】 隣接ルータに異常がないことを確認してください。 異常がない場合、本装置の CPU 負荷が上がっていないか、次に示す運用コマンドで確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• show rm cpu</li> <li>• show cp cpu</li> <li>• show psu information <b>【SB-7800S】</b></li> <li>• show bsu information <b>【SB-5400S】</b></li> </ul>
		<neighbor address> : 隣接ルータの Neighbor アドレス <interface name> : インタフェース名称
25	PIM: Deleted Neighbor <neighbor address> with interface (<interface name>) because this system received Hello message with holdtime of zero	イベント (自装置)
		隣接ルータからホールドタイム値 0 の Hello パケットを受信したため、隣接関係を削除しました。 【対応】 特に対応は必要ありません。
		<neighbor address> : 隣接ルータの Neighbor アドレス <interface name> : インタフェース名称

### 2.3.3 DVMRP

DVMRP の運用メッセージ・運用ログを次の表に示します。

表 2-12 DVMRP の運用メッセージ・運用ログ (ログ種別 : MRP)

項番	メッセージテキスト	内容
1	dvmrp_recv_prune: prune message truncated from neighbor <Neighbor>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Prune メッセージはパケット長が短い (39 以下) 削除しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
2	dvmrp_recv_prune: warning: extra prune information from neighbor <Neighbor> source <source address> group <group address>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Prune メッセージはパケット長が定格を超えているため (41 以上) 削除しました。 【対応】 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス

### 2.3 IPv4 マルチキャストルーティング情報 (MRP) 【OP-MLT】

項番	メッセージテキスト	内容
3	dvmrp_recv_prune: no entry for source <source address> group <group address> from neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		近隣から受信した Prune に対する (S,G) エントリは存在しません。 メッセージを無視します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
4	dvmrp_recv_prune: source <source address> group <group address> from non-dependent neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		(S,G) の Prune を送信した近隣は従属でないのでメッセージを無視します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
5	dvmrp_recv_graft: graft message truncated from neighbor <Neighbor>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Graft メッセージはパケット長が短いため (35 以下) 削除しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
6	dvmrp_recv_graft: warning: extra graft information from neighbor <Neighbor> source <source address> group <group address>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Graft メッセージはパケット長が定格を超えているため (37 以上) 削除しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
7	dvmrp_recv_graft: no entry for source <source address> group <group address> from neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		近隣から受信した Graft に対する (S,G) エントリは存在しません。 メッセージを無視します。Graft_Ack は返します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス

項番	メッセージテキスト	内容
8	dvmp_rpv_recv_graft: received graft from unpruned neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		削除されていない近隣から Graft メッセージを受信しました。メッセージを無視します。Graft_Ack は返します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
9	dvmp_rpv_recv_graftack: graft ack message truncated from neighbor <Neighbor>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Graft_Ack メッセージはパケット長が短いため (35 以下) 削除しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
10	dvmp_rpv_recv_graftack: warning: extra graft ack information from neighbor <Neighbor> source <source address> group <group address>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Graft_Ack メッセージはパケット長が定格を超えているため (37 以上) 削除しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス
11	dvmp_rpv_recv_graftack: no entry for source <source address> group <group address> from neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		近隣から受信した Graft_Ack に対する (S,G) エントリは存在しません。メッセージを無視します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <group address> : グループアドレス <Neighbor> : 近隣の IP アドレス
12	dvmp_rpv_recv_probe: generation id of neighbor <Neighbor> changed from <old GID> to <new GID>.	イベント (相手装置)
		近隣の GID が変化しました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス <old GID> : 変化前の GID <new GID> : 変化後の GID
13	dvmp_rpv_recv_report: ignoring route report before probe from neighbor <Neighbor>.	ワーニング (相手装置)
		近隣から Probe を受信する前に Report を受信しました。メッセージを無視します。 [対応] 頻発する場合は、相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス

項番	メッセージテキスト	内容
14	dvmrp_recv_report: received truncated route report from neighbor <Neighbor>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Report メッセージはパケット長が短いため削除しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
15	dvmrp_recv_report: received bad mask from neighbor <Neighbor>.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した Report メッセージに異常なマスクパターンが格納されていました。メッセージを無視します。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<Neighbor> : 近隣の IP アドレス
16	dvmrp_recv_report: <source address>/<Mask> metric <Metric> out of range.	エラー (相手装置)
		近隣から受信した report メッセージに規定外のメトリック値 (0 または 33 以上) を含んでいました。このエントリだけ無視します。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IP マルチキャストルーティングプログラム (DVMRP) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IP アドレス <Mask> : 送信元 IP アドレスマスク <Metric> : メトリック値

## 2.4 IPv6 マルチキャストルーティング情報 (MR6) 【OP-MLT】

### 2.4.1 IPv6 PIM-SM

IPv6 PIM-SM の運用ログを次の表に示します。

表 2-13 IPv6 PIM-SM の運用ログ (ログ種別 : MR6)

項番	メッセージテキスト	内容
1	MLD: ignoring <packet> from <source address> - invalid scope <group address>	エラー (相手装置)
		MLD パケットに含まれるグループアドレスが不適切なスコープ (ノードローカル, リンクローカル) のため, MLD パケットを無視します。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<packet> : パケット種別 • "Multicast Listener Query", "Multicast Listener Report", "Multicast Listener Done", "Multicast Listener Query", "MLDv2 Multicast Listener Report"  <group address> : MLD グループアドレス <source address> : 送信元 IPv6 アドレス
2	MLD: ignoring <packet> from <source address> - message received from a non linklocal address	エラー (相手装置)
		非リンクローカルアドレスをソースに持つ MLD パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<packet> : パケット種別 • "Multicast Listener Query"  <source address> : 送信元 IPv6 アドレス
3	MLD: Querier was changed on interface <Interface Name> - new querier <Querier IPv6 address> (was <old Querier IPv6 address>)	イベント (自装置)
		インタフェース上で, Querier ルータが変わりました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<Interface Name> : インタフェース名 <Querier IPv6 address> : Querier IPv6 アドレス • Querier IPv6 アドレスが本装置の場合は, "(this system)" を表示します。  <old Querier IPv6 address> : 前回の Querier IPv6 アドレス • 前回の Querier IPv6 アドレスが本装置の場合は, "(this system)" を表示します。

項番	メッセージテキスト	内容
4	PIM: ignoring <packet> message from <source address> - packet too short (<len> bytes)	<p>エラー (相手装置)</p> <p>パケットサイズが最小パケット長より小さいため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;packet&gt; : パケット種別  <ul style="list-style-type: none"> <li>"Hello", "Register", "Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement"</li> </ul> &lt;source address&gt; : 送信元 IPv6 アドレス  &lt;len&gt; : PIM 受信データ長</p>
5	PIM: ignoring <packet> message from <source address> - invalid encoded unicast address (<cause>)	<p>エラー (相手装置)</p> <p>パケット内のエンコーディングユニキャストアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;packet&gt; : パケット種別  <ul style="list-style-type: none"> <li>"Hello", "Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement"</li> </ul> &lt;source address&gt; : 送信元 IPv6 アドレス  &lt;cause&gt; : 詳細要因  <ul style="list-style-type: none"> <li>address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (2 以外)</li> <li>encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> <li>source address '&lt;address&gt;' : 送信元アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>upstream neighbor address '&lt;address&gt;' : 上流隣接アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>BSR address '&lt;address&gt;' : BSR アドレス &lt;address&gt; が不正</li> <li>RP address '&lt;address&gt;' : ランデブーポイントアドレス &lt;address&gt; が不正</li> </ul> </p>
6	PIM: ignoring <packet> message from <source address> - invalid encoded source address (<cause>)	<p>エラー (相手装置)</p> <p>パケット内のエンコーディングソースアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。</p> <hr/> <p>&lt;packet&gt; : パケット種別  <ul style="list-style-type: none"> <li>"Join/Prune"</li> </ul> &lt;source address&gt; : 送信元 IPv6 アドレス  &lt;cause&gt; : 詳細要因  <ul style="list-style-type: none"> <li>address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (2 以外)</li> <li>encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> </ul> </p>



項番	メッセージテキスト	内容
7	PIM: ignoring <packet> message from <source address> - invalid encoded group address (<cause>)	エラー (相手装置)
		パケット内のエンコーディンググループアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<packet> : パケット種別 <ul style="list-style-type: none"> <li>"Register-Stop", "Join/Prune", "Assert", "Bootstrap", "Candidate-RP-Advertisement"</li> </ul> <source address> : 送信元 IPv6 アドレス <cause> : 詳細要因 <ul style="list-style-type: none"> <li>address family '&lt;value&gt;' : アドレスファミリー &lt;value&gt; が不正 (2 以外)</li> <li>encoding type '&lt;value&gt;' : エンコーディングタイプ &lt;value&gt; が不正 (0 以外)</li> <li>mask length '&lt;value&gt;' : グループマスク長 &lt;value&gt; が不正 (8 以上 128 以下でない)</li> <li>group address '&lt;address&gt;' : グループアドレス &lt;address&gt; が不正</li> </ul>
8	PIM: ignoring Hello message from <source address> - invalid holdtime option length (<len>)	エラー (相手装置)
		Hello パケット内の holdtime オプション長が不正 (2 以外) のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <len> : 受信 holdtime オプション長
9	PIM: ignoring Hello message from <source address> - no holdtime option	エラー (相手装置)
		Hello パケット内に holdtime オプションがないため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス
10	PIM: ignoring Register message from <source address> - invalid inner source address '<inner source address>'	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IPv6 パケットのソースアドレスが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <inner source address> : カプセル化内送信元アドレス

項番	メッセージテキスト	内容
11	PIM: ignoring Register message from <source address> · invalid inner source address scope '<inner source address>'	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IPv6 パケットの送信元アドレスの スコープが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを 調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <inner source address> : カプセル化内送信元アドレス
12	PIM: ignoring Register message from <source address> · invalid inner group address '<inner group address>'	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IPv6 パケットのグループアドレ スが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを 調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <inner group address> : カプセル化内グループアドレス
13	PIM: ignoring Register message from <source address> · invalid inner group address scope <inner group address>	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IPv6 パケットのグループアドレ スのスコープが不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを 調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <inner group address> : カプセル化内グループアドレス
14	PIM: ignoring Register message from <source address> · invalid inner IP version '<version>'	エラー (相手装置)
		Register パケットでカプセル化された IPv6 パケットのバージョンが 6 ではないため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] マルチキャストデータ送信元が不正なパケットを送信しています。 マルチキャストデータ送信元の IPv6 マルチキャスト通信プログラムを 調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <version> : カプセル化内 IP パケットバージョン
15	PIM: ignoring Bootstrap message from <source address> · invalid hash mask length '<value>'	エラー (相手装置)
		Bootstrap パケット内のハッシュマスク長が不正 (129 以上) のため、 受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <value> : 受信パケットに設定されたハッシュマスク長

項番	メッセージテキスト	内容
16	PIM: ignoring Bootstrap message from <source address> - invalid BSR address <IPv6 Address>	エラー (相手装置)
		Bootstrap パケット内の BSR アドレス不正のため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <IPv6 address > : BSR アドレス
17	PIM: ignoring Bootstrap message from <source address> - cannot find a route to the BSR (<IPv6 Address>)	ワーニング (自装置)
		Bootstrap パケット内の BSR アドレスへのユニキャスト経路が見つからないため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] Bootstrap パケット内の BSR アドレスへの経路が存在するか確認してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <IPv6 address > : BSR アドレス
18	PIM: ignoring Candidate-RP-Advertisement message from <source address> - non global address (<IPv6 Address>) as RP	エラー (相手装置)
		Candidate-RP-Advertisement パケット内に含まれるランデブーポイントアドレスが不正なため、受信 PIM パケットを無視しました。 [対応] 相手装置が不正なパケットを送信しています。 相手装置の IPv6 マルチキャストルーティングプログラム (IPv6 PIM-SM) を調査してください。
		<source address> : 送信元 IPv6 アドレス <IPv6 Address> : ランデブーポイントアドレス
19	PIM: BSR information was changed - lost BSR information	ワーニング (相手装置)
		Bootstrap ルータからの広告がなくなったため、BSR 情報をクリアしました。 [対応] Bootstrap ルータからの広告がなくなった要因を調査してください。
20	PIM: BSR information was changed - new BSR address <IPv6 address>	イベント (自装置)
		BSR アドレスが変更されました。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<IPv6 address> : BSR アドレス BSR アドレスが本装置の場合は、IPv6 アドレスの後に "(this system)" が表示されます。
21	PIM: Add interface <Interface Name> to the output interface list of (S,G) = (<source address>, <group address>)	イベント (自装置)
		マルチキャスト中継エントリ (S,G) の出力インタフェースリストにインタフェース <Interface Name> を追加しました (本メッセージは syslog 専用イベント情報の出力が有効なときにだけ syslog インタフェースへ出力します。syslog 専用イベント情報は debug protocols ipv6-multicast コマンドで有効にできます)。 [対応] 特に対応は必要ありません。
		<Interface Name> : インタフェース名 <source address> : 送信元 IPv6 アドレス <group address> : IPv6 グループアドレス

項番	メッセージテキスト	内容
22	PIM: Delete interface <Interface Name> from the output interface list of (S,G) = (<source address>, <group address>)	イベント (自装置)
		マルチキャスト中継エントリ (S,G) の出力インタフェースリストから インタフェース <Interface Name> を削除しました (本メッセージは syslog 専用イベント情報の出力が有効なときにだけ syslog インタ フェースへ出力します。syslog 専用イベント情報は debug protocols ipv6-multicast コマンドで有効にできます)。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<Interface Name> : インタフェース名 <source address> : 送信元 IPv6 アドレス <group address> : IPv6 グループアドレス
23	PIM: started learning multicast routing entries due to a system change (learning time is about <Time> seconds)	イベント (自装置)
		待機系から運用系への系切替による、マルチキャストエントリ学習を 開始しました (学習時間は約 <Time> 秒です)。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。 <Time> : 再学習時間
24	PIM: completed learning multicast routing entries after the system change	イベント (自装置)
		待機系から運用系への系切替による、マルチキャストエントリ学習が 終了しました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
25	PIM: Deleted Neighbor <neighbor address> because no Hello received recently	ワーニング (相手装置)
		隣接ルータから定期的に送信されるはずの Hello パケットを一定時間 受信しなかったため、隣接関係を削除しました。隣接ルータが動作を 停止した場合、または本装置と隣接ルータ間の通信に不具合がある場 合に発生します。 [ 対応 ] 隣接ルータに異常がないことを確認してください。 異常がない場合、本装置の CPU 負荷が上がっていないか、次に示す運 用コマンドで確認してください。 • show rm cpu • show cp cpu • show psu information <b>【SB-7800S】</b> • show bsu information <b>【SB-5400S】</b>
		<neighbor address> : 隣接ルータの Neighbor アドレス
26	PIM: Deleted Neighbor <neighbor address> because this system received Hello message with holdtime of zero	イベント (自装置)
		隣接ルータからホールドタイム値 0 の Hello パケットを受信したため、 隣接関係を削除しました。 [ 対応 ] 特に対応は必要ありません。
		<neighbor address> : 隣接ルータの Neighbor アドレス

# 3

## 装置関連の障害およびイベント情報

この章では、装置関連の障害およびイベント情報の内容について説明します。装置関連の障害およびイベント情報は、すべてのメッセージを運用端末に画面出力します。障害重度またはイベントの内容によって、イベントレベルと呼ばれる E3 ~ E9 の 7 段階にレベル分けされています。set logging console コマンドでイベントレベルを指定すると、指定したレベル以下のメッセージの画面出力を抑止できます。

---

3.1 コンフィグレーション

---

3.2 アクセス

---

3.3 プロトコル

---

3.4 装置の各部位

---

3.5 回線

---

3.6 オプションモジュール

---

3.7 基本制御モジュール

---

3.8 パケットスイッチングモジュール【SB-7800S】

---

3.9 基本スイッチングモジュール【SB-5400S】

---

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

---

3.11 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-5400S】

---

3.12 ネットワークインタフェースモジュール・POS【SB-7800S】

---

## 3.1 コンフィグレーション

### 3.1.1 イベント発生部位 = CONFIG

イベント発生部位 = CONFIG の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-1 イベント発生部位 = CONFIG の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	CONFIG	00010005	0100	<b>There is mismatch between active and standby configuration.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが異なっています。            [対応]            コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。            上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</p>					
2	E3	CONFIG	00010006	0100	<b>Active and standby configuration is identical.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが一致しました。            [対応]            なし。</p>					
3	E3	CONFIG	00010007	0100	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored mismatch between active and standby configuration.</b>
<p>一重化モードになりました。したがって運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルの不一致を無視します。            (本メッセージは運用系でだけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
4	E3	CONFIG	00030001	0100	<b>This system restarted due to the change in the timezone configuration.</b>
<p>タイムゾーンのコンフィグレーションが変更されたことによって、本装置は再起動しました。            [対応]            なし。</p>					
5	E3	CONFIG	00030002	0100	<b>"Configure" is already exit due to BCU changed from active to standby.</b>
<p>運用系から待機系に系切替したため、コンフィグレーションの編集を終了しました。            [対応]            なし。</p>					
6	E3	CONFIG	00030003	0100	<b>Compiling of the configuration file is possible.</b>
<p>コンフィグレーションが編集可能になりました。            [対応]            なし。</p>					
7	E3	CONFIG	00030004	0100	<b>Synchronization started due to the inconsistency in the configuration file between active BCU and standby BCU.</b>
<p>運用系と待機系間のコンフィグレーションが不一致のために同期をとります。            [対応]            なし。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
8	E3	CONFIG	00030005	0100	<b>Synchronization succeeded between active BCU and standby BCU.</b>
運用系と待機系でコンフィグレーションの同期が取れました。 [対応] なし。					
9	E3	CONFIG	00030006	0100	<b>Configuration data was successfully modified. Configuration data do not modified to standby BCU because standby BCU is not ready.</b>
運用系のコンフィグレーションを編集しました。ただし、待機系 BCU が立ち上がっていないため、待機系のコンフィグレーションの反映は行っていません。 [対応] 待機系を立ち上げた後に、コンフィグレーションコマンドの save (write) を使用して運用系のコンフィグレーションと待機系のコンフィグレーションを一致させてください。					
10	E3	CONFIG	00030007	0100	<b>Synchronization failed between active BCU and standby BCU.</b>
運用系と待機系でコンフィグレーションの同期に失敗しました。 [対応] コンフィグレーションコマンドの save (write) を使用して運用系のコンフィグレーションと待機系のコンフィグレーションを一致させてください。					
11	E3	CONFIG	00040001	0100	<b>SSH is defined in configuration file for SSH by the state where it does not install.</b>
SSH が未インストール状態で、SSH のコンフィグレーションが定義されています。 [対応] なし。					
12	E3	CONFIG	00050001	0100	<b>BGP4 or BGP4+ information defined by the configuration file is ignored, since BGP4 or BGP4+ function license is not given.</b>
スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された BGP4 または BGP4+ 情報はライセンスが与えられていないため無効となります。 [対応] BGP4 または BGP4+ ライセンスが設定されていません。BGP4 または BGP4+ 機能を使用する場合は、BGP ライセンスを設定してください。					
13	E3	CONFIG	00050002	0100	<b>Multicast information defined by the configuration file is ignored, since multicast function license is not given.</b>
スタートアップコンフィグレーションファイルで定義されたマルチキャスト情報はライセンスが与えられていないため無効となります。 [対応] マルチキャストライセンスが設定されていません。マルチキャスト機能を使用する場合は、マルチキャストライセンスを設定してください。					
14	E3	CONFIG	00050003	0100	<b>IS-IS information defined by the configuration file is ignored, since IS-IS function license is not given.</b>
スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された IS-IS 情報はライセンスが与えられていないため無効となります。 [対応] IS-IS ライセンスが設定されていません。IS-IS 機能を使用する場合は、IS-IS ライセンスを設定してください。					

### 3.1 コンフィグレーション

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
15	E3	CONFIG	00050004	0100	<b>OSPF or OSPFv3 information defined by the configuration file is ignored, since OSPF or OSPFv3 function license is not given.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された OSPF または OSPFv3 情報はライセンスが与えられていないため無効となります。</p> <p>[対応] OSPF または OSPFv3 ライセンスが設定されていません。OSPF または OSPFv3 機能を使用する場合は、OSPF ライセンスを設定してください。</p>					
16	E3	CONFIG	00050006	0100	<b>NetFlow version9 information defined by the configuration file is ignored, since NetFlow version9 function license is not given.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された NetFlow Version9 情報は、ライセンスが与えられていないため無効となります。</p> <p>[対応] ADV ライセンスが設定されていません。ADV 機能を使用する場合は、ADV ライセンスを設定してください。</p>					
17	E3	CONFIG	01a00723	0180	<b>PSU defined in the configuration file not found. Check whether PSU board mounted.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報に PSU ボードが実装されていません。</p> <p>[対応] スタートアップコンフィグレーションファイルの Line 情報の NIF 番号と、PSU ボードの実装状態との対応を確認してください。</p>					
18	E3	CONFIG	01a00723	0180	<b>BSU defined in the configuration file not found. Check whether BSU board mounted.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報に BSU ボードが実装されていません。</p> <p>[対応] スタートアップコンフィグレーションファイルの Line 情報の NIF 番号と、BSU ボードの実装状態との対応を確認してください。</p>					
19	E3	CONFIG	90305000	0140	<b>A kind of NIF unmatched between the configuration file and mounted NIF board. Check mounted NIF board and the configuration file.</b>
<p>実装された NIF ボードの種別がスタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報と異なっています。</p> <p>[対応] スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報と実装している NIF ボードの種別を確認し、NIF ボードを交換するか、Line 情報を変更してください。Line 情報と NIF ボードの実装との関係は、「運用ガイド 5.4 ボードの実装状態を確認する」を参照してください。同 NIF の未定義の回線に Line 情報の追加を行う場合は、誤っている Line 情報の削除を行った後に追加を行うようにしてください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</p>					
20	E3	CONFIG	90305001	0140	<b>Line number specified in the configuration file is not found on the mounted NIF. Replace NIF or change line number defined in the configuration file.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報の Line 番号は該当 NIF ボード上にありません。</p> <p>[対応] NIF ボードを交換するか、コンフィグレーションの Line 情報の Line 番号を変更してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</p>					



項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
21	E3	CONFIG	90305002	0140	<b>NIF defined in the configuration file not found. Check whether NIF board mounted.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報に対応する NIF ボードが実装されていません。</p> <p>[対応] スタートアップコンフィグレーションファイルで定義された Line 情報に対応する NIF ボードが実装されているか確認してください。Line 番号と NIF ボードの実装との関係については、「運用ガイド 5.4 ボードの実装状態を確認する」を参照してください。</p>					
22	E5	CONFIG	00010001	0100	<b>BCU swap suppressed temporarily. There is mismatch between active and standby configuration.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが異なっているため、一時的に切り替え機能を抑制しました。</p> <p>(本メッセージは運用系でだけ表示します)</p> <p>[対応] コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。</p> <p>上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</p>					
23	E8	CONFIG	00000001	0100	<b>This system is using the cached configuration file because the current configuration file is invalid (&lt;Error&gt;). Fix errors in the current configuration file.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルがない、または内容に誤りがあるため、スタートアップコンフィグレーションファイルを使用しないで、一時保存コンフィグレーションファイル (/config.cache/cache.cnf) を使用して運用しています。&lt;Error&gt; に誤りの内容を表示しています。</p> <p>[対応] copy backup-config コマンドを使用し、一時保存コンフィグレーションファイル (/config.cache/cache.cnf) をスタートアップコンフィグレーションファイルにコピーしてください。コピー後コンフィグレーションの内容を確認し誤りがあれば編集してください。</p>					
24	E8	CONFIG	00000002	0100	<b>This system is using the cached configuration file because the size of the current configuration file exceeds its memory capacity .</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルのファイルサイズがコンフィグレーションファイル格納用メモリの上限を超えたため、一時保存コンフィグレーションファイル (/config.cache/cache.cnf) を使用して運用しています。</p> <p>[対応] 1. copy backup-config コマンドを使用し、一時保存コンフィグレーションファイル (/config.cache/cache.cnf) をスタートアップコンフィグレーションファイルへ入れ替えてください。コピー後コンフィグレーションの内容を確認し誤りがあれば編集してください。 2. BCU ボードのメモリボードが抜去された可能性があります。BCU ボードのメモリ量をチェックしてください。</p>					
25	E8	CONFIG	00000101	0100	<b>This system is using the default configuration file because the cached configuration file is invalid (&lt;Error&gt;). Fix errors in the cached configuration file.</b>
<p>一時保存コンフィグレーションファイルがない、または内容に誤りがあるため、一時保存コンフィグレーションファイルを使用しないで、初期導入時 (コンフィグレーション未設定の状態) のコンフィグレーションで運用しています。&lt;Error&gt; に誤りの内容を表示しています。</p> <p>[対応] 1. copy backup-config コマンドを使用し、ホームディレクトリなどに待避してあるバックアップコンフィグレーションファイルをスタートアップコンフィグレーションファイルにコピーしてください。 2. コンフィグレーションファイルを待避していない場合は、新しくバックアップコンフィグレーションファイルを作成してください。作成後 copy backup-config コマンドを使用して作成したコンフィグレーションをスタートアップコンフィグレーションファイルへ入れ替えてください。</p>					

### 3.1 コンフィグレーション

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
26	E8	CONFIG	00000102	0100	<b>This system is using the default configuration file because the size of the cached configuration file exceeds its memory capacity.</b>
<p>一時保存コンフィグレーションファイルのファイルサイズがコンフィグレーションファイル格納用メモリの上限を超えたため、初期導入時のコンフィグレーション（コンフィグレーション未設定の状態）で運用しています。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. copy backup-config コマンドを使用し、ホームディレクトリなどに待避してあるバックアップコンフィグレーションファイルをスタートアップコンフィグレーションファイルにコピーしてください。</li> <li>2. コンフィグレーションファイルを待避していない場合は、新しくバックアップコンフィグレーションファイルを作成してください。作成後 copy backup-config コマンドを使用して作成したコンフィグレーションをスタートアップコンフィグレーションファイルへ入れ替えてください。</li> <li>3. BCU ボードのメモリボードが抜去された可能性があります。BCU ボードのメモリ量をチェックしてください。</li> </ol>					
27	E8	CONFIG	00010002	0100	<b>BCU swap suppressed temporarily. There is mismatch between active and standby configuration.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが異なっているため、一時的に系切替機能を抑止しました。</p> <p>(本メッセージは待機系でだけ表示します)</p> <p>[対応]</p> <p>コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。</p> <p>上記以外の場合は、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なお、コンソールは運用系の RM に接続しログインしてください。</p>					
28	R5	CONFIG	00010001	0100	<b>BCU swap suppression canceled. Active and standby configuration is identical.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが一致したため、系切替機能の抑止を解除しました。</p> <p>(本メッセージは運用系でだけ表示します)。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
29	R5	CONFIG	00010003	0100	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored mismatch between active and standby configuration.</b>
<p>一重化モードになりました。したがって運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルの不一致を無視します。</p> <p>(本メッセージは運用系でだけ表示します)</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
30	R5	CONFIG	00010004	0100	<b>BCU swap suppression by mismatch of configuration canceled.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルの不一致による系切替機能の抑止を解除しました。</p> <p>(本メッセージは運用系でだけ表示します)</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
31	R8	CONFIG	00000001 00000002 00000101 00000102	0100	<b>Configuration file replaced to the correct one with the copy command. This system runs on the correct one.</b>
<p>copy backup-config コマンドを使用してスタートアップコンフィグレーションファイルの入れ替えを行い、入れ替えたコンフィグレーションで運用を開始しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
32	R8	CONFIG	00010002	0100	<b>BCU swap suppression canceled. Active and standby configuration is identical.</b>
<p>運用系と待機系のスタートアップコンフィグレーションファイルが一致したため、系切替機能の抑止を解除しました。  (本メッセージは待機系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
33	R8	CONFIG	00010008	0100	<b>BCU swap suppression by mismatch of configuration canceled.</b>
<p>スタートアップコンフィグレーションファイルの不一致による系切替機能の抑止を解除しました。  (本メッセージは待機系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					

## 3.2 アクセス

### 3.2.1 イベント発生部位 = ACCESS

イベント発生部位 =ACCESS の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-2 イベント発生部位 =ACCESS の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	ACCESS	00000001	0201 0202 0205	<b>Unknown host address &lt;IP-address&gt;.</b>
<p>ftp, telnet または rlogin で接続しようとしたますが、&lt;IP-address&gt; からの接続を許可しませんでした。 &lt;IP-address&gt; は IP アドレス、または IPv6 アドレスです。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本装置に対して不正なアクセス（コンフィグレーションで許可された以外のリモートホストからのアクセス）が行われた可能性があります。IP アドレスまたは IPV6 アドレスが&lt;IP-address&gt; のリモートホストをチェックしてください。</li> <li>&lt;IP-address&gt; からのリモートアクセスを許可している場合はコンフィグレーションに誤りがある可能性があります。コンフィグレーションをチェックしてください。</li> <li>&lt;IP-address&gt; からのリモートアクセスを許可したい場合はコンフィグレーションでアクセス許可の指定を行ってください。</li> </ol>					
2	E3	ACCESS	00000002	0201 0202 0205	<b>Login incorrect &lt;UserName&gt;.</b>
<p>&lt;UserName&gt; のアカウントでログインしようとしたますが、ログインを許可しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本装置に対してコンソールまたはコンフィグレーションで許可されたリモートホストから不正なアクセス（アカウント、パスワード認証で失敗）が行われた可能性があります。コンソールまたはコンフィグレーションで許可したリモートホストの運用状況を確認してください。</li> <li>このログは正規のユーザがログイン時に誤った操作をした場合にも収集されます。したがって、このログが収集されてもリモートホストの運用状況に問題がない場合もあります。</li> </ol>					
3	E3	ACCESS	00010001	0204	<b>SNMP agent program received packet from &lt;ip-address&gt; with unexpected community name &lt;CommunityName&gt;.</b>
<p>SNMP エージェントは、&lt;ip-address&gt; から、期待していないコミュニティ名 &lt;CommunityName&gt; のパケットを受信しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本装置に対してコンフィグレーションで許可している SNMP マネージャ以外からアクセスが行われました。このメッセージは、SNMP マネージャの IP アドレスとコミュニティ名がコンフィグレーションで許可している SNMP マネージャの IP アドレスとコミュニティ名と一致していない場合に出力します。本装置にアクセスする SNMP マネージャの IP アドレスとコミュニティ名が&lt;IP-address&gt; と &lt;CommunityName&gt; に一致しているか確認してください。一致していない場合、不正なアクセスが行われている可能性があります。&lt;IP-address&gt; の SNMP マネージャに対して、アクセスしないよう SNMP マネージャの管理者に連絡してください。</li> <li>&lt;IP-address&gt; と &lt;CommunityName&gt; が正しい場合、コンフィグレーションを正しく設定していない可能性があります。SNMP マネージャの IP アドレスとコミュニティ名が正しくコンフィグレーションに設定してあるか確認してください。正しく設定されていない場合は、SNMP マネージャの設定を行ってください。</li> </ol>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
4	E3	ACCESS	00020001	0206	<b>Login incorrect &lt;User Name&gt; for AUX port.</b>
<p>&lt;User Name&gt; のアカウントで AUX ポート経由の PPP リンクを確立しようとしたましたが、許可しませんでした。            [対応]            1. AUX ポートに対する PPP アクセス時に、不正なアクセス（アカウント、パスワード認証で失敗）が行われた可能性があります。            2. このログは正規のユーザがログイン時に誤った操作をした場合にも収集されます。したがって、このログが収集されても運用状況に問題がない場合もあります。</p>					
5	E3	ACCESS	00020002	0206	<b>AUX port no Configuration.</b>
<p>AUX ポートのコンフィグレーションが未定義のため、AUX ポート経由のリンクを確立できませんでした。            [対応]            AUX ポートに関するコンフィグレーションを確認してください。</p>					
6	E3	ACCESS	00030001	0201 0202 0205	<b>Local authentication succeeded.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、ローカル認証を行い認証に成功しました。            [対応]            なし。</p>					
7	E3	ACCESS	00030002	0201 0202 0205	<b>Local authentication failed.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、ローカル認証を行い認証に失敗しました。            [対応]            1. 本装置に対してコンフィグレーションで許可されたリモートホストから不正なアクセスが行われた可能性があります。リモートホストの運用状況を確認してください。            2. このログは正規のユーザがログイン時に誤った操作（パスワード入力間違いなど）をした場合にも収集されます。したがって、このログが収集されてもリモートホストの運用状況に問題がない場合もあります。</p>					
8	E3	ACCESS	00030003	0201 0202 0205	<b>RADIUS authentication accepted from &lt;host&gt;.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、RADIUS 認証を行い認証に成功しました（&lt;host&gt; : RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名）。            [対応]            なし。</p>					
9	E3	ACCESS	00030004	0201 0202 0205	<b>RADIUS authentication rejected from &lt;host&gt;. "&lt;message&gt;"</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し RADIUS 認証を行いましたが、RADIUS サーバによって否認されました（&lt;host&gt; : RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名、&lt;message&gt; : RADIUS サーバからの応答メッセージ）。            [対応]            1. 本装置に対してコンフィグレーションで許可されたリモートホストから不正なアクセスが行われた可能性があります。リモートホストの運用状況を確認してください。            2. このログは正規のユーザがログイン時に誤った操作（パスワード入力間違いなど）をした場合にも収集されます。したがって、このログが収集されてもリモートホストの運用状況に問題がない場合もあります。            3. RADIUS サーバの設定を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	E3	ACCESS	00030005	0201 0202 0205	<b>RADIUS server (&lt;host&gt;) didn't response.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し RADIUS 認証を行おうとしましたが、RADIUS サーバが応答を返しませんでした (&lt;host&gt; : RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RADIUS サーバの IP アドレスが誤っていないかコンフィグレーションを確認してください。</li> <li>2. RADIUS サーバのポート番号が誤っていないかコンフィグレーションを確認してください。</li> </ol>					
11	E3	ACCESS	00030006	0201 0202 0205	<b>RADIUS server configuration not defined.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し RADIUS 認証を行おうとしましたが、RADIUS サーバに関するコンフィグレーションがありませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RADIUS コンフィグレーションが設定されているか確認してください。</li> <li>2. radius コマンドでパラメータ no を指定し、RADIUS サーバのコンフィグレーションが抑止されていないか確認してください。</li> </ol>					
12	E3	ACCESS	00030007	0201 0202 0205	<b>Invalid response received from &lt;host&gt;.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し RADIUS/TACACS+ 認証を行いました。RADIUS/TACACS+ サーバからの応答が不正でした (&lt;host&gt; : RADIUS/TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応]</p> <p>RADIUS/TACACS+ 鍵が本装置と RADIUS/TACACS+ サーバ間で一致していることを確認してください。</p>					
13	E3	ACCESS	00030008	0201 0202 0205	<b>RADIUS authentication failed.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、RADIUS 認証を行い認証に失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <p>その他に RADIUS 認証に関する運用ログが出力されている場合は、そのメッセージを参照してください。</p>					
14	E3	ACCESS	0003000a	0201 0202 0205	<b>Can't communicate with RADIUS server (&lt;host&gt;).</b>
<p>RADIUS サーバと通信できません (&lt;host&gt; : RADIUS サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RADIUS サーバまでの経路があることを確認してください。</li> <li>2. RADIUS サーバをホスト名で指定している場合は、名前解決ができることを確認してください。</li> </ol>					
15	E3	ACCESS	0003000b	0201 0202	<b>RADIUS authorization response with no contents.</b>
<p>RADIUS コマンド承認を行いました。RADIUS サーバから正常に取得できたコマンドリストが一つもありませんでした。</p> <p>[対応]</p> <p>RADIUS サーバ側の設定 (本装置のベンダー固有設定) に Class,ALAXALA-Allow-Commands,ALAXALA-Deny-Commands が正しく設定されていることを確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
16	E3	ACCESS	00030013	0201 0202 0205	<b>TACACS+ authentication accepted from &lt;host&gt;.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、TACACS+ 認証を行い認証に成功しました (&lt;host&gt; : TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応] なし。</p>					
17	E3	ACCESS	00030014	0201 0202 0205	<b>TACACS+ authentication rejected from &lt;host&gt;.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、TACACS+ 認証を行いましたが、TACACS+ サーバにより否認されました (&lt;host&gt; : TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本装置に対してコンフィグレーションで許可されたリモートホストから不正なアクセスが行われた可能性があります。リモートホストの運用状況を確認してください。</li> <li>2. 本ログは正規のユーザがログイン時に誤った操作 (パスワード入力間違いなど) をした場合にも収集されます。したがって本ログが収集されてもリモートホストの運用状況に問題がない場合もあります。</li> <li>3. TACACS+ サーバの設定を確認してください。</li> </ol>					
18	E3	ACCESS	00030015	0201 0202 0205	<b>TACACS+ server (&lt;host&gt;) didn't response.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し TACACS+ 認証、コマンド承認 (TACACS+ コンフィグレーションでコマンド承認指定ありの場合) を行おうとしましたが、TACACS+ サーバが応答を返しませんでした (&lt;host&gt; : TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応] TACACS+ サーバの IP アドレスが誤っていないかコンフィグレーションを確認してください。</p>					
19	E3	ACCESS	00030016	0201 0202 0205	<b>TACACS+ server configuration is not defined.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し TACACS+ 認証を行おうとしましたが、TACACS+ サーバに関するコンフィグレーションがありませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TACACS+ コンフィグレーションが設定されているか確認してください。</li> <li>2. コンフィグレーションコマンド tacacs+ に no パラメータを指定したことにより、TACACS+ サーバのコンフィグレーションが抑止されていないか確認してください。</li> </ol>					
20	E3	ACCESS	00030018	0201 0202 0205	<b>TACACS+ authentication failed.</b>
<p>ユーザからのログイン要求に対し、TACACS+ 認証を行い認証に失敗しました。</p> <p>[対応] 他に TACACS+ 認証に関する運用ログが出力されている場合は、そのメッセージを参照してください。</p>					
21	E3	ACCESS	0003001a	0201 0202 0205	<b>Can't communicate with TACACS+ server (&lt;host&gt;).</b>
<p>TACACS+ サーバと通信できません (&lt;host&gt; : TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名)。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TACACS+ サーバまでの経路があることを確認してください。</li> <li>2. TACACS+ サーバをホスト名で指定している場合は、名前解決ができることを確認してください。</li> <li>3. TACACS+ コンフィグレーションで設定したポート番号を使用し、TACACS+ サーバが起動していることを確認してください。</li> <li>4. TACACS+ サーバ側のクライアント IP アドレスに本装置の IP アドレスが登録されていることを確認してください。</li> </ol>					

### 3.2 アクセス

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
22	E3	ACCESS	0003001b	0201 0202	<b>TACACS+ authorization response with no contents.</b>
<p>TACACS+ コマンド承認を行いました。TACACS+ サーバから正常に取得できたコマンドリストが一つもありませんでした。</p> <p>[対応] TACACS+ サーバ側の設定（本装置のベンダー固有設定）に class,allow-commands,deny-commands が正しく設定してあることを確認してください。</p>					
23	E3	ACCESS	0003001c	0201 0202 0205	<b>TACACS+ authorization rejected from &lt;host&gt;.</b>
<p>TACACS+ コマンド承認を行いました。TACACS+ サーバにより否認されました（&lt;host&gt; : TACACS+ サーバの IP アドレスまたはホスト名）。</p> <p>[対応] 1. TACACS+ サーバ側の設定（本装置のベンダー固有設定）の service 名が正しいことを確認してください。 2. TACACS+ サーバ側でエラーが発生していないことを確認してください。</p>					
24	E3	ACCESS	0003001d	0201 0202	<b>Local authorization response with no contents.</b>
<p>ローカルコマンド承認を行いました。ユーザ名とそれに対応したコマンドクラスまたはコマンドリストの設定がありませんでした。</p> <p>[対応] ローカルログインで認証されたユーザに、コマンドクラス（login user class）またはコマンドリスト（login user allow-commands, login user deny-commands）が正しく設定されていることを確認してください。</p>					



## 3.3 プロトコル

### 3.3.1 イベント発生部位 = PPP【SB-7800S】

イベント発生部位 = PPP の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-3 イベント発生部位 = PPP の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E4	PPP	a5010001	0350	<b>Peer system refused the LCP protocol. Check the peer's PPP implementation and configuration.</b>
<p>相手装置が LCP プロトコルの受信を拒否しました。            [対応]            相手装置の PPP プロトコルの実装と設定を確認してください。</p>					
2	E4	PPP	a5010002	0350	<b>Peer system made no response to this system's LCP-Request packet. Check the interface cable connection and the peer's status/ CRC length.</b>
<p>LCP のリンク設定要求フレーム送信に対する相手装置の応答がありません。            [対応]            1. 相手装置側のケーブル接続が正しいかを確認してください。            2. 相手装置の状態を確認し、立ち上げが完了しているかを確認してください。            3. 相手装置の CRC 長を確認してください。            4. 相手装置のスクランブル設定を確認してください。</p>					
3	E4	PPP	a5010003	0350	<b>PPP connection reset due to the peer system's Configure-Request packet.</b>
<p>オープン中リンクで相手装置から Configure-Request を受信してリンクがリセットしました。相手装置の再立ち上げなどによってリンクが再設定されます。            [対応]            なし。</p>					
4	E4	PPP	a5010004	0350	<b>Failed in establishing the PPP connection due to the LCP Configuration Option negotiation loop. Check the PPP configuration of both this system and the peer system.</b>
<p>LCP Configuration Option の調停に失敗したため、PPP リンクを確立できませんでした。            [対応]            本装置と相手装置の PPP コンフィギュレーションを確認してください。</p>					
5	E4	PPP	a5010005	0350	<b>Illegal LCP packet received.</b>
<p>オープン中リンクで不正な LCP パケットを受信しました。            [対応]            LCP リンクは自動的に再設定されるため、特に対応の必要はありません。</p>					
6	E4	PPP	a5010006	0350	<b>PPP connection terminated at the peer system's request. Make sure that the connection of the peer system is open if needed.</b>
<p>相手装置からの要求でリンクが切断されました。            [対応]            通信を継続する必要がある場合は、相手装置を通信可能な状態にしてください。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E4	PPP	a5010007	0350	<b>Peer system refused the LCP control packet. Check the peer's PPP implementation and configuration.</b>
<p>相手装置が LCP 制御パケットの受信を拒否しました。            [対応]            相手装置の PPP プロトコルの実装と設定を確認してください。</p>					
8	E4	PPP	a5010008	0350	<b>PPP link established.</b>
<p>PPP リンクが確立しました。            [対応]            なし。</p>					
9	E4	PPP	a5010009	0350	<b>Link quality problem detected with Link Quality Monitoring. Check the interface cable connection or line status.</b>
<p>リンク品質監視によってリンク品質の低下を検出しました。            [対応]            ケーブルの接続がしっかりと行われているか、該当回線の状態を確認ください。確認方法の詳細については「運用ガイド 8.4 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照ください。            系切替が発生すると一時的に相手装置からのリンク品質監視パケット (Echo-Request) の応答ができない場合があります。それによって、相手装置がリンク品質の低下を検出し、リンク切断を行うことがあります。系切替によるリンク切断を起こさないようにするために、下記の対応 1. または、2. を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. リンク品質監視の感度を鈍くする。              PPP のリンク品質監視の感度を鈍くします。コンフィグレーションコマンド ppp の品質監視試行回数 (echo_trial_times) に対する品質監視成功回数 (echo_success_times) が相対的に小さくなるように設定してください。</li> <li>2. リンク品質監視を停止する。              PPP のリンク品質監視の実行を停止します。コンフィグレーションコマンド ppp の品質監視実行間隔 (echo_interval) を 0 に設定してください。</li> </ol>					
10	E4	PPP	a501000a	0350	<b>Loop detected by PPP packet. Check the network configuration.</b>
<p>PPP パケットのループを検出しました。            [対応]            パケットがループするようなネットワーク構成になっていないか見直してください。</p>					
11	E4	PPP	a501000b	0350	<b>Unknown protocol packet received. Check the protocol supported on this system and the peer system individually.</b>
<p>相手装置から、本装置が認識できないプロトコルでの通信を要求しています。            [対応]            本装置と相手装置でのサポートプロトコルを確認してください。</p>					
12	E4	PPP	a5010101	0350	<b>Peer system refused the IPCP protocol. Check the peer's IP configuration.</b>
<p>相手装置が IPCP プロトコルの受信を拒否しました。            [対応]            相手装置の IP 定義が有効になっていないと思われます。相手装置に正しく IP 定義をしてください。</p>					
13	E4	PPP	a5010102	0350	<b>Peer system made no response to this system's IPCP-Request packet. Check the interface cable connection and the peer's status/IP support.</b>
<p>IPCP のリンク設定要求フレーム送信に対する相手装置の応答がありません。            [対応]            1. 相手装置側のケーブル接続が正しいかを確認してください。            2. 相手装置の状態を確認し、立ち上げが完了しているかを確認してください。            3. 相手装置の IP プロトコルのサポート状態を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
14	E4	PPP	a5010103	0350	<b>IPCP connection reset due to the peer system's Configure-Request packet.</b>
<p>オープン中リンクで Configure-Request パケットを受信したので IPCP リンクをリセットしました。何らかの理由で相手装置が IPCP をリセットしたため、IPCP リンクが再設定動作に入ったことを示します。</p> <p>[対応] なし。</p>					
15	E4	PPP	a5010104	0350	<b>Failed in establishing the IPCP connection due to the IPCP Configuration Option negotiation loop. Check the IPCP configuration of both this system and the peer system.</b>
<p>IPCP Configuration Option の調停に失敗したため、IPCP リンクを確立できませんでした。</p> <p>[対応] 本装置と相手装置の IPCP コンフィグレーションを確認してください。</p>					
16	E4	PPP	a5010105	0350	<b>Illegal IPCP packet received. Check the peer system's PPP implementation and configuration.</b>
<p>オープン中リンクで IPCP パケットを受信しました。</p> <p>[対応] 相手装置の PPP プロトコルの実装と設定を確認してください。</p>					
17	E4	PPP	a5010106	0350	<b>IPCP connection terminated at the peer system's request. Make sure that the connection of the peer system is open if needed.</b>
<p>相手装置からの要求で IPCP リンクが切断されました。</p> <p>[対応] IP 通信を行う必要がある場合、相手装置の IPCP を通信可能な状態にしてください。</p>					
18	E4	PPP	a5010107	0350	<b>Peer system refused the IPCP control packet. Check the peer's PPP implementation and configuration.</b>
<p>相手装置が IPCP 制御パケットの受信を拒否しました。</p> <p>[対応] 相手装置の PPP プロトコルの仕様を確認してください。</p>					
19	E4	PPP	a5010201	0350	<b>Peer system refused the IPV6CP protocol. Check the peer's IPV6CP configuration.</b>
<p>相手装置が IPCP 制御パケットの受信を拒否しました。</p> <p>[対応] 相手装置の PPP プロトコルの仕様を確認してください。</p>					
20	E4	PPP	a5010202	0350	<b>Peer system made no response to this system's IPV6CP-Request packet. Check the interface cable connection and the peer's status/IPv6 support.</b>
<p>IPV6CP のリンク設定要求フレーム送信に対する相手装置の応答がありません。</p> <p>[対応] 1. 相手装置側のケーブル接続が正しいかを確認してください。 2. 相手装置の状態を確認し、立ち上げが完了しているかを確認してください。 3. 相手装置の IPv6 プロトコルのサポート状態を確認してください。</p>					
21	E4	PPP	a5010203	0350	<b>IPV6CP connection reset due to the peer system's Configure-Request packet.</b>
<p>オープン中リンクで IPV6CP の Configure-Request パケットを受信したので IPV6CP リンクをリセットしました。何らかの理由で相手装置が IPV6CP をリセットしたため、IPV6CP リンクが再設定動作に入ったことを示します。</p> <p>[対応] なし。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
22	E4	PPP	a5010204	0350	<b>Failed in establishing the IPV6CP connection due to the IPV6CP Configuration Option negotiation loop. Check the IPV6CP configuration of both this system and the peer system.</b>
IPV6CP ネゴシエーションループによって IPV6CP リンク 確立できませんでした。 [対応] 本装置と相手装置の IPV6CP コンフィグレーションを確認してください。					
23	E4	PPP	a5010205	0350	<b>Illegal IPV6CP packet received. Check the peer system's PPP implementation.</b>
オープン中リンクで IPV6CP パケットを受信しました。 [対応] 相手装置側の PPP プロトコルの実装を確認してください。					
24	E4	PPP	a5010206	0350	<b>IPV6CP connection terminated at the peer system's request. Make sure that the connection of the peer system is open if needed.</b>
相手装置からの要求で IPV6CP リンクが切断されました。 [対応] IPv6 通信を行う必要がある場合、相手装置の IPV6CP を通信可能な状態にしてください。					
25	E4	PPP	a5010207	0350	<b>Peer system refused the IPV6CP control packet. Check the peer's PPP implementation and configuration.</b>
相手装置が IPV6CP 制御パケットの受信を拒否しました。 [対応] 相手装置の PPP プロトコル仕様を確認してください。					
26	E4	PPP	a5010301	0350	<b>Peer system refused the OSINLCP protocol. Check the peer's OSI configuration.</b>
相手装置が OSINLCP プロトコルの受信を拒否しました。 [対応] 相手装置の OSI 定義が有効になっていないと思われます。相手装置の OSI 定義を確認してください。					
27	E4	PPP	a5010302	0350	<b>Peer system made no response to this system's OSINLCP-Request packet. Check the interface cable connection and the peer's status/OSI support.</b>
OSINLCP のリンク設定要求フレーム送信に対する相手装置の応答がありません。 [対応] 相手装置側のケーブル接続が正しいかを確認してください。相手装置の状態を確認し、立ち上げが完了しているかを確認してください。相手装置の OSI プロトコルのサポート状態を確認してください。					
28	E4	PPP	a5010303	0350	<b>OSINLCP connection reset due to the peer system's Configure-Request packet.</b>
オープン中リンクで OSINLCP の Configure-Request パケットを受信したため、OSINLCP リンクをリセットしました。何かの理由で相手装置が OSINLCP をリセットしたため、OSINLCP リンクが再設定動作に入ったことを示します。 [対応] なし。					
29	E4	PPP	a5010304	0350	<b>Failed in establishing the OSINLCP connection due to the OSINLCP Configuration Option negotiation loop. Check the OSINLCP configuration of both this system and the peer system.</b>
OSINLCP ネゴシエーションループによって OSINLCP リンク 確立できませんでした。 [対応] 本装置と相手装置の OSINLCP コンフィグレーションを確認してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
30	E4	PPP	a5010305	0350	<b>Illegal OSINLCP packet received. Check the peer system's PPP implementation.</b>
<p>オープン中リンクで OSINLCP パケットを受信しました。            [対応]            相手装置側の PPP プロトコルの実装を確認してください。</p>					
31	E4	PPP	a5010306	0350	<b>OSINLCP connection terminated at the peer system's request. Make sure that the connection of the peer system is open if needed.</b>
<p>相手装置からの要求で OSINLCP リンクが切断されました。            [対応]            OSI 通信を行う必要がある場合、相手装置の OSINLCP を通信可能な状態にしてください。</p>					
32	E4	PPP	a5010307	0350	<b>Peer system refused the OSINLCP control packet. Check the peer's PPP implementation and configuration.</b>
<p>相手装置が OSINLCP 制御パケットの受信を拒否しました。            [対応]            相手装置の PPP プロトコル仕様を確認してください。</p>					

### 3.3.2 イベント発生部位 = IP

イベント発生部位 = IP の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-4 イベント発生部位 = IP の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	IP	53000001	0630	<b>DHCP packet won't relayed. Because DHCP relay agent address doesn't agreed with interface's IP address.</b>
<p>DHCP リレーエージェントアドレスとインタフェースに設定した IP アドレスが不一致です。このため、DHCP パケットは中継されません。            [対応]            コンフィグレーションコマンドの <code>relay-interface</code> で指定するリレーエージェントアドレスをリレーインタフェースに指定したインタフェースに存在する IP アドレスに変更してください。または、リレーインタフェースに指定したインタフェースの IP アドレスに、コンフィグレーションコマンドの <code>relay-interface</code> で指定したリレーエージェントアドレスを追加・変更をしてください。</p>					
2	E3	IP	53000002	0630	<b>DHCP packet will relayed. Because DHCP relay agent address agreed with interface's IP address.</b>
<p>DHCP リレーエージェントアドレスとインタフェースに設定したアドレスが一致しました。DHCP パケットは中継されます。            [対応]            対応の必要はありません。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
3	E4	IP	50000003	0600	<b>Duplication of IPv4 address &lt;IPv4 address&gt; with the node of MAC address &lt;MAC address&gt; was detected.</b>
IPv4 アドレス <IPv4 address> が、MAC アドレス <MAC address> を持つ装置と競合しています。 [対応] 1. 自 IPv4 アドレスまたは MAC アドレス <MAC address> を持つ装置の IPv4 アドレスを変更してください。 2. VRRP 使用時、RM CPU の負荷が高い状況では、本メッセージが頻発する場合があります。その場合には、該当 VRRP を構成している装置間にて、VRRP コンフィグレーションの advertisement-interval の値を大きくしてください。					
4	E4	IP	50000006	0600	<b>The number of pieces of the ARP entry exceeds the capacity of this system.</b>
ARP テーブルのエントリが本装置の最大エントリ数を超過しています。 [対応] show ip arp コマンドですべての ARP テーブルを表示し、ARP テーブルのエントリが収容条件を超えていないか確認してください。最大エントリ数を超過している場合は、次に示す対応を行ってください。 1. arp コンフィグレーションに不要な情報があれば削除してください。 2. 不要なエントリが動的に生成されていた場合は、clear arp-cashe コマンドを実行し、エントリを削除してください。 3. ネットワークシステム構成を見直し、ARP テーブルのエントリ数を削減できるシステム構成に変更してください。					
5	E4	IP	50000013	0600	<b>The number of pieces of the IPv4 unicast routing information exceeds the capacity of this system.</b>
規定以上の IPv4 ユニキャスト経路が設定されているため、これ以上の経路情報を追加できません。 [対応] show ip route コマンドで現在の経路情報のエントリ数を確認してください。 1. 経路情報が最大エントリ数を超える場合は、経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. 経路情報のエントリ数が最大エントリ数を超過していない場合、経路情報に不要な情報があれば削除してください。					
6	E4	IP	50000014	0600	<b>IPv4 unicast routing information can't be registered at hardware tables.</b>
IPv4 ユニキャスト経路情報のハードウェアテーブル登録に失敗しました。IPv4 ユニキャスト経路情報がソフトウェアのテーブルとハードウェアのテーブルで不一致になっています。 [対応] 通信できない宛先に関連する IPv4 経路情報に対して clear ip route <IP address> コマンドを実行してください。					
7	E4	IP	51000006	0600	<b>The number of pieces of the IPv4 Multicast Routing entry exceeds the capacity of this system.</b>
IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数が装置の収容条件を超えています。 [対応] 現在の IPv4 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
8	E4	IP	60000002	0600	<b>The number of pieces of the NDP entry exceeds the capacity of this system.</b>
<p>NDP テーブルのエントリが装置の最大エントリ数を超過しています。</p> <p>[対応]</p> <p>show ipv6 neighbors コマンドですべての NDP テーブルを表示し、NDP テーブルのエントリが最大値を超えていないか確認してください。</p> <p>最大エントリ数を超過している場合は、次に示す対応を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ndp コンフィグレーションに不要な情報があれば削除してください。</li> <li>2. 不要なエントリが動的に生成されていた場合は、clear ipv6 neighbors コマンドを実行し、エントリを削除してください。</li> <li>3. ネットワークシステム構成を見直し、NDP テーブルのエントリ数を削減できるシステム構成に変更してください。</li> </ol>					
9	E4	IP	60000003	0600	<b>Duplication of IPv6 address &lt;IPv6 address&gt; with the node of MAC address &lt;MAC address&gt; was detected.</b>
<p>アドレス重複検出処理で IPv6 アドレスの重複を検出しました。本装置に設定した &lt;IPv6 address&gt; が、&lt;MAC address&gt; の装置と競合しています。自装置の &lt;IPv6 address&gt; は使用不能となります。使用不能状態となった IPv6 アドレスは変更もしくは削除後、再定義するまで使用不能状態のままとなります。アドレス重複により使用不能となっているアドレスは、show ipv6 interface コマンドで確認してください。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本装置に設定した &lt;IPv6 address&gt; が誤っている場合は、本装置の &lt;IPv6 address&gt; を変更してください。</li> <li>2. 他装置の &lt;IPv6 address&gt; が誤っている場合は、競合している他装置の &lt;IPv6 address&gt; を修正してください。その後、本装置の &lt;IPv6 address&gt; を削除し、再定義してください。</li> <li>3. VRRP 使用時、RM CPU の負荷が高い状況では、本メッセージが頻発する場合があります。その場合には、該当 VRRP を構成している装置間にて、VRRP コンフィグレーションの advertisement-interval の値を大きくしてください。</li> </ol>					
10	E4	IP	60000008	0600	<b>The number of pieces of the IPv6unicast routing information exceeds the capacity of this system.</b>
<p>規定以上の IPv6 ユニキャスト経路が設定されているため、これ以上の経路情報を追加できません。</p> <p>[対応]</p> <p>show ipv6 route コマンドで現在の経路情報のエントリ数を確認してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経路情報が最大エントリ数を超える場合は、経路情報に不要な情報があれば削除してください。</li> <li>2. 経路情報のエントリ数が最大エントリ数を超過していない場合、経路情報に不要な情報があれば削除してください。</li> </ol>					
11	E4	IP	60000014	0600	<b>IPv6 unicast routing information can't be registered at hardware tables.</b>
<p>IPv6 ユニキャスト経路情報のハードウェアテーブル登録に失敗しました。IPv6 ユニキャスト経路情報がソフトウェアのテーブルとハードウェアのテーブルで不一致になっています。</p> <p>[対応]</p> <p>通信できない宛先に関連する IPv6 経路情報に対して clear ipv6 route &lt;Prefix&gt; コマンドを実行してください。</p>					
12	E4	IP	61000005	0600	<b>The number of pieces of the IPv6 Multicast Routing entry exceeds the capacity of this system.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数が装置の収容条件を超過しています。</p> <p>[対応]</p> <p>現在の IPv6 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超過している場合は、以下のような対応を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。</li> <li>2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</li> </ol>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
13	E4	IP	a0010010	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Unicast Routing entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
<p>IPv4 ユニキャストルーティングエントリ数が PSU &lt;PSU No&gt; の収容条件を超えています。            &lt;PSU No&gt; : PSU の番号            [対応]            現在の IPv4 ユニキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。            1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。            2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</p>					
14	E4	IP	a0010010	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Unicast Routing entry exceeds the capacity of BSU.</b>
<p>IPv4 ユニキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件を超えています。            [対応]            現在の IPv4 ユニキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。            1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。            2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</p>					
15	E4	IP	a0010011	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Multicast Routing entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
<p>IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数が PSU &lt;PSU No&gt; の収容条件を超えています。            &lt;PSU No&gt; : PSU の番号            [対応]            現在の IPv4 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。            1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。            2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</p>					
16	E4	IP	a0010011	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Multicast Routing entry exceeds the capacity of BSU.</b>
<p>IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件を超えています。            [対応]            現在の IPv4 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。            1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。            2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</p>					
17	E4	IP	a0010015	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Unicast Routing entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
<p>IPv4 ユニキャストルーティングエントリ数が PSU &lt;PSU No&gt; の収容条件の 80% を超えました。            &lt;PSU No&gt; : PSU の番号            [対応]            今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。</p>					
18	E4	IP	a0010015	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Unicast Routing entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>
<p>IPv4 ユニキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件の 80% を超えました。            [対応]            今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。</p>					
19	E4	IP	a0010016	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Multicast Routing entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
<p>IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数が PSU &lt;PSU No&gt; の収容条件の 80% を超えました。            &lt;PSU No&gt; : PSU の番号            [対応]            今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。</p>					



項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
20	E4	IP	a0010016	0630	<b>The number of pieces of IPv4 Multicast Routing entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>
IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件の 80% を超えました。 [対応] 今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。					
21	E4	IP	a0010020	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Unicast Routing entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
IPv6 ユニキャストルーティングエントリ数が PSU <PSU No> の収容条件を超えています。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 現在の IPv6 ユニキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。					
22	E4	IP	a0010020	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Unicast Routing entry exceeds the capacity of BSU.</b>
IPv6 ユニキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件を超えています。 [対応] 現在の IPv6 ユニキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。					
23	E4	IP	a0010021	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Multicast Routing entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数が PSU <PSU No> の収容条件を超えています。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 現在の IPv6 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。					
24	E4	IP	a0010021	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Multicast Routing entry exceeds the capacity of BSU.</b>
IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件を超えています。 [対応] 現在の IPv6 マルチキャスト経路情報のエントリ数を確認し、経路エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。					
25	E4	IP	a0010025	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Unicast Routing entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
IPv6 ユニキャストルーティングエントリ数が PSU <PSU No> の収容条件の 80% を超えました。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。					
26	E4	IP	a0010025	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Unicast Routing entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>
IPv6 ユニキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件の 80% を超えました。 [対応] 今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。					

### 3.3 プロトコル

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
27	E4	IP	a0010026	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Multicast Routing entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>  IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数が PSU <PSU No> の収容条件の 80%を超えました。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。
28	E4	IP	a0010026	0630	<b>The number of pieces of IPv6 Multicast Routing entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>  IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数が BSU の収容条件の 80%を超えました。 [対応] 今後、経路情報のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。
29	E4	IP	a0010030	0630	<b>The number of pieces of ARP entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>  ARP エントリ数が PSU <PSU No> の収容条件を超えています。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 現在の ARP 情報のエントリ数を確認し、ARP エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。
30	E4	IP	a0010030	0630	<b>The number of pieces of ARP entry exceeds the capacity of BSU.</b>  ARP エントリ数が BSU の収容条件を超えています。 [対応] 現在の ARP 情報のエントリ数を確認し、ARP エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。
31	E4	IP	a0010035	0630	<b>The number of pieces of ARP entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>  ARP エントリ数が PSU <PSU No> の収容条件の 80%を超えました。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 今後、ARP のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。
32	E4	IP	a0010035	0630	<b>The number of pieces of ARP entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>  ARP エントリ数が BSU の収容条件の 80%を超えました。 [対応] 今後、ARP のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。
33	E4	IP	a0010040	0630	<b>The number of pieces of NDP entry exceeds the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>  NDP エントリ数が PSU <PSU No> の収容条件を超えています。 <PSU No> : PSU の番号 [対応] 現在の NDP 情報のエントリ数を確認し、NDP エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。 1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。 2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
34	E4	IP	a0010040	0630	<b>The number of pieces of NDP entry exceeds the capacity of BSU.</b>
<p>NDP エントリ数が BSU 収容条件を超えています。</p> <p>[対応]</p> <p>現在の NDP 情報のエントリ数を確認し、NDP エントリ数が収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、以下のような対応を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 経路情報に不要な情報があれば削除してください。</li> <li>2. ネットワークシステム構成を見直し、経路情報を削減できるようなシステム構成に変更してください。</li> </ol>					
35	E4	IP	a0010045	0630	<b>The number of pieces of NDP entry 80 percent over the capacity of PSU &lt;PSU No&gt;.</b>
<p>NDP エントリ数が PSU &lt;PSU No&gt; の収容条件の 80%を超えました。</p> <p>&lt;PSU No&gt; : PSU の番号</p> <p>[対応]</p> <p>今後、NDP のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。</p>					
36	E4	IP	a0010045	0630	<b>The number of pieces of NDP entry 80 percent over the capacity of BSU.</b>
<p>NDP エントリ数が BSU の収容条件の 80%を超えました。</p> <p>[対応]</p> <p>今後、NDP のエントリ数を増加する場合は、エントリ数が収容条件を超えないように注意してください。</p>					

### 3.3.3 イベント発生部位 = VLAN

イベント発生部位 =VLAN の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-5 イベント発生部位 =VLAN の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	VLAN	20110002	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): This bridge becomes the Root Bridge.</b>
<p>本装置がルートブリッジになりました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> </ul> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
2	E3	VLAN	20110003	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): This bridge becomes the Designated Bridge.</b>
<p>本装置が指定ブリッジになりました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> </ul> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
3	E3	VLAN	20110004	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Spanning Tree Protocol disabled administratively.</b>
<p>コンフィグレーションによってスパニングツリーは運用停止に指定されました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>					
4	E3	VLAN	20110005	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Spanning Tree Protocol enabled administratively.</b>
<p>コンフィグレーションによってスパニングツリーは運用停止を解除しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>					
5	E3	VLAN	20110006	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the root port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>ルートポートのBPDUタイムアウトを検出しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;: NIF 番号 /Line 番号</p> <p>[対応] 回線の状態を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E3	VLAN	20110007	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - Topology Change Notification BPDU received on the port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>トポロジ変更 BPDU を受信しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					
7	E3	VLAN	20110011	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Spanning Tree Protocol enabled - BPDU received on the Edge port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>エッジポート機能を設定しているポートで BPDU を受信したため、スパニングツリー対象ポートになりました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					
8	E3	VLAN	20110012	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the root port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>ルートポートの BPDU タイムアウトを検出しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt; : リンクアグリゲーション ID [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
9	E3	VLAN	20110013	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - Topology Change Notification BPDU received on the port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>トポロジ変更 BPDU を受信しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					
10	E3	VLAN	20110014	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Spanning Tree Protocol enabled - BPDU received on the Edge port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>エッジポート機能を設定しているポートで BPDU を受信したため、スパニングツリー対象ポートになりました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					
11	E3	VLAN	20110022	0700	<b>STP: Cleared FDB entry.</b>
<p>トポロジ変更 BPDU を受信したため、FDB のエントリをクリアしました。</p> <p>[ 対応 ] なし。</p>					
12	E3	VLAN	20110023	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the alternate port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>代替ポートの BPDU タイムアウトを検出しました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;: NIF 番号 /Line 番号 [ 対応 ] 回線の状態を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
13	E3	VLAN	20110024	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the backup port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>バックアップポートの BPDU タイムアウトを検出しました。            &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :                シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :                PVST+ スパニングツリー                &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :                マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :                マルチプルスパニングツリー (MSTI)                &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号            [ 対応 ]            回線の状態を確認してください。</p>					
14	E3	VLAN	20110025	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the alternate port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>代替ポートの BPDU タイムアウトを検出しました。            &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :                シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :                PVST+ スパニングツリー                &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :                マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :                マルチプルスパニングツリー (MSTI)                &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID            [ 対応 ]            回線の状態を確認してください。</p>					
15	E3	VLAN	20110026	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Topology change detected - BPDU Timeout detected on the backup port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>バックアップポートの BPDU タイムアウトを検出しました。            &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :                シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :                PVST+ スパニングツリー                &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :                マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :                マルチプルスパニングツリー (MSTI)                &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID            [ 対応 ]            回線の状態を確認してください。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
16	E3	VLAN	20110027	0700	<b>STP(MST): This bridge becomes the CIST Root Bridge.</b>
<p>本装置が CIST ルートブリッジになりました。            [対応]            なし。</p>					
17	E3	VLAN	20110028	0700	<b>STP(CIST): This bridge becomes the CIST Regional Root Bridge.</b>
<p>本装置が CIST 内部ルートブリッジになりました。            [対応]            なし。</p>					
18	E3	VLAN	20110029	0700	<b>STP(MST Instance &lt;MST Instance ID&gt;): This bridge becomes the MSTI Regional Root Bridge.</b>
<p>本装置が MSTI 内部ルートブリッジになりました。            &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号            [対応]            なし。</p>					
19	E3	VLAN	20110031	0700	<b>STP(CIST): This bridge becomes the CIST Regional Designated Bridge.</b>
<p>本装置が CIST 内部指定ブリッジになりました。            [対応]            なし。</p>					
20	E3	VLAN	20110032	0700	<b>STP(MST Instance &lt;MST Instance ID&gt;): This bridge becomes the MSTI Regional Designated Bridge.</b>
<p>本装置が MSTI 内部指定ブリッジになりました。            &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号            [対応]            なし。</p>					
21	E3	VLAN	21100001	0700	<b>IGMP snooping: IGMP querier changed on VLAN &lt;ID&gt; - lost IGMP querier address &lt;IPv4 address&gt;.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上の IGMP クエリア &lt;IPv4 address&gt; からの広告 (IGMP Query) がなくなったため、IGMP クエリア情報を削除しました。IPv4 マルチキャストグループメンバ (受信ホスト) の有無を正しく確認できないため、IPv4 マルチキャストデータ中継が正しく行われません。            &lt;ID&gt; VLAN ID            &lt;IPv4 address&gt; IPv4 アドレス            [対応]            1. IGMP クエリア &lt;IPv4 address&gt; との接続を確認してください。            2. メッセージ識別子が 21100002 である IGMP クエリア変更メッセージが出力されているか確認してください。            3. IGMP クエリアとの接続が確認できない場合は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 igmp-snooping (IGMP snooping 情報)」を参照し、本装置の IGMP クエリア機能を有効にしてください。</p>					
22	E3	VLAN	21100002	0700	<b>IGMP snooping: IGMP querier changed on VLAN &lt;ID&gt; - new IGMP querier address &lt;IPv4 address&gt;.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上に新たな IGMP クエリアを確認したため、IGMP クエリアを &lt;IPv4 address&gt; に変更しました。            &lt;ID&gt; VLAN ID            &lt;IPv4 address&gt; IPv4 アドレス            [対応]            正常動作ですので対応は不要です。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
23	E3	VLAN	21100003	0700	<b>IGMP snooping: IPv4 address not defined on VLAN &lt;ID&gt;,IGMP querier function stopped.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上の IGMP クエリアは IPv4 アドレスが定義されていないため停止しています。            &lt;ID&gt; VLAN ID            [対応]            1. 該当 VLAN に IPv4 アドレスを定義してください。            2. show igmp-snooping コマンドを使用し、該当 VLAN に定義した IPv4 アドレスが表示されるか確認してください。</p>					
24	E3	VLAN	21200001	0700	<b>MLD snooping: MLD querier changed on VLAN &lt;ID&gt; - lost MLD querier address &lt;IPv6 address&gt;.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上の MLD クエリア &lt;IPv6 address&gt; からの広告 (MLD Query) がなくなったため、MLD クエリア情報を削除しました。IPv6 マルチキャストグループブリスナ (受信ホスト) の有無を正しく確認できないため、IPv6 マルチキャストデータ中継が正しく行われません。            &lt;ID&gt; VLAN ID            &lt;IPv6 address&gt; IPv6 アドレス            [対応]            1. MLD クエリア &lt;IPv6 address&gt; との接続を確認してください。            2. メッセージ識別子が 21200002 である MLD クエリア変更メッセージが出力されているか確認してください。            3. MLD クエリアとの接続が確認できない場合は、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.1 mld-snooping (MLD snooping 情報)」を参照し、本装置の MLD クエリア機能を有効にしてください。</p>					
25	E3	VLAN	21200002	0700	<b>MLD snooping: MLD querier changed on VLAN &lt;ID&gt; - new MLD querier address &lt;IPv6 address&gt;.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上に新たな MLD クエリアを確認したため、MLD クエリアを &lt;IPv6 address&gt; に変更しました。            &lt;ID&gt; VLAN ID            &lt;IPv6 address&gt; IPv6 アドレス            [対応]            正常動作ですので対応は不要です。</p>					
26	E3	VLAN	21200003	0700	<b>MLD snooping: IPv6 address not defined on VLAN &lt;ID&gt;,MLD querier function stopped.</b>
<p>VLAN &lt;ID&gt; 上の MLD クエリアは IPv6 アドレスが定義されていないため停止しています。            &lt;ID&gt; VLAN ID            [対応]            1. 該当 VLAN に IPv6 アドレスを定義してください。            2. show mld-snooping コマンドを使用し、該当 VLAN に定義した IPv6 アドレスが表示されるか確認してください。</p>					
27	E3	VLAN	a5000003	0700	<b>PSU&lt;psu&gt; can not support MAC-VLAN.</b>
<p>MAC VLAN のポートを MAC VLAN 未サポート PSU 上のポートに設定しました。            &lt;psu&gt; : PSU 番号            [対応]            MAC VLAN 未サポートの PSU から、MAC VLAN のポートを削除してください。</p>					
28	E3	VLAN	a5000011	0700	<b>The number of learning MAC addresses exceeded the configured number on the port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>MAC アドレス学習数が定義された制限値に到達し、その他の未学習の端末を検出しました。            &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号/Line 番号            [対応]            該当ポートに接続している端末数を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
29	E3	VLAN	a5000012	0700	<b>The number of learning MAC addresses exceeded the configured number on the LA(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>MAC アドレス学習数が定義された制限値に到達し、その他の未学習の端末を検出しました。          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          該当ポートに接続している端末数を確認してください。</p>					
30	E3	VLAN	a5000013	0700	<b>The number of the FDB exceeded the capacity of PSU &lt;PSU#&gt;.</b>
<p>FDB のエントリ数が装置の収容条件を超えています。          [対応]          以下の項目について、装置の収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、エントリ数を削減できるようにシステム構成や設定を見直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC アドレス学習数</li> <li>• IGMP snooping の最大アドレス数</li> <li>• MLD snooping の最大アドレス数</li> </ul>					
31	E3	VLAN	a5000013	0700	<b>The number of the FDB exceeded the capacity of BSU.</b>
<p>FDB のエントリ数が装置の収容条件を超えています。          [対応]          以下の項目について、装置の収容条件を超えていないか確認してください。収容条件を超えている場合は、エントリ数を削減できるようにシステム構成や設定を見直してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC アドレス学習数</li> <li>• IGMP snooping の最大アドレス数</li> <li>• MLD snooping の最大アドレス数</li> </ul>					
32	E4	VLAN	20110008	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Forwarding on the port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>ポートがフォワーディング状態になりました。          &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :              シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+&lt;VLAN ID&gt; :              PVST+ スパニングツリー              &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :              マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :              マルチプルスパニングツリー (MSTI)              &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;: NIF 番号 /Line 番号          [対応]          なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
33	E4	VLAN	20110009	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking on the port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>ポートがブロッキング状態になりました。          &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :              シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :              PVST+ スパニングツリー              &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :              マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :              マルチプルスパニングツリー (MSTI)              &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          [ 対応 ]          なし。</p>					
34	E4	VLAN	20110010	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Down- BPDU received on the BPDU GUARD port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>BPDU ガード機能を設定しているポートで BPDU を受信したため、ポートを DOWN させました。          &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :              シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :              PVST+ スパニングツリー              &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST :              マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          [ 対応 ]          回線の状態を確認してください。</p>					
35	E4	VLAN	20110015	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Forwarding on the port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>ポートがフォワーディング状態になりました。          &lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single :              シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; :              PVST+ スパニングツリー              &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST :              マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; :              マルチプルスパニングツリー (MSTI)              &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [ 対応 ]          なし。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
36	E4	VLAN	20110016	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking on the port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>ポートがブロッキング状態になりました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [対応] なし。</p>					
37	E4	VLAN	20110017	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Down- BPDU received on the BPDU GUARD port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>BPDU ガード機能を設定しているポートで BPDU を受信したため、ポートを DOWN させました。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;: VLAN ID</li> <li>• MST : マルチプルスパニングツリー</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [対応] 回線の状態を確認してください。</p>					
38	E4	VLAN	20110037	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking on the port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;), because IEEE802.1Q Tagged BPDU was received on the untagged-port.</b>
<p>untagged-port であるにもかかわらず IEEE802.1Q Tag が付いた BPDU を受信したため、Blocking にします。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt;: PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;:VLAN ID</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号/Line 番号 [対応] 対向装置の設定を確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
39	E4	VLAN	20110038	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking on the port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;), because IEEE802.1Q Tagged BPDU was received on the untagged-port.</b>
<p>untagged-port であるにも関わらず IEEE802.1Q Tag が付いた BPDU を受信したため、Blocking にします。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt;: PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;:VLAN ID</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [ 対応 ] 対向装置の設定を確認してください。</p>					
40	E4	VLAN	20110040	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking - BPDU that priority is high was received on the ROOT GUARD port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;).</b>
<p>ルートガード機能を設定しているポートで優先度の高い BPDU を受信したため、Blocking にします。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;:VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 [ 対応 ] 対向装置の設定を確認してください。</p>					
41	E4	VLAN	20110041	0700	<b>STP(&lt;mode&gt;): Port status becomes Blocking - BPDU that priority is high was received on the ROOT GUARD port(LA ID:&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>ルートガード機能を設定しているポートで優先度の高い BPDU を受信したため、Blocking にします。</p> <p>&lt;mode&gt;: スパニングツリー種別</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• single : シングルスパニングツリー</li> <li>• PVST+:VLAN &lt;ID&gt; : PVST+ スパニングツリー &lt;ID&gt;:VLAN ID</li> <li>• CIST : マルチプルスパニングツリー (CIST)</li> <li>• MST Instance &lt;MST Instance ID&gt; : マルチプルスパニングツリー (MSTI) &lt;MST Instance ID&gt;: MST インスタンス番号</li> </ul> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID [ 対応 ] 対向装置の設定を確認してください。</p>					
42	E4	VLAN	a5000001	0700	<b>VLAN (&lt;ID&gt;) Status is Up.</b>
<p>VLAN 状態が UP 状態になりました。</p> <p>&lt;ID&gt;: VLAN ID [ 対応 ] なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
43	E4	VLAN	a5000002	0700	<b>VLAN (&lt;ID&gt;) Status is Down.</b>
VLAN 状態が DOWN 状態になりました。 <ID>: VLAN ID [対応] VLAN に属している各回線の状態を確認してください。					

### 3.3.4 イベント発生部位 = VLAN (GSRP)

イベント発生部位 =VLAN (GSRP) の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-6 イベント発生部位 =VLAN (GSRP) の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	VLAN	20130002	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Backup.</b>
GSRP の状態がバックアップへ遷移しました。このメッセージは、GSRP の初期化が完了した場合、または GSRP のコンフィギュレーションの backup-lock を削除した場合に出力されます。 [対応] なし。					
2	E3	VLAN	20130003	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Master, because the number of active ports was more than neighbor's.</b>
自装置のアクティブポート数が隣接の GSRP スイッチより多かったため、GSRP の状態がマスタへ遷移しました。 [対応] なし。					
3	E3	VLAN	20130004	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Master, because the priority was higher than neighbor's.</b>
自装置のプライオリティが隣接の GSRP スイッチより高かったため、GSRP の状態がマスタへ遷移しました。 [対応] なし。					
4	E3	VLAN	20130005	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Master, because the MAC address was larger than neighbor's.</b>
自装置の MAC アドレスが隣接の GSRP スイッチより大きかったため、GSRP の状態がマスタへ遷移しました。 [対応] なし。					
5	E3	VLAN	20130008	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned from Master to Backup, because the number of active ports was less than neighbor's.</b>
自装置のアクティブポート数が隣接の GSRP スイッチより少なかったため、GSRP の状態がマスタからバックアップへ遷移しました。 [対応] なし。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
6	E3	VLAN	20130009	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned from Master to Backup, because the priority was lower than neighbor's.</b>
自装置のプライオリティが隣接の GSRP スイッチより低かったため、GSRP の状態がマスタからバックアップへ遷移しました。 [対応] なし。					
7	E3	VLAN	20130010	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned from Master to Backup, because the MAC address was smaller than neighbor's.</b>
自装置の MAC アドレスが隣接の GSRP スイッチより小さかったため、GSRP の状態がマスタからバックアップへ遷移しました。 [対応] なし。					
8	E3	VLAN	20130013	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN Group ID&gt; : advertise timeout detected on Master.</b>
GSRP Advertise フレームの受信タイムアウトを検出しました。このメッセージは GSRP の状態がマスタの場合だけ出力されます。 [対応] ダイレクトリンクのポートが正しく実装されており、動作していることを確認してください。また、現在の GSRP の状態をコンフィグレーション、および運用コマンドで確認してください。意図したとおりに切り替わっていない場合には「運用ガイド」を参照してください。					
9	E3	VLAN	20130015	0700	<b>GSRP aware : FDB entry cleared, because GSRP flush request received on port &lt;Port list&gt;, GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; Source MAC address &lt;MAC address&gt;.</b>
GSRP flush request フレームを受信し、FDB をクリアしました。 [対応] なし。					
10	E4	VLAN	20130006	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Master, because "set gsrp master" command was executed.</b>
set gsrp master コマンドの実行により、GSRP の状態がマスタへ遷移しました。 [対応] なし。					
11	E4	VLAN	20130007	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Master, because the direct link failure was detected.</b>
ダイレクトリンク障害を検出したため、GSRP の状態がマスタへ遷移しました。このメッセージは GSRP のコンフィグレーションの no-neighbor-to-master サブコマンドに direct-down を設定していた場合に、GSRP の状態がバックアップ（隣接不明）の時にダイレクトリンクのダウンを検出したことにより、マスタへ遷移する際出力されません。 [対応] なし。					
12	E4	VLAN	20130011	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned to Backup(No Neighbor).</b>
GSRP の状態がバックアップ（隣接不明）へ遷移しました。 [対応] ダイレクトリンクのポートが正しく実装されており、動作していることを確認してください。また、現在の GSRP の状態をコンフィグレーション、および運用コマンドで確認してください。意図したとおりに切り替わっていない場合には「運用ガイド」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
13	E4	VLAN	20130012	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned from Backup(No Neighbor) to Backup.</b>
GSRP の状態がバックアップ（隣接不明）からバックアップへ遷移しました。 【対応】 なし。					
14	E4	VLAN	20130014	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : advertise timeout detected on Backup(Lock).</b>
GSRP Advertise フレームの受信タイムアウトを検出しました。このメッセージは GSRP の状態がバックアップ（ロック）の場合だけ出力されます。 【対応】 ダイレクトリンクのポートが正しく実装されており、動作していることを確認してください。また、現在の GSRP の状態をコンフィグレーション、および運用コマンドで確認してください。意図したとおりに切り替わっていない場合には「運用ガイド」を参照してください。					
15	E4	VLAN	20130016	0700	<b>GSRP &lt;GSRP ID&gt; VLAN group &lt;VLAN group ID&gt; : state transitioned from Master to Backup, because the double Master detected.</b>
自装置、および隣接装置の GSRP の状態が共にマスタであることを検出したため、マスタからバックアップへ遷移しました。 【対応】 ダイレクトリンクのポートが正しく動作しているか確認してください。また、現在の GSRP の状態をコンフィグレーション、および運用コマンドで確認してください。意図したとおりに切り替わっていない場合には「運用ガイド」を参照してください。					

### 3.3.5 イベント発生部位 = MAC

イベント発生部位 =MAC の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-7 イベント発生部位 =MAC の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	MAC	20120005	0800	<b>Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) disabled administratively.</b>
コンフィグレーションによってリンクアグリゲーションは運用停止に指定されました。 <LA_ID>: リンクアグリゲーション ID 【対応】 なし。					
2	E3	MAC	20120006	0800	<b>Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) enabled administratively.</b>
コンフィグレーションによってリンクアグリゲーションは運用停止を解除しました。 <LA_ID>: リンクアグリゲーション ID 【対応】 なし。					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
3	E3	MAC	20120007	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Different Partner System ID is detected.</b>
<p>LACP モードのリンクアグリゲーションにおいて相手装置の System ID がポート間で一致しなかったためリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 相手装置と正しく接続しているか</li> <li>• 相手装置の System ID 設定は正しいか</li> </ul>					
4	E3	MAC	20120008	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Different Partner Key is detected.</b>
<p>LACP モードのリンクアグリゲーションにおいて相手装置の Key がポート間で一致しなかったためリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 相手装置と正しく接続しているか</li> <li>• 相手装置の Key 設定は正しいか</li> </ul>					
5	E3	MAC	20120009	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) removed from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>コンフィグレーションのリンク削除によりリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>なし。</p>					
6	E3	MAC	20120010	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Port down.</b>
<p>回線が DOWN 状態になりリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>回線の状態を確認してください。</p>					
7	E3	MAC	20120011	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Different Port data rate .</b>
<p>速度の異なる回線がリンクアグリゲーショングループ内に存在し、速度の遅い回線をリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>離脱された回線に関し、本装置および相手装置の設定状態を確認してください。</p>					
8	E3	MAC	20120012	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Half-duplex port on LACP mode.</b>
<p>LACP モードのリンクアグリゲーションにおいて半二重で動作中の回線をリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ]</p> <p>離脱された回線に関し、本装置および相手装置の設定状態を確認してください。</p>					

### 3.3 プロトコル

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
9	E3	MAC	20120013	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Denied by the LACP partner.</b>
<p>LACP モードのリンクアグリゲーションにおいて、LACP により相手装置から接続拒否されリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] 相手装置の設定を確認してください。</p>					
10	E3	MAC	20120014	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - LACPDU timeout.</b>
<p>LACP モードのリンクアグリゲーションにおいて、相手装置からの LACPDU を受信せずタイムアウトによりリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] 相手装置の設定、運用状態を確認してください。</p>					
11	E3	MAC	20120015	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Configuration is changed.</b>
<p>コンフィグレーション変更によりリンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] なし。</p>					
12	E3	MAC	20120016	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Port moved is detected.</b>
<p>リンクアグリゲーショングループ内でポートが移動したことにより、リンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] なし。</p>					
13	E3	MAC	20120017	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Partner Aggregation bit is FALSE.</b>
<p>LACP モードで相手装置のアグリゲーションビットが FALSE のため、リンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] なし。</p>					
14	E3	MAC	20120018	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Partner Port number is changed.</b>
<p>相手装置のポート番号が変更したため、リンクアグリゲーショングループから離脱しました。</p> <p>&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号 &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[ 対応 ] なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
15	E3	MAC	20120019	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Partner Port priority is changed.</b>
<p>相手装置のポート優先度値が変更したため、リンクアグリゲーショングループから離脱しました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
16	E3	MAC	20120020	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - Operation of detach port limit.</b>
<p>離脱ポート制限により、リンクアグリゲーショングループから離脱しました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
17	E3	MAC	20120021	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) added to Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>リンクアグリゲーショングループにポートが追加されました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
18	E3	MAC	20120022	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) attached to Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;).</b>
<p>リンクアグリゲーショングループにポートが集約されました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
19	E3	MAC	20120023	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) attached to Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - A standby port became active.</b>
<p>スタンバイリンクによる運転を開始しました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
20	E3	MAC	20120024	0800	<b>Port(&lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;) detached from Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) - This port became a standby port.</b>
<p>スタンバイリンクによる運転を停止しました。          &lt;NIF&gt;/&lt;Line&gt;:NIF 番号 /Line 番号          &lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID          [対応]          なし。</p>					
21	E3	MAC	a5000021	0800	<b>Distribution-rule of Link Aggregation is changed into frame mode - PSU which does not support vlan mode was detected.</b>
<p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートしていない PSU が検出されたため、リンクアグリゲーションの振り分け方法は、フレーム内情報によるポート振り分けになります。          [対応]          VLAN ごとのポート振り分けをサポートした PSU だけ、本装置に搭載してください。サポートしている PSU の詳細は「解説書 Vol.1 4.6 リンクアグリゲーション」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
22	E3	MAC	a5000021	0800	<b>Distribution-rule of Link Aggregation is changed into frame mode - BSU does not support vlan mode.</b>
<p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートしていない BSU が検出されたため、リンクアグリゲーションの振り分け方法は、フレーム内情報によるポート振り分けとなります。</p> <p>[対応]</p> <p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートした BSU だけ、装置に搭載してください。サポートしている BSU の詳細は「解説書 Vol.1 4.6 リンクアグリゲーション」を参照してください。</p>					
23	E3	MAC	a5000022	0800	<b>Distribution-rule of Link Aggregation Group (&lt;LA_ID&gt;) is changed into frame mode - PSU which does not support vlan mode was detected.</b>
<p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートしていない PSU が検出されたため、リンクアグリゲーショングループの振り分け方法は、フレーム内情報によるポート振り分けとなります。</p> <p>[対応]</p> <p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートした PSU だけ、本装置に搭載してください。サポートしている PSU の詳細は「解説書 Vol.1 4.6 リンクアグリゲーション」を参照してください。</p>					
24	E3	MAC	a5000022	0800	<b>Distribution-rule of Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) is changed into frame mode - BSU does not support vlan mode.</b>
<p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートしていない BSU が検出されたため、リンクアグリゲーショングループの振り分け方法は、フレーム内情報によるポート振り分けとなります。</p> <p>[対応]</p> <p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートした BSU だけ、本装置に搭載してください。サポート BSU の詳細は「解説書 Vol.1 4.6 リンクアグリゲーション」を参照してください。</p>					
25	E3	MAC	a5000023	0800	<b>Distribution-rule of Link Aggregation is changed into vlan mode - All PSUs which does not support vlan mode were closed.</b>
<p>VLAN ごとのポート振り分けをサポートしていない PSU がすべて閉塞状態となったため、リンクアグリゲーションの振り分け方法をフレーム内情報によるポート振り分けから VLAN ごとポート振り分けに変更しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
26	E4	MAC	20120002	0800	<b>Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) is Up.</b>
<p>リンクアグリゲーショングループが UP 状態になりました。</p> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
27	E4	MAC	20120003	0800	<b>Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) is Down - All port detached.</b>
<p>リンクアグリゲーショングループ内のすべてのポートが離脱されリンクアグリゲーショングループが DOWN 状態になりました。</p> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置との接続回線の状態に関し、以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>回線が DOWN していないか</li> <li>LACP モードにおいて回線が半二重になっていないか</li> <li>相手装置の LACP 設定および回線の状態は正常か</li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
	内容				
28	E4	MAC	20120004	0800	<b>Link Aggregation Group(&lt;LA_ID&gt;) is Down - The number of the detached port exceeded the configured number.</b>
<p>リンクアグリゲーショングループ内の離脱ポート数が定義された制限を超えてリンクアグリゲーショングループがDOWN状態になりました。</p> <p>&lt;LA_ID&gt;: リンクアグリゲーション ID</p> <p>[対応]</p> <p>相手装置との接続回線の状態に関し、以下を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 回線がDOWNしていないか</li> <li>• LACPモードにおいて回線が半二重になっていないか</li> <li>• 相手装置のLACP設定および回線の状態は正常か</li> </ul>					

## 3.4 装置の各部位

### 3.4.1 イベント発生部位 = RM

イベント発生部位 =RM の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-8 イベント発生部位 =RM の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	RM	00003001	1000	<b>RM restarted due to abort reset operation.</b> RM が再起動されました。要因は RESET スイッチ押下です。 [対応] なし。
2	E3	RM	00003002	1000	<b>RM restarted due to default reset operation.</b> RM が再起動されました。要因はデフォルトリセット (LAMP TEST スイッチと RESET スイッチ同時に) 押下です。 [対応] なし。
3	E3	RM	00003003	1000	<b>RM restarted due to fatal error detected by software.</b> 致命的障害をソフトウェアが検出し RM を再起動しました。 [対応] 1. ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。
4	E3	RM	00003004	1000	<b>RM restarted due to user operation.</b> RM が再起動されました。要因は reload コマンドです。 [対応] なし。
5	E3	RM	00003005	1000	<b>RM restarted due to fatal error detected by kernel.</b> 致命的障害をカーネルが検出し RM を再起動しました。 [対応] 1. ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。
6	E3	RM	00003006	1000	<b>RM restarted due to WDT timeout.</b> RM が再起動されました。要因は WDT (ウォッチドッグタイマ) タイムアウト検出です。 [対応] 1. ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。
7	E3	RM	00003007	1000	<b>RM restarted due to hardware error detected by kernel.</b> RM が再起動されました。要因はハードウェア障害です。 [対応] 1. ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
8	E3	RM	00003008	1000	<b>RM restarted due to the hardware error detected.</b>
<p>RM が再起動されました。要因はハードウェア障害です。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
9	E3	RM	00003009	1000	<b>RM restarted because the primary MC was removed.</b>
<p>RM が再起動されました。要因は現用 MC の挿抜です。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
10	E3	RM	00003201	1000	<b>RM CPU overloaded.</b>
<p>RM の CPU 過負荷が発生しています。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多数のユーザがログインしている場合、必要最小限のユーザ以外はログアウトしてください。</li> <li>2. ftp からの利用が多い場合、必要最小限のコネクション以外は切断してください。</li> <li>3. ネットワーク管理装置からのアクセスが多い場合、必要最小限のアクセス以外は抑止してください。</li> <li>4. 上記 1, 2, 3 で回復しない場合、ネットワーク構成が複雑すぎる可能性があります。ネットワーク構成を見直してください。</li> <li>5. show ip route コマンド、ppupdate コマンドなど CPU 使用率の高いコマンドを実行した場合にこのメッセージが出力されることがあります。その場合は無視してください。</li> </ol>					
11	E3	RM	00003202	1000	<b>RM recovered from CPU overload.</b>
<p>RM の CPU 過負荷が回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
12	E3	RM	00003301	1000	<b>RM congestion detected.</b>
<p>RM で処理するパケットの輻輳を検出しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ネットワーク管理装置からのアクセスが多い場合、必要最小限のアクセス以外は抑止してください。</li> <li>2. 上記 1 で回復しない場合、ネットワーク構成が複雑すぎる可能性があります。ネットワーク構成を見直してください。</li> <li>3. ping などパケットを送受信するコマンドを多数実行した場合にこのメッセージが出力されることがあります。</li> </ol>					
13	E3	RM	00003302	1000	<b>RM has recovered from congestion.</b>
<p>RM が輻輳から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
14	E3	RM	00003901	1001	<b>Warning Do not remove CompactFlash card for &lt;device&gt; at Mc &lt;slot&gt;.</b>
<p>set mc disable コマンドを実行しないで予備 MC を抜きました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
15	E3	RM	00005001	1001	<b>Configuration file access error.</b>
<p>コンフィグレーションファイルにアクセスできませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 頻繁に発生する場合には装置を再起動してください。</li> <li>2. 再起動後に現象が再現する場合には、ダンプおよびログ情報を保守員へ送付してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
16	E3	RM	00005002	1001	<b>Login &lt;USER&gt; from &lt;HOST&gt; (&lt;TERM&gt;).</b>
<p>ユーザがログインしました。            &lt;USER&gt;: ユーザ名を表示。            &lt;HOST&gt;: ホスト識別子を表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート運用端末の場合: IP アドレスまたは IPv6 アドレス</li> <li>コンソール端末の場合: console</li> <li>AUX 端末の場合: aux</li> </ul> <p>&lt;TERM&gt;: 端末名を表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート運用端末の場合: tty0 ~ tty4</li> <li>コンソール端末の場合: console または tty00</li> <li>AUX 端末の場合: tty01</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>					
17	E3	RM	00005003	1001	<b>Logout &lt;USER&gt; from &lt;HOST&gt; (&lt;TERM&gt;).</b>
<p>ユーザがログアウトしました。            &lt;USER&gt;: ユーザ名を表示。            &lt;HOST&gt;: ホスト識別子を表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート運用端末の場合: IP アドレスまたは IPv6 アドレス</li> <li>コンソール端末の場合: console</li> <li>AUX 端末の場合: aux</li> </ul> <p>&lt;TERM&gt;: 端末名を表示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート運用端末の場合: tty0 ~ tty4</li> <li>コンソール端末の場合: console または tty00</li> <li>AUX 端末の場合: tty01</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>					
18	E3	RM	00005004	1001	<b>Standby BCU:closed administratively.</b>
<p>待機系 BCU に対する close standby コマンドを正常に受け付けました。            [対応] なし。</p>					
19	E3	RM	00005005	1001	<b>PSU &lt;PSU No.&gt;:closed administratively.</b>
<p>指定された PSU に対する close psu コマンドを正常に受け付けました。            [対応] なし。</p>					
20	E3	RM	00005005	1001	<b>BSU:closed administratively.</b>
<p>指定された BSU に対する close bsu コマンドを正常に受け付けました。            [対応] なし。</p>					
21	E3	RM	00005006	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt;:closed administratively.</b>
<p>指定された NIF に対する close nif コマンドを正常に受け付けました。            [対応] なし。</p>					
22	E3	RM	00005007	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt;:closed administratively.</b>
<p>指定された回線に対する close コマンドを正常に受け付けました。            [対応] なし。</p>					



項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
23	E3	RM	00005012	1001	<b>Interface &lt;interface name&gt;:closed administratively.</b>
指定されたインタフェースに対する close コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
24	E3	RM	00005014	1001	<b>Standby BCU:freed administratively.</b>
待機系 BCU に対する free standby コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
25	E3	RM	00005015	1001	<b>PSU &lt;PSU No.&gt;:freed administratively.</b>
指定された PSU に対する free psu コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
26	E3	RM	00005015	1001	<b>BSU:freed administratively.</b>
指定された BSU に対する free bsu コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
27	E3	RM	00005016	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt;:freed administratively.</b>
指定された NIF に対する free nif コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
28	E3	RM	00005017	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt;:freed administratively.</b>
指定された回線に対する free コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
29	E3	RM	00005022	1001	<b>Interface &lt;interface name&gt;:freed administratively.</b>
指定されたインタフェースに対する free コマンドを正常に受け付けました。 [対応] なし。					
30	E3	RM	00008601	1001	<b>NTP synchronization lost xxx.</b>
NTP サーバとの同期状態が失われました (xxx=NTP サーバの IP アドレス)。 [対応] show ntp status コマンドで NTP の状態を確認してください。 同期がとれていない状態が継続するようであれば、NTP コンフィグレーション、NTP サーバの動作状態および通信可否を確認してください。					
31	E3	RM	00008602	1001	<b>NTP protocol error detected xxx.</b>
NTP サーバから不正なパケットを受信しました (xxx=NTP サーバの IP アドレス)。 [対応] NTP サーバを確認してください。					
32	E3	RM	00008603	1001	<b>NTP no server found to synchronize.</b>
同期できるサーバがありません。 [対応] NTP コンフィグレーション、NTP サーバの動作状況および通信可否を確認してください。					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
33	E3	RM	01200131	1001	<b>Active BCU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					運用系 BCU の close / free ボタンが押されました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。
34	E3	RM	01200132	1001	<b>Standby BCU/BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					待機系 BCU または待機系 BSU の close / free ボタンが押されました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。
35	E3	RM	01200133	1001	<b>Active BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					運用系 BSU の close / free ボタンが押されました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。
36	E3	RM	01200135	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					NIF <NIF No.> の close / free ボタンが押されました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。
37	E3	RM	01200136	1001	<b>Standby BCU will be closed because Active BCU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					運用系 BCU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU はクローズします。 (本メッセージは系切替直後の待機系でだけ表示します) 【対応】 なし。
38	E3	RM	01200137	1001	<b>Standby BCU closed because Active BCU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					運用系 BCU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU をクローズしました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。
39	E3	RM	01200138	1001	<b>This system will be stopped because Active BCU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					運用系 BCU の close / free ボタンが押されたので、本装置は停止します。 (本メッセージは一重化運用または二重化運用で系切替が抑止されている時、運用系 BCU の close / free ボタンが押された場合に表示します) 【対応】 本装置の電源を OFF した後、BCU ボードを取り外してください。
40	E3	RM	01200139	1001	<b>Standby BCU closed because Standby BCU/BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
					待機系 BCU または待機系 BSU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU をクローズしました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) 【対応】 なし。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
41	E3	RM	01200140	1001	<b>Standby BCU will be closed because Active BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>運用系 BSU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU はクローズします。  (本メッセージは系切替直後の待機系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
42	E3	RM	01200141	1001	<b>Standby BCU closed because Active BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>運用系 BSU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU をクローズしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
43	E3	RM	01200142	1001	<b>Active BSU closed because Active BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>運用系 BSU の close / free ボタンが押されたので、運用系 BSU をクローズしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
44	E3	RM	01200144	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; closed because NIF &lt;NIF No.&gt; CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>NIF &lt;NIF No.&gt; の close / free ボタンが押されたので、NIF &lt;NIF No.&gt; をクローズしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
45	E3	RM	01200145	1001	<b>Standby BCU freed because Standby BCU/BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>待機系 BCU または待機系 BSU の close / free ボタンが押されたので、待機系 BCU をフリーしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
46	E3	RM	01200146	1001	<b>Active BSU freed because Active BSU CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>運用系 BSU の close / free ボタンが押されたので、運用系 BSU をフリーしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					
47	E3	RM	01200148	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; freed because NIF &lt;NIF No.&gt; CLOSE/FREE SWITCH pressed.</b>
<p>NIF &lt;NIF No.&gt; の close / free ボタンが押されたので、NIF &lt;NIF No.&gt; をフリーしました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  【対応】  なし。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
48	E3	RM	01200149	1001	<b>Can't execute Active BCU closed.</b>
<p>運用系 BCU をクローズできませんでした。            付加情報= 1001:*****NN            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。            01:CLOSE 処理中, FREE 処理中または系切替処理中のため実行できません。            ff: その他の理由で実行できません。            [対応]            約 10 秒後, 再度, close / free ボタンを押してください。</p>					
49	E3	RM	01200150	1001	<b>Can't execute Standby BCU closed.</b>
<p>待機系 BCU をクローズできませんでした。            付加情報= 1001:*****NN            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。            01:CLOSE 処理中, FREE 処理中または系切替処理中のため実行できません。            02: 待機系 BCU は close 状態です。            ff: その他の理由で実行できません。            [対応]            約 10 秒後, 再度, close / free ボタンを押してください。</p>					
50	E3	RM	01200151	1001	<b>Can't execute Active BSU closed.</b>
<p>運用系 BSU をクローズできませんでした。            付加情報= 1001:*****NN            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。            01:CLOSE 処理中, FREE 処理中または系切替処理中のため実行できません。            02: 運用系 BSU は close 状態です。            03: 運用系 BSU は LOCK 状態です。            ff: その他の理由で実行できません。            [対応]            約 10 秒後, 再度, close / free ボタンを押してください。</p>					
51	E3	RM	01200153	1001	<b>Can't execute NIF &lt;NIF No.&gt; closed.</b>
<p>NIF &lt;NIF No.&gt; をクローズできませんでした。            付加情報= 1001:*****NN            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。            02: 指定 NIF は close 状態です。            03: 指定 NIF は LOCK 状態です。            05: 指定 NIF は運用状態ではありません。            09: 指定 NIF を制御する CP が運用状態ではありません。            10: 指定 NIF を制御する BSU が運用状態ではありません。            ff: その他の理由で実行できません。            [対応]            約 10 秒後, 再度, close / free ボタンを押してください。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
52	E3	RM	01200154	1001	<b>Can't execute Standby BCU freed.</b>
<p>待機系 BCU をフリーできませんでした。  付加情報 = 1001:*****NN  * は不定値です。無視してください。  NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。  01:CLOSE 処理中、FREE 処理中または系切替処理中のため実行できません。  06: 待機系 BCU は運用状態です。  ff: その他の理由で実行できません。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>約 10 秒後、再度、close / free ボタンを押してください。</li> <li>起動不可の原因が取り除けない場合には、close standby コマンドを実行後、free standby コマンドを投入してください。close standby および free standby コマンドについては、「運用コマンドレファレンス Vol.2 9. 二重化管理」参照ください。</li> <li>ほかの種別ログが出力されている場合は、そのログに従い対処を行ってください。</li> <li>パッケージ障害が発生している場合は、保守員に連絡してください。保守員はログ情報を参照し、該当部位を交換してください。</li> </ol>					
53	E3	RM	01200155	1001	<b>Can't execute Active BSU freed.</b>
<p>運用系 BSU をフリーできませんでした。  付加情報 = 1001:*****NN  * は不定値です。無視してください。  NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。  01:CLOSE 処理中、FREE 処理中または系切替処理中のため実行できません。  03: 運用系 BSU は LOCK 状態です。  04: 運用系 BSU はすでに初期化中です。  05: 運用系 BSU は運用状態ではありません。  06: 運用系 BSU は運用状態です。  ff: その他の理由で実行できません。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>約 10 秒後、再度、close / free ボタンを押してください。</li> <li>コンフィグレーションで、BSU が disable に設定されているかを確認してください。disable に設定されていた場合、close / free ボタンを押しても BSU をフリーすることはできません。</li> <li>起動不可の原因が取り除けない場合には、close コマンドを実行後、free コマンドを投入してください。close および free コマンドについては、「運用コマンドレファレンス Vol.1 11. PSU/BSU/NIF 管理」を参照ください。</li> <li>ほかの種別ログが出力されている場合は、そのログに従い対処を行ってください。</li> <li>パッケージ障害が発生している場合は、保守員に連絡してください。保守員はログ情報を参照し、該当部位を交換してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
54	E3	RM	01200157	1001	<b>Can't execute NIF &lt;NIF No.&gt; freed.</b>
<p>NIF &lt;NIF No.&gt; をフリーできませんでした。            付加情報 = 1001:*****NN            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で、エラー要因に対応しています。            02: 指定 NIF は close 処理中です。            03: 指定 NIF は LOCK 状態です。            04: 指定 NIF はすでに初期化中です。            05: 指定 NIF は運用状態ではありません。            06: 指定 NIF は運用状態です。            09: 指定 NIF を制御する CP が運用状態ではありません。            10: 指定 NIF を制御する BSU が運用状態ではありません。            ff: その他の理由で実行できません。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>約 10 秒後、再度、close / free ボタンを押してください。</li> <li>コンフィグレーションで、NIF が disable に設定されているかを確認してください。disable に設定されていた場合、close / free ボタンを押しても NIF をフリーすることはできません。</li> <li>起動不可の原因が取り除けない場合には、close コマンドを実行後、free コマンドを投入してください。close および free コマンドについては、「運用コマンドレファレンス Vol.1 11. PSU/BSU/NIF 管理」を参照ください。</li> <li>ほかの種別ログが出力されている場合は、そのログに従い対処を行ってください。</li> <li>パッケージ障害が発生している場合は、保守員に連絡してください。保守員はログ情報を参照し、該当部位を交換してください。</li> </ol>					
55	E3	RM	01200158	1001	<b>Standby BCU will be closed because of close bsu command.</b>
<p>close bsu コマンドが実行されたので、待機系 BCU はクローズします。            (本メッセージは系切替直後の待機系だけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
56	E3	RM	01200159	1001	<b>Standby BCU closed because close of bsu command.</b>
<p>close bsu コマンドが実行されたので、待機系 BCU をクローズしました。            (本メッセージは系切替直後の運用系でだけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
57	E3	RM	01200160	1001	<b>Standby BCU closed because of SOP operation.</b>
<p>システム操作パネルの指示で、待機系 BCU を CLOSE しました。            (本メッセージは運用系だけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
58	E3	RM	01200161	1001	<b>Active BSU closed because of SOP operation.</b>
<p>システム操作パネルの指示で、運用系 BSU を CLOSE しました。            (本メッセージは運用系だけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
59	E3	RM	01200162	1001	<b>PSU &lt;PSU No.&gt; closed because of SOP operation.</b>
<p>システム操作パネルの指示で、PSU &lt;PSU No.&gt; を CLOSE しました。            (本メッセージは運用系だけ表示します)            [対応]            なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
60	E3	RM	01200163	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; closed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、NIF <NIF No.> を CLOSE しました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし。
61	E3	RM	01200164	1001	<b>Standby BCU freed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、待機系 BCU を FREE しました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし。
62	E3	RM	01200165	1001	<b>Active BSU freed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、運用系 BSU を FREE しました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし。
63	E3	RM	01200166	1001	<b>PSU &lt;PSU No.&gt; freed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、PSU <PSU No.> を FREE しました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし。
64	E3	RM	01200167	1001	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; freed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、NIF <NIF No.> を FREE しました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし。
65	E3	RM	01200168	1001	<b>Standby BCU will be closed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、待機系 BCU は CLOSE します。 (本メッセージは系切替直後の待機系だけ表示します) [対応] なし。
66	E3	RM	01200169	1001	<b>Standby BCU closed because of SOP operation.</b> システム操作パネルの指示で、待機系 BCU を CLOSE しました。 (本メッセージは系切替直後の運用系だけ表示します) [対応] なし。
67	E3	RM	01300456	1001	<b>Standby system restarted with active system restarted.</b> 運用系の再起動に伴い、待機系は再起動しました。本メッセージは、CSW モードが double_fixed モードまたは double1_fixed モードの場合に、運用系が再起動したときに表示されます。 (本メッセージは待機系でだけ表示します) [対応] なし。
68	E3	RM	01700501	1001	<b>Statistics table initialized.</b> 装置の時刻が変更されたため、CPU 使用率とバッファ使用率を保持している統計情報テーブルを初期化しました。 [対応] なし。

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
69	E3	RM	01700502	1001	<b>RM overloaded. There is the possibility of RM failure in responding to user command input or sending notification to SNMP agent.</b>
<p>ユーザコマンド入力に対する応答か、SNMP エージェントに対する通知が失敗したかもしれません。RM が過負荷状態である可能性があります。</p> <p>[対応] 必要なら再度コマンドの入力または MIB の取得を行ってください。</p>					
70	E3	RM	01700503	1001	<b>There is the possibility of RM failure in responding to user command input or sending notification to SNMP agent.</b>
<p>ユーザコマンド入力に対する応答か、SNMP エージェントに対する通知が失敗したかもしれません。</p> <p>[対応] 必要なら再度コマンドの入力または MIB の取得を行ってください。</p>					
71	E3	RM	01800100	1001	<b>Dump command executed.</b>
<p>ダンプコマンド実行による、メモリダンプ情報の収集が完了しました。</p> <p>[対応] なし。</p>					
72	E3	RM	01800614	1001	<b>Dump file (*) write error.</b>
<p>(*) で示すダンプファイルの書き込みに失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(*) で示すダンプファイルの拡張子が ".000" ~ ".999" である場合は、障害ダンプ格納用領域 (/primaryMC/var/dump/) の空きが不足していることを示しています。この場合は該当領域にある不要なダンプファイルを <code>erase dumpfile&lt;ダンプファイル名&gt; コマンド</code> を使用して削除してください。</li> <li>(*) で示すダンプファイルの拡張子が ".cmd" である場合は、<code>dump cp</code>、<code>dump psu</code> (SB-5400S では <code>dump bsu</code>)、<code>dump nif</code> コマンドで採取したダンプファイルを格納するディレクトリのあるパーティションの空き領域が不足していることを示しています。<code>dump cp</code>、<code>dump psu</code> (SB-5400S では <code>dump bsu</code>)、<code>dump nif</code> コマンド実行時に格納ディレクトリを指定していない場合は、デフォルトの障害ダンプ格納用領域 (/primaryMC/var/dump/) が使用されるので、上記 1 と同様の対応を行ってください。<code>dump cp</code>、<code>dump psu</code> (SB-5400S では <code>dump bsu</code>)、<code>dump nif</code> コマンド実行時に格納ディレクトリを指定した場合は、指定したディレクトリのあるパーティションの空き領域を確保するため、<code>rm</code> コマンドを使用してパーティション内の不要なファイルを削除してください。</li> </ol>					
73	E3	RM	01900250	1001	<b>RM software started up.</b>
<p>RM ソフトウェアの起動を開始しました。</p> <p>[対応] なし。</p>					
74	E3	RM	01910201	1001	<b>System started collecting new "error.log".</b>
<p>種別ログを新規に採取し始めました。</p> <p>[対応] なし。</p>					
75	E3	RM	01910202	1001	<b>System restarted by user operation.</b>
<p>ユーザ操作による装置再起動を行います。</p> <p>[対応] なし。</p>					
76	E3	RM	01910203	1001	<b>System restarted after hardware reset.</b>
<p>リセットスイッチによる装置再起動を行います。</p> <p>[対応] なし。</p>					



項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
77	E3	RM	02002010	1001	<b>System failed switching to admin mode.</b>
MIB Set 時の Admin mode への変更に失敗しました。 [対応] 他の管理者が admin になっています。show sessions コマンドで、ログインユーザおよび admin ユーザを確認してください。					
78	E3	RM	02002012	1001	<b>Specified MIB doesn't exist, or it does not have read/write attribute.</b>
設定した MIB は存在しないか、または、read/write 属性の MIB ではありません。 [対応] 「MIB レファレンス」を参照し、設定した MIB が read/write 属性であることを確認してください。					
79	E3	RM	02002013	1001	<b>Incorrect instance value specified.</b>
MIB Set の時に設定したインスタンス値は、正しくありません。 [対応] インスタンス値を確認して設定してください。					
80	E3	RM	02002014	1001	<b>MIB value specified was out of range.</b>
MIB Set の時に MIB 値を、設定範囲外の値で設定しようとしています。 [対応] MIB 値の範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 7. SNMP 情報」を参照してください。					
81	E3	RM	02002015	1001	<b>Data length of the MIB value was too long.</b>
MIB Set の時に設定した MIB 値のデータ長が長過ぎます。 [対応] MIB 値として設定できる文字数は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 7. SNMP 情報」を参照してください。					
82	E3	RM	02002016	1001	<b>MIB Set failed due to the lack of necessary MIBs.</b>
設定する上で必要な MIB が足りないために、MIB Set を行うことができませんでした。 [対応] 「MIB レファレンス」を参照し、設定時に必要な項目が満たされていることを確認してください。					
83	E3	RM	02002017	1001	<b>Illegal character used in MIB setting.</b>
設定できない文字を使用して、MIB Set を行おうとしています。 [対応] 「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 3. 装置管理情報」の設定できる文字を確認して設定してください。					
84	E3	RM	02002018	1001	<b>MIB Set failed to configured the configuration file because the preliminary configuration file is under editing.</b>
バックアップコンフィグレーションファイルが編集のため、スタートアップコンフィグレーションファイルに、MIB の Set を行うことができませんでした。 [対応] バックアップコンフィグレーションファイルの編集を中止してください。					
85	E3	RM	02002019	1001	<b>Failed in contact the configuration file while setting up MIB.</b>
MIB 設定のための、スタートアップコンフィグレーションファイルへのアクセスに失敗しました。 [対応] スタートアップコンフィグレーションファイルへのアクセスエラーになる要因を取り除いてから再度実行してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
86	E3	RM	02002020	1001	<b>MIB value has failed to establish. Errors occurred in the "config" command.</b>
MIB Set 時にコンフィグレーション編集時のエラーが発生したため、MIB を設定できませんでした。 [対応] コンフィグレーションのエラーについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 19. コンフィグレーション編集時のエラーメッセージ」～「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 20. その他のエラーメッセージ」を参照して対応してください。					
87	E3	RM	02002021	1001	<b>Not all MIB configured.</b>
MIB Set に失敗したため、MIB 値は途中までしか設定されていません。 [対応] 再度設定してください。また、それでもできない場合には、telnet などでログインし、MIB 値を設定してください。(telnet などでも設定できない場合は、保守員に連絡してください。)					
88	E3	RM	02002023	1001	<b>System failed to save the configuration while processing MIB settings.</b>
snmp マネージャからの MIB set 時に、コンフィグレーションの save 処理でエラーが発生しました。 [対応] コンフィグレーションが MC に save されていないので、telnet などで save してください。					
89	E3	RM	02002024	1001	<b>&lt;object Name&gt; set as &lt;MIB Value&gt; at the request of &lt;IP-address&gt;.</b>
<object Name> は、<IP-address> からの要求によって、<MIB Value> に設定されました。 [対応] なし。					
90	E3	RM	02002025	1001	<b>SNMP: Fdb entry cleared at the request of &lt;IP-address&gt;</b>
SNMP マネージャ <IP-address> からの fdb clear 要求により fdb をクリアしました。 [対応] なし。					
91	E3	RM	02002026	1001	<b>The reflecting MIB SET to SNMPv3 MIB to the configuration failed : &lt;Cause&gt;</b>
SNMPv3 MIB に対する MIB SET のコンフィグレーションへの反映が失敗しました。 <Cause> : 失敗の理由。 [対応] <Cause> に示す理由について、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 19. コンフィグレーション編集時のエラーメッセージ」～「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 20. その他のエラーメッセージ」を参照して対応してください。					
92	E3	RM	0b073400	1001	<b>System started with CSW double mode.</b>
CSW 転送状態を、double 運用で起動しました。 [対応] なし。					
93	E3	RM	0b073401	1001	<b>CSW mode change to single.</b>
CSW 転送状態が、single 運用に切り替わりました。 [対応] <ul style="list-style-type: none"> <li>• コマンドによる single 運用切替時は問題ありません。</li> <li>• double 運用時に本メッセージが出力され復帰しない場合、ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
94	E3	RM	0b073402	1001	<b>CSW mode change to double.</b>
<p>待機系 BCU の CSW が使用できないため、CSW 転送状態が、double 運用に切り替わりました。</p> <p>[対応] なし。</p>					
95	E3	RM	0b073403	1001	<b>System started with CSW single mode because standby CSW not ready.</b>
<p>待機系 BCU の CSW が使用できないため、CSW 転送状態を single 運用で起動しました。</p> <p>[対応] 待機系 BCU の運用状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未実装の場合、実装して立ち上げてください。</li> <li>待機系 BCU 立ち上げ中状態であれば、立ち上がるまで待ってください。</li> <li>ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> </ul>					
96	E3	RM	0b073404	1001	<b>Packet transfer stopped in double_fixed mode or double1_fixed mode because standby CSW not ready.</b>
<p>待機系 BCU の CSW が使用できないため、パケット転送を停止しました。本メッセージは CSW モードが double_fixed モードまたは double1_fixed モードの場合に待機系障害が発生した時に表示されます。</p> <p>[対応] 待機系 BCU の運用状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>未実装の場合、実装して立ち上げてください。</li> <li>待機系 BCU 立ち上げ中状態であれば、立ち上がるまで待ってください。</li> <li>ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>double_fixed モードまたは double1_fixed モードの必要がなければ、set mode コマンド（「運用コマンドレファレンス Vol.2 9. 二重化管理」を参照）によって転送モードを変更することで、single 運用でパケット転送を再開できます。</li> </ul>					
97	E3	RM	0b073405	1001	<b>System start with CSW single mode because this system not support CSW double mode.</b>
<p>一重化だけのシステムでは CSW 転送状態が double 運用はサポートしていません。single 運用で動作します。</p> <p>[対応] 二重化対応のシステムで設定した MC を使用していると考えられます。本メッセージを出力させたくない場合は、set mode コマンド（「運用コマンドレファレンス Vol.2 9. 二重化管理」を参照）によって、single 運用の設定に変更してください。</p>					
98	E3	RM	0b073406	1001	<b>Failed to write CSW mode to MC.</b>
<p>CSW 転送モードの設定コマンド (set mode csw) で、MC に対して書き込みが失敗しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>コマンド結果正常終了時は待機系 MC 書き込み失敗を示します。</li> <li>コマンド結果異常終了時は運用系 MC 書き込み失敗を示します。MC への書き込みが失敗しても、運用形態として CSW 転送モードの変更処理は実施されます。書き込み失敗後系切替などで該当 MC から読み込まれる設定は失敗前のモードとなります。</li> </ul> <p>[対応] コマンド結果との組み合わせで、対象 BCU カードに搭載されている MC の容量などの状態を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>容量不足の場合、不要なファイルを削除し、空き容量を作成してください。</li> <li>MC 故障の場合、MC を交換してください。</li> </ul>					
99	E3	RM	0b073407	1001	<b>System started with CSW double_fixed mode. System switchover restrained.</b>
<p>CSW 転送状態を、double_fixed 運用で起動しました。系切替は抑止されています。</p> <p>[対応] なし。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
100	E3	RM	0b073408	1001	<b>CSW mode change to double_fixed. System switchover restrained.</b>
CSW 転送状態が、double_fixed 運用に切り替わりました。系切替は抑止されました。 [対応] なし。					
101	E3	RM	0b073409	1001	<b>System started with CSW double1 mode.</b>
CSW 転送状態を、double1 運用で起動しました。 [対応] なし。					
102	E3	RM	0b07340a	1001	<b>CSW mode change to double1.</b>
CSW 転送状態が、double1 運用に切り替わりました。 [対応] なし。					
103	E3	RM	0b07340b	1001	<b>System started with CSW double1_fixed mode. System switchover restrained.</b>
CSW 転送状態を、double1_fixed 運用で起動しました。系切替は抑止されています。 [対応] なし。					
104	E3	RM	0b07340c	1001	<b>CSW mode change to double1_fixed. System switchover restrained.</b>
CSW 転送状態が、double1_fixed 運用に切り替わりました。系切替は抑止されました。 [対応] なし。					
105	E3	RM	0d10b002	1001	<b>The not used IP address which a dhcp_server can lease out is not a subnet &lt;SUBNET_ADDRESS&gt;.</b>
dhcp_server が貸し出す未使用の IP アドレスが subnet<SUBNET_ADDRESS> にありません。 [対応] dhcp_server が割り当てることができる subnet のクライアントの最大数を調査してください。 <SUBNET_ADDRESS> : 割り当て範囲サブネットアドレス					
106	E3	RM	0d10b003	1001	<b>The dhcp_server reused the abandoned IP address &lt;IP_ADDRESS&gt;.</b>
dhcp_server は、廃棄された IP アドレスを再利用しました。 [対応] なし。 <IP_ADDRESS> : 割り当て IP アドレス					
107	E3	RM	0d10b004	1001	<b>The IP address &lt;IP_ADDRESS&gt; which the dhcp_server schedule to lease out is already used by others.</b>
dhcp_server が貸し出そうとした IP アドレス <IP_ADDRESS> は、すでに他で使用されています。 [対応] 貸出し IP アドレスの範囲と固定割り当て IP アドレスが重複していないか調査してください。 <IP_ADDRESS> : 割り当て予定 IP アドレス					
108	E3	RM	0d10b005	1001	<b>Failed in NS UPDATE by dhcp_server. : &lt;Map&gt;</b>
dhcp_server による NS UPDATE 処理が失敗しました。 [対応] 本装置のゾーン定義、および認証キー定義と DNS サーバ側の定義を確認してください。 また、認証キーを使用する場合は本装置と DNS サーバの時刻情報が合っていることを確認してください。 <Map> : エラーが発生したマップ					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
109	E3	RM	0e008001	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router's state has transitioned to &lt;State&gt;.</b>
仮想ルータの運用状態が <State> へ遷移しました。 [対応] なし。					
110	E3	RM	0e008002	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received by the virtual router with IP TTL not equal to 255.</b>
IPヘッダの TTL (Time-to-Live) が 255 ではない VRRP ADVERTISEMENT パケットを受信しました。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置を確認してください。					
111	E3	RM	0e008003	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received with a packet length less than the length of the VRRP header.</b>
パケット長が不正の VRRP ADVERTISEMENT パケットを受信しました。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置を確認してください。					
112	E3	RM	0e008004	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received that does not pass the authentication check.</b>
受信した VRRP ADVERTISEMENT パケットの認証に失敗しました。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置のパスワードの設定と、本装置のパスワードの設定を確認してください。					
113	E3	RM	0e008005	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received for which the address list does not match the locally configured list for the virtual router.</b>
受信した VRRP ADVERTISEMENT パケットで指定された仮想ルータの IP アドレスと本装置の設定が一致しません。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置の仮想ルータの IP アドレスと、本装置の仮想ルータの IP アドレスの設定を確認してください。					
114	E3	RM	0e008006	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received for which the advertisement interval is different than the one configured for local virtual router.</b>
受信した VRRP ADVERTISEMENT パケットで指定された送信間隔と本装置の設定が一致しません。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置の送信間隔と、本装置の送信間隔の設定を確認してください。					
115	E3	RM	0e008007	1000	<b>VRRP packet received with unsupported version number.</b>
受信した VRRP ADVERTISEMENT パケットで指定された VRRP のバージョンが本装置の VRRP バージョンと一致しません。 [対応] 本装置と仮想ルータを構成する場合は、相手装置の VRRP のバージョンを IPv4 の場合は 2、IPv6 の場合は 3 に設定してください。					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
116	E3	RM	0e008008	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router's priority was changed to &lt;Priority&gt;.</b>
VRRP の優先度を <Priority> に変更しました。 [対応] なし。					
117	E3	RM	0e008010	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : interface (&lt;Interface Name&gt;) is down.</b>
VRRP を定義しているインタフェースをダウンしました。 [対応] なし。					
118	E3	RM	0e008011	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : interface (&lt;Interface Name&gt;) is up.</b>
VRRP を定義しているインタフェースをアップしました。 [対応] なし。					
119	E3	RM	0e008012	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router was finished.</b>
仮想ルータを終了しました。 [対応] なし。					
120	E3	RM	0e008013	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : unsupported hardware.</b>
VRRP に未対応のインタフェースです。 [対応] VRRP に対応したハードウェアと交換してください。					
121	E3	RM	0e008015	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : VRRP packet received by the virtual router with IP HopLimit not equal to 255.</b>
IP ヘッダの HopLimit が 255 ではない VRRP ADVERTISEMENT パケットを受信しました。 [対応] 同一の仮想ルータを構成している相手装置を確認してください。					
122	E3	RM	0e008016	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router's priority changed to &lt;Priority&gt;, because error detected on line by vrrp-polling.</b>
VRRP ポーリングによって、回線障害を検出したため、VRRP の優先度を <Priority> に変更しました。 [対応] 切り替えが頻繁に発生する場合は、コンフィグレーションを調整することで解決できる場合があります。詳細は「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 virtual-router (VRRP 情報)」を参照してください。					
123	E3	RM	0e008017	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : interface (&lt;Interface Name&gt;) is down because error detected on line by vrrp-polling.</b>
VRRP ポーリングによって、回線障害を検出したため、VRRP を定義しているインタフェースをダウンしました。 [対応] 切り替えが頻繁に発生する場合は、コンフィグレーションを調整することで解決できる場合があります。詳細は「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 virtual-router (VRRP 情報)」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
124	E3	RM	0e008018	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : interface (&lt;Interface Name&gt;) is up because recovery detected on line by vrrp-polling.</b>
VRRP ポーリングによって、障害回復を検出したため、VRRP を定義しているインタフェースをアップしました。 [対応] なし。					
125	E3	RM	0e008019	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router's critical interface (&lt;Interface Name&gt;) is down.</b>
障害監視インタフェースがダウンしました。 [対応] なし。					
126	E3	RM	0e008020	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : virtual router's critical interface (&lt;Interface Name&gt;) is up.</b>
障害監視インタフェースがアップしました。 [対応] なし。					
127	E3	RM	0e008021	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : NIF&lt;NIF No.&gt; VRID is restricted</b>
VRID は制限されています。 [対応] NIF# が入力されたコンフィグレーションに対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「解説書 Vol.2 6.12(13) 仮想ルータ ID(VRID)」に記述されている以外の NIF に交換してください。</li> <li>コンフィグレーションの VRID を「解説書 Vol.2 6.12(13) 仮想ルータ ID(VRID)」にしたがって入力してください。</li> </ul>					
128	E3	RM	0e008022	1000	<b>Virtual router (&lt;Interface Name&gt; VRID &lt;VRID&gt;) : BSU VRID is restricted</b>
VRID は制限されています。 [対応] BSU が入力されたコンフィグレーションに対応していません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「解説書 Vol.2 6.12(13) 仮想ルータ ID(VRID)」に記述されている以外の BSU に交換してください。</li> <li>コンフィグレーションの VRID を「解説書 Vol.2 6.12(13) 仮想ルータ ID(VRID)」にしたがって入力してください。</li> </ul>					
129	E3	RM	0f306003 0f406003	1001	<b>The multicast routing program will restart, because the multicast (PIM) max-interfaces configuration changed.</b>
ランニングコンフィグレーションの IP マルチキャスト (PIM) 情報 max-interfaces サブコマンドが変更されたため、IP マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。 [対応] このログが取得された後、「mrp restarted」のログが取得され、IP マルチキャストルーティングプログラムが再起動することを確認してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
130	E3	RM	0f406004	1001	<b>IPv4 multicast routing entry had exceeded maximum value &lt;Num&gt; for limit, entry has discarded.</b>
<p>IPv4 マルチキャストルーティングエントリが制限により最大値 &lt;Num&gt; を超えたためエントリを廃棄しています。</p> <p>[対応]</p> <p>不正アクセスが発生した可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>想定以上の IPv4 マルチキャストルーティングエントリ追加要求が発生していないか確認をしてください。IPv4 マルチキャストルーティングエントリが制限により最大値を超えています。</li> <li>コンフィグレーション (pim mroute-limit コマンド) を確認してください。</li> <li>ネットワーク構成を確認の上、本装置の構成を再検討してください。</li> </ul> <p>&lt;Num&gt; : IPv4 マルチキャストルーティングエントリ数の最大数</p>					
131	E3	RM	0f406005	1001	<b>IPv4 multicast routing entry has recovered from the state of discard.</b>
<p>IPv4 マルチキャストルーティングエントリを廃棄する状態から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
132	E3	RM	0f406006	1001	<b>IGMP source-limit &lt;Num&gt; has been exceeded on interface &lt;interface name&gt; due to over-request.Request have been discarded.</b>
<p>インタフェース &lt;interface name&gt; で、IGMP ソース制限値 &lt;Num&gt; を超える要求がありました。要求を廃棄しています。</p> <p>[対応]</p> <p>不正アクセスが発生した可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>想定以上の IGMP グループに属するソース追加要求が発生していないか確認をしてください。</li> <li>コンフィグレーション (multicast source-limit コマンド) を確認してください。</li> <li>ネットワーク構成を確認の上、本装置の構成を再検討してください。</li> </ul> <p>&lt;Num&gt; : IGMP ソース数制限値</p> <p>&lt;interface name&gt; : インタフェース名称</p>					
133	E3	RM	0f406007	1001	<b>IGMP source-limit on requests on interface &lt;interface name&gt; has recovered from state of discard.</b>
<p>インタフェース &lt;interface name&gt; で、IGMP グループに属するソースを廃棄する状態から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p> <p>&lt;interface name&gt; : インタフェース名称</p>					
134	E3	RM	0f406008	1001	<b>IGMP group-limit &lt;Num&gt; has been exceeded on interface &lt;interface name&gt; due to over-request.Request have been discarded.</b>
<p>インタフェース &lt;interface name&gt; で、IGMP グループ制限値 &lt;Num&gt; を超える要求がありました。要求を廃棄しています。</p> <p>[対応]</p> <p>不正アクセスが発生した可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>想定以上の IGMP グループ追加要求が発生していないか確認をしてください。</li> <li>コンフィグレーション (multicast group-limit コマンド) を確認してください。</li> <li>ネットワーク構成を確認の上、本装置の構成を再検討してください。</li> </ul> <p>&lt;Num&gt; : IGMP グループ数制限値</p> <p>&lt;interface name&gt; : インタフェース名称</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
135	E3	RM	0f406009	1001	<b>IGMP group-limit on requests on interface &lt;interface name&gt; has recovered from state of discard.</b>
<p>インタフェース &lt;interface name&gt; で、IGMP グループを廃棄する状態から回復しました。</p> <p>[対応] なし。 &lt;interface name&gt; : インタフェース名称</p>					
136	E3	RM	12009006	1001	<b>Flow configuration cannot set, because lack of memory occurred.</b>
<p>RM のメモリ不足が発生したため、フローコンフィグレーションの設定ができませんでした。</p> <p>[対応] 本装置の収容条件を満たしていません。以下の手順を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンフィグレーションコマンド <code>flow qos</code> のリストを設定・変更時にこのメッセージが出力された場合は <code>show qos ip-flow</code> コマンドで、コンフィグレーションコマンド <code>flow filter</code> のリストの設定・変更時では <code>show ip filter</code> コマンドで、設定したコンフィグレーションコマンド <code>flow qos</code>、<code>flow filter</code> のフロー統計情報が表示されないことを確認してください。その場合、リストを指定したコンフィグレーションコマンド <code>flow qos</code>、<code>flow filter</code> のインタフェース、またはポートを削除してください。</li> <li>2. 「解説書 Vol.1 3.2 収容条件」を参照してネットワーク構成を見直し、その結果に応じてメモリ増設を検討してください。</li> </ol>					
137	E3	RM	12009007	1001	<b>Failed in setting flow configuration.</b>
<p>フローコンフィグレーションの設定に失敗しました。</p> <p>[対応] 以下手順を実施してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 収容条件を確認してください。フローコンフィグレーションが収容条件以内となるようにフローコンフィグレーションのフロー検出条件を変更、またはフローコンフィグレーションを削除、もしくはメモリ増設を行ってください。</li> <li>2. 1 で現象が解消されない場合は、ダンプおよびログ情報、コンフィグレーションファイル、<code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
138	E3	RM	1920a003	1001	<b>The multicast routing program will restart, because the multicast (PIM6) max-interfaces configuration changed.</b>
<p>ランニングコンフィグレーションの IPv6 マルチキャスト (PIM6) 情報 <code>max-interfaces</code> サブコマンドが変更されたため、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動します。</p> <p>[対応] このログが取得された後、「<code>pim6sd restarted</code>」のログが取得され、IP マルチキャストルーティングプログラムが再起動することを確認してください。</p>					
139	E3	RM	1920a005	1001	<b>IPv6 multicast routing entry had exceeded maximum value &lt;Num&gt; for limit, entry has discarded.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティングエントリが制限により最大値 &lt;Num&gt; を超えたためエントリを廃棄しています。</p> <p>[対応] 不正アクセスが発生した可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 想定以上の IPv6 マルチキャストルーティングエントリ追加要求が発生していないか確認をしてください。IPv6 マルチキャストルーティングエントリが制限により最大値を超えています。</li> <li>• コンフィグレーション (<code>pim6 mroute-limit</code> コマンド) を確認してください。</li> <li>• ネットワーク構成を確認の上、本装置の構成を再検討してください。</li> </ul> <p>&lt;Num&gt; : IPv6 マルチキャストルーティングエントリ数の最大数</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
140	E3	RM	1920a006	1001	<b>IPv6 multicast routing entry has recovered from the state of discard.</b>
IPv6 マルチキャストルーティングエントリを廃棄する状態から回復しました。 [対応] なし。					
141	E3	RM	1a00c002	0000	<b>Slight error occurred in the DNS relay program (Daemon) during operation.</b>
運用中に DNS リレープログラムに軽度の故障が発生しました。 [対応] 正常な運用ができていない可能性があります。次に示す処置を行ってください。 1. show dns-relay コマンドで運用状態を表示します。 2. 表示内容を確認し、運用ガイドに従った対処を行ってください。					
142	E3	RM	1a00c003	0000	<b>DNS relay program (Daemon) is unable to communicate with nameserver.</b>
ネームサーバと DNS リレーとの通信でエラーが発生しました。 [対応] 次に示す処置を行ってください。 1. ネームサーバへのルーティングが存在するか確認してください。 2. ネームサーバの状態を確認してください。					
143	E3	RM	1a00c004	0000	<b>DNS relay program (Daemon) is unable to communicate with client.</b>
クライアントと DNS リレーとの通信でエラーが発生しました。 [対応] 次に示す処置を行ってください。 1. クライアントへのルーティングが存在するか確認してください。 2. クライアントの状態を確認してください。					
144	E3	RM	1a00c005	0000	<b>The number of the requests received from clients is beyond the capacity of DNS relay program (Daemon).</b>
クライアントからの要求が最大収容数を超えました。 [対応] 原因がネームサーバの処理限界による場合とネームサーバの設定誤りによる場合があります。次に示す処置を行ってください。 1. show dns-relay コマンドで運用状態を表示します。 2. 表示内容を確認し、「運用ガイド」に従った対処を行ってください。					
145	E3	RM	1a00c006	0000	<b>Lack of memory occurred in the DNS relay program (Daemon).</b>
クライアントからの要求時にメモリ不足が発生しました。 [対応] 一つのクエリーをリレーするのに必要なメモリを確保できませんでした。メモリを増設するか他サービスを停止することによってメモリを確保してください。					
146	E3	RM	1a00c007	0000	<b>DNS relay program (Daemon) is unable to communicate with nameserver, because nameserver not defined.</b>
resolv.conf が見つからないので、ネームサーバと通信できません。 [対応] ネームサーバを決定する resolv.conf が見つかりません。このままですとドメイン解決は行えませんが、DNS リゾルバのコンフィグレーションを確認してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
147	E3	RM	1e001002	1001	<b>Ignoring NetFlow bgp-nexthop-tos (aggregation type) from NetFlow version not 9.</b>
<p>NetFlow version 9 ではないため、bgp-nexthop-tos 集約は無効になります。  [対応]  NetFlow version 9 を設定してください。  NetFlow version 9 の設定については「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 8. フロー統計」の flow-export-version を参照してください。</p>					
148	E3	RM	1f00b012	1001	<b>Change of the action parameter of flow filter configuration at &lt;Interface Name&gt; which specified pd_prefix was not completed.</b>
<p>pd_prefix を指定した &lt;Interface Name&gt; のフローフィルタコンフィグレーションの action パラメータの変更ができませんでした。  [対応]  &lt;Interface Name&gt; に設定されているフローフィルタコンフィグレーションで、フロー検出条件の宛先 IPv6 アドレス、または送信元 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定したすべてのリスト情報を再度入力してください。フローフィルタコンフィグレーションが設定されていない場合はこのログが収集されても問題ありません。</p>					
149	E3	RM	1f00b013	1001	<b>Synchronization of flow filter configuration that specified pd_prefix was not completed.</b>
<p>pd_prefix を指定したフローフィルタコンフィグレーションの同期ができませんでした。  [対応]  フローフィルタコンフィグレーションで、フロー検出条件の宛先 IPv6 アドレス、または送信元 IPv6 アドレスに pd_prefix を指定したすべてのリスト情報を再度入力してください。該当するフローフィルタコンフィグレーションが設定されていない場合はこのログが収集されても問題ありません。</p>					
150	E3	RM	20150002	1001	<b>oadpd paused, because of the preferred LLDP.</b>
<p>LLDP 機能と混在をサポートしていない PSU (SB-5400S では BSU) が検出されたため、OADP PDU の送受信を一時停止しました。このメッセージは LLDP プログラムを優先的に起動し、OADP PDU の送受信を自動的に停止させた場合に出力されます。  [対応]  LLDP 機能だけを使用したい場合は、OADP 機能のコンフィグレーションを削除してください。LLDP 機能と OADP 機能を共存させたい場合は、LLDP 機能と混在をサポートしている PSU (SB-5400S では BSU) だけ、本装置に搭載してください。LLDP 機能のコンフィグレーションを誤って投入した場合は、LLDP 機能のコンフィグレーションを削除してください。サポートしている PSU (SB-5400S では BSU) は「解説書 Vol.2 11.2 OADP 機能」を参照してください。</p>					
151	E3	RM	20150003	1001	<b>oadpd resumed.</b>
<p>一時停止していた OADP PDU の送受信を再開しました。このメッセージは、優先的に起動していた LLDP プログラムが停止した場合、またはすべての PSU (SB-5400S では BSU) が LLDP 機能と混在をサポートしている種類に変更された場合、もしくは OADP PDU の送受信を自動的に再開した場合に出力されます。  [対応]  なし。</p>					
152	E3	RM	20400002	1001	<b>No enough memory. More than 512Mbyte memory is necessary to support 802.1X</b>
<p>BCU ボードに実装したメモリが不十分で、IEEE 802.1X 機能プログラムが安定して動作できません。IEEE 802.1X 機能は、BCU ボードの実装メモリ 512MByte 以上からサポートされています。このメッセージは、BCU ボードの実装メモリが 512MByte 未満のとき、以下のタイミングで出力されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dot1x yes コンフィグレーションがある状態で装置が起動したとき。</li> <li>dot1x yes コンフィグレーションがある状態で IEEE 802.1X 機能プログラム (dot1xd) が再起動したとき。</li> <li>dot1x yes コンフィグレーションがある状態で待機系 BCU が立ち上がったとき。</li> <li>オンラインコンフィグレーション変更で dot1x または dot1x yes が投入されたとき。</li> </ol> <p>[対応]  BCU ボードに実装したメモリが 512MByte 未満の場合、メモリ増設を検討してください。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
	内容				
153	E4	RM	27000013	0000	<b>System accounting failed (&lt;number&gt; times).</b>
	<p>ログイン・ログアウト・コマンドのアカウントリングが失敗しました。本ログは、アカウントリングが失敗したときに、間隔をあけて出力されます。なお、1回でも成功した場合や、1時間失敗が起きなかった場合には、失敗回数はクリアされます。</p> <p>&lt;number&gt;: 連続して失敗した回数</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RADIUS または TACACS+ のコンフィグレーションが設定されているか確認してください。</li> <li>2. RADIUS または TACACS+ サーバの IP アドレスが誤っていないかコンフィグレーションを確認してください。</li> <li>3. RADIUS または TACACS+ サーバのポート番号が誤っていないかコンフィグレーションを確認してください。</li> </ol>				
154	E7	RM	00003101	1000	<b>RM memory exhausted. Possibly too many users logged in, or too many sessions(via ftp,http,...) established.</b>
	<p>RM のメモリが不足しています。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多数のユーザがログインしている場合、必要最小限のユーザ以外はログアウトしてください。</li> <li>2. ftp からの利用が多い場合、必要最小限のコネクション以外は切断してください。</li> <li>3. ネットワーク管理装置からのアクセスが多い場合、必要最小限のアクセス以外は抑止してください。</li> <li>4. 上記 1, 2, 3 で回復しない場合、本装置の収容条件を満たしていない可能性があります。「解説書 Vol.1 3.2 収容条件」を参照してネットワーク構成を見直し、その結果に応じてメモリ増設を検討してください。</li> </ol>				

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
155	E7	RM	01100001 01200001 01300001 01400001 01500001 01600001 01700001 01800001 01900001 01910001 01a00001 01b00001 03000001 04000001 05000001 06100001 06200001 06300001 06400001 06500001 07000001 08000001 09100001 09200001 09300001 09400001 09500001 09600001 09700001 09800001 12000001	1001	<b>RM software failure occurred during operation.</b>
<p>運用中に RM ソフトウェアに障害が発生しました。</p> <p>【対応】</p> <p>正常な運用ができない可能性があります。次に示す処置を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>2. <code>show rm cpu</code> コマンドで RM の CPU 使用率を確認してください。</li> <li>3. <code>reload</code> コマンドで装置を再起動してください。</li> <li>4. ダンプとログおよび障害待避情報 (<code>/primaryMC/var/core</code> 下のすべてのファイル) を保守員へ送付してください。ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>5. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
156	E7	RM	01100002 01200002 01300002 01400002 01500002 01600002 01700002 01800002 01900002 01910002 01a00002 01b00002 03000002 04000002 05000002 06100002 06200002 06300002 06400002 06500002 07000002 08000002 09100002 09200002 09300002 09400002 09500002 09600002	1001	<b>RM software failure occurred during operation.</b>
<p>運用中に RM ソフトウェアに障害が発生しました。</p> <p>[対応]</p> <p>正常な運用ができない可能性があります。次に示す処置を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>2. <b>reload</b> コマンドで装置を再起動してください。</li> <li>3. ダンプとログおよび障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のすべてのファイル) を保守員へ送付してください。ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>4. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
	内容				
157	E7	RM	01100004 01200004 01300004 01400004 01500004 01600004 01700004 01800004 01900004 01910004 01a00004 01b00004 03000004 04000004 05000004 06100004 06200004 06300004 06400004 06500004 07000004 08000004 09100004 09200004 09300004 09400004 09500004 09600004 12000004	1001	<b>RM software failure occurred during operation.</b>
<p>運用中に RM ソフトウェアに障害が発生しました。  [対応]  正常な運用ができない可能性があります。次に示す処置を行ってください。  1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。  2. reload コマンドで装置を再起動してください。  3. ダンプとログおよび障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のすべてのファイル) を保守員へ送付してください。  ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。  4. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</p>					
158	E7	RM	01200101	1001	<b>RM software process stopped.</b>
<p>CP を制御する RM のプロセスが停止しました。  [対応]  1. CP が再起動したことを、show system コマンドを使用して確認してください。  2. ダンプとログと障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のすべてのファイル) およびコンフィグレーションを保守員へ送付してください。ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。  3. この現象が頻発する場合は装置を再起動してください。  4. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
159	E7	RM	01b01001	1001	<b>RM software failure occurred during initialization of NIF &lt;NIF number&gt;.</b>
<p>NIF &lt;NIF number&gt; の初期化中に RM ソフトウェア障害が発生しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>close nif コマンドを使用し、&lt;NIF number&gt; で示す NIF を一時的に閉塞状態にしてください。その後、free nif コマンドを使用し、&lt;NIF number&gt; で示す NIF を運用状態にしてください。</li> <li>1 を実施後も、本障害が頻発する場合は reload cp dump-image コマンドを使用し、cp を再起動してください。</li> <li>cp ダンプとログ情報を収集し保守員へ送付してください。ダンプおよび障害退避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol> <p>&lt;NIF number&gt;: NIF 番号</p>					
160	E7	RM	02002001	1001	<b>snmpd aborted.</b>
<p>SNMP エージェントプログラム (snmpd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SNMP エージェントプログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル snmpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。 なお、SNMP エージェントプログラムは自動的に再起動されます。SNMP エージェントプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
161	E7	RM	02002003	1001	<b>rmon aborted.</b>
<p>RMON プログラム (rmon) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>RMON の障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル rmon.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。 なお、RMON プログラム (rmon) は自動的に再起動されます。RMON プログラム (rmon) が再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
162	E7	RM	02002022	1001	<b>Some errors occurred while checking the status of the configuration file.</b>
<p>MIB Set 時に、コンフィグレーションファイルの状態に、何らかのエラーが発生しました。</p> <p>[対応]</p> <p>装置の再起動が必要です。再起動をする前に保守員に連絡してください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
163	E7	RM	05001001	1001	<b>Rtm aborted [:&lt;Error_String&gt;].</b>
<p>ユニキャストルーティングプログラムを強制終了しました。 [対応] エラー要因：メモリ不足による強制終了</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>メモリ領域が不足したことが原因です。使用制限（「解説書 Vol.1 3.2 収容条件」）をオーバーしていないか確認してください。使用制限内である場合は、次の「エラー要因：その他の要因による強制終了」の対応を行ってください。</li> </ol> <p>エラー要因：その他の要因による強制終了</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ユニキャストルーティングプログラム関連の他のログ（ログ種別：RTM）が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。</li> <li>ユニキャストルーティングプログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/rtm 下のファイル <code>rt_trace</code>, /primaryMC/var/core 下のファイル <code>rtm.core</code>, およびログ情報, コンフィグレーション）を収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>なお、ユニキャストルーティングプログラムは自動的に再起動されます。ユニキャストルーティングプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol> <p>&lt;Error_String&gt;：エラー要因 Cannot allocate memory：メモリ不足による強制終了 空白：その他の要因による強制終了</p>					
164	E7	RM	0d00b001	1001	<b>dhcpd aborted.</b>
<p>DHCP リレープログラム（dhcpd）を強制終了しました。DHCP リレーが、メモリ領域不足などの異常を検出し動作継続を断念し強制終了しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DHCP リレープログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/core/dhcpd.core）、制御情報ダンプ（/primaryMC/var/log/dhcperr.log）、およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、DHCP リレープログラムは自動的に再起動されます。DHCP リレープログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置の再起動を行ってください。</li> </ol>					
165	E7	RM	0d10b001	1001	<b>dhcp_server aborted.</b>
<p>DHCP サーバプログラム（dhcp_server）を強制終了しました。DHCP サーバが、メモリ領域不足などの異常を検出し動作継続を断念し強制終了しました。 [対応] DHCP サーバプログラムの <code>dump protocols dhcp</code> コマンドを実行し、詳細情報を収集してください。</p>					
166	E7	RM	0e008014	1000	<b>vrrpd aborted.</b>
<p>VRRP プログラムを強制終了しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>VRRP プログラムの障害待避情報（/var/log/ 下のファイル <code>daemon.log</code>）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、VRRP プログラムは自動的に再起動されます。VRRP プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
167	E7	RM	0f106001 0f206001 0f306001 0f406001	1001	<b>mrp aborted.</b>
<p>IP マルチキャストルーティングプログラムを強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IP マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ（ログ種別：MRP）が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。</li> <li>IP マルチキャストルーティングプログラムの障害待避情報（DVMRP の場合は /primaryMC/var/mrp 下のファイル mr_trace, mr_dump.gz, /primaryMC/var/core 下のファイル mrp.core を、PIM-SM の場合は /primaryMC/var/core 下のファイル pimd.core を、PIM-DM の場合は /primaryMC/var/core 下のファイル pimdd.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>なお、IP マルチキャストルーティングプログラムは自動的に再起動されます。IP マルチキャストルーティングプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置の再起動を行ってください。</li> </ol>					
168	E7	RM	11109901	1001	<b>policy aborted.</b>
<p>ポリシールーティングプログラムを強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ポリシールーティングプログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のファイル policyd.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、あわせて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、ポリシールーティングプログラムは自動的に再起動されます。ポリシールーティングプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置の再起動を行ってください。</li> </ol>					
169	E7	RM	19106001	1001	<b>pmr6p: aborted.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティング管理プログラムを強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IPv6 マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ（ログ種別：MR6）が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。</li> <li>IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のファイル pmr6p.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol> <p>なお、IPv6 マルチキャストルーティング管理プログラムは自動的に再起動されます。IPv6 マルチキャストルーティング管理プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置の再起動を行ってください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
170	E7	RM	1920a002	1001	<b>pim6sd aborted.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを強制終了しました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IPv6 マルチキャストルーティングプログラム関連の他のログ（ログ種別：MR6）が発生していないかを確認し、対応する処置を行ってください。</li> <li>IPv6 マルチキャストルーティングプログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のファイル pim6sd.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。  なお、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムは自動的に再起動されます。IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置の再起動を行ってください。</li> </ol>					
171	E7	RM	1a00c000	0000	<b>DNS relay program (Daemon) aborted.</b>
<p>DNS リレープログラム（dnsRelayd）を強制終了しました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dnsRelayd の障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のファイル dnsRelayd.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。  なお、DNS リレープログラム（dnsRelayd）は自動的に再起動されます。DNS リレープログラム（dnsRelayd）が再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
172	E7	RM	1e001000	1001	<b>flowd aborted.</b>
<p>フロー統計エージェントプログラム（flowd）を強制終了しました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>フロー統計エージェントプログラム（flowd）の障害待避情報（/primaryMC/var/core/flowd.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法に関しては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。  なお、フロー統計エージェントプログラム（flowd）は自動的に再起動します。再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
173	E7	RM	1f00b011	1001	<b>dhcp6_server aborted.</b>
<p>IPv6 DHCP サーバプログラム（dhcp6_server）を強制終了しました。  IPv6 DHCP サーバが、メモリ領域不足などの異常を検出し、動作継続を断念して強制終了しました。  [対応]</p> <p>dump protocols ipv6-dhcp server コマンドを投入し、詳細情報を収集してください。制御情報ダンプの投入方法は「運用コマンドレファレンス Vol.2」を参照してください。</p>					
174	E7	RM	20100001	1001	<b>L2Manager aborted</b>
<p>L2 管理プログラム（L2Manager）を強制終了しました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>L2 管理プログラムの障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のファイル L2Manager.core）およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、L2 管理プログラムは自動的に再起動されます。L2 管理プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
175	E7	RM	20110001	1001	<b>stpd aborted</b>
<p>スパンニングツリープログラム (STPd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>スパンニングツリープログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル stpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、スパンニングツリープログラムは自動的に再起動されません。スパンニングツリープログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
176	E7	RM	20120001	1001	<b>LAd aborted</b>
<p>リンクアグリゲーションプログラム (LAd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>リンクアグリゲーションプログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル LAd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、リンクアグリゲーションプログラムは自動的に再起動されます。リンクアグリゲーションプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
177	E7	RM	20130001	1001	<b>gsrpd aborted.</b>
<p>GSRP プログラム (gsrpd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>GSRP プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル gsrpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、GSRP プログラムは自動的に再起動されます。GSRP プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
178	E7	RM	20140001	1001	<b>lldpd aborted.</b>
<p>LLDP プログラム (lldpd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LLDP プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル lldpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、LLDP プログラムは自動的に再起動されます。LLDP プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
179	E7	RM	20150001	1001	<b>oadpd aborted.</b>
<p>OADP プログラム (oadpd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>OADP プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル oadpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、OADP プログラムは自動的に再起動されます。OADP プログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
180	E7	RM	20160001	1001	<b>L2MacManager aborted.</b>
<p>L2MAC 管理プログラム (L2MacManager) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>L2MAC 管理プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル L2MacManager.core) およびログ情報, コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお, L2MAC 管理プログラムは自動的に再起動されます。L2MAC 管理プログラムが再起動しない場合, または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
181	E7	RM	20400001	1001	<b>dot1xd aborted[:&lt;Error_String&gt;]</b>
<p>IEEE 802.1X 機能プログラム (dot1xd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <p>エラー要因: メモリ不足による強制終了 メモリ領域が不足したことが原因です。使用制限 (「解説書 Vol.1 3.2 収容条件」) をオーバーしていないか確認してください。使用制限内である場合は, 次の「エラー要因: その他の要因による強制終了」の対応を行ってください。</p> <p>エラー要因: その他の要因による強制終了</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.1X 機能プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル dot1xd.core) およびログ情報, コンフィグレーションを収集してください。収集方法については, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお, IEEE 802.1X 機能プログラムは自動的に再起動されます。IEEE 802.1X 機能プログラムが再起動しない場合, または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol> <p>&lt;Error_String&gt;: エラー要因 Cannot allocate memory: メモリ不足による強制終了 空白: その他の要因による強制終了</p>					
182	E7	RM	20700001	1001	<b>efmoamd aborted.</b>
<p>IEEE802.3ah/OAM プログラム (efmoamd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IEEE802.3ah/OAM プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル efmoamd.core), ログ情報, およびコンフィグレーションを収集してください。収集方法については, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他の装置を含む) などがある場合は, 併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお, IEEE802.3ah/OAM プログラムは自動的に再起動されます。IEEE802.3ah/OAM プログラムが再起動しない場合, または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
183	E7	RM	21000001	1001	<b>snoopd aborted.</b>
<p>IGMP snooping/MLD snooping プログラム (snoopd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IGMP snooping/MLD snooping プログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core/snoopd.core) およびログ情報, コンフィグレーションを収集してください。収集方法に関しては, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき, 最近行われたネットワークの構成変更 (他装置を含む) などがある場合は, 併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお, IGMP snooping/MLD snooping プログラム (snoopd) は自動的に再起動します。IGMP snooping/MLD snooping プログラム (snoopd) が再起動しない場合, または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
184	E7	RM	23100001	1001	<b>sopd aborted.</b>
<p>システム操作パネルプログラム (sopd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>システム操作パネルプログラム (sopd) の障害回避情報 (/primaryMC/var/core/sopd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法に関しては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡ください。保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、システム操作パネルプログラム (sopd) は自動的に再起動します。再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
185	E7	RM	27000001	0000	<b>accountingd aborted.</b>
<p>アカウントングプログラム (acctd) を強制終了しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>アカウントングプログラムのダンプ情報 (/primaryMC/var/accounting/ 下のファイル accounting_dump.gz) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。なお、アカウントングプログラムは自動的に再起動されます。アカウントングプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
186	E7	RM	27000011	0000	<b>System accounting temporary stopped because accounting event congestion detected.</b>
<p>アカウントングイベント送信が輻輳したため、ログイン・ログアウト・コマンドのアカウントングを一時停止しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show accounting コマンドにてエラーが発生している RADIUS または TACACS+ サーバを確認してください。</li> <li>エラーが発生している RADIUS または TACACS+ サーバのコンフィグレーションの設定を確認してください。また、RADIUS または TACACS+ サーバ側の設定も正しいことを確認してください。</li> </ol>					
187	E8	RM	01500306	1001	<b>CP initialization cancelled due to a failure in sending the routing information to CP.</b>
<p>CP へのルーティング情報の配布に失敗したため、CP の初期化を中止しました。</p> <p>RM ソフトウェアが過負荷状態である可能性があります。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>過負荷状態が発生しているログ (E3 RM 01700502 1001 RM overloaded, ...) がある場合は、そのメッセージに従った対応を行ってください。</li> <li>reload cp コマンドによって CP を再起動してください。</li> </ol>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
188	E9	RM	01100003 01200003 01300003 01400003 01500003 01600003 01700003 01800003 01900003 01910003 01a00003 01b00003 03000003 04000003 05000003 06100003 06200003 06300003 06400003 06500003 07000003 08000003 09100003 09200003 09300003 09400003 09500003 09600003 12000003	1001	<b>System restarted due to RM software failure occurred during initialization.</b>
<p>初期化中に RM ソフトウェアに障害が発生し、装置を再起動しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>2. ダンプとログおよび障害待避情報（/primaryMC/var/core 下のすべてのファイル）を保守員へ送付してください。ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					

3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
189	E9	RM	01100005 01200005 01300005 01400005 01500005 01600005 01700005 01800005 01900005 01910005 01a00005 01b00005 03000005 04000005 05000005 06100005 06200005 06300005 06400005 06500005 07000005 08000005 09100005 09200005 09300005 09400005 09500005 09600005 09700005 09800005 0b070005 12000005	1001	<b>System restarted due to RM software failure occurred during operation.</b>
<p>運用中に RM ソフトウェアに障害が発生し、装置を再起動しました。            なお、このログは BCU のリセットスイッチ、または BCU ALTERNATE スイッチ押下時にも表示される場合があります。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCU のリセットスイッチ、または BCU ALTERNATE スイッチ押下時は、対応不要です。</li> <li>2. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>3. ダンプとログおよび障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のすべてのファイル) を保守員へ送付してください。              ダンプおよび障害待避情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>4. 保守員は上記ダンプとログおよび障害待避情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
190	R7	RM	00003101	1000	<b>RM recovered from memory exhaustion.</b>
<p>RM のメモリ不足が回復しました。            [対応]            なし。</p>					
191	R7	RM	01200101	1001	<b>RM software process restarted.</b>
<p>CP を制御する RM のプロセスが再起動しました。            このメッセージは CP を制御する RM のプロセスが自動的に再起動した場合に出力されます。            [対応]            なし。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
192	R7	RM	01b01001	1001	<b>Recovered from RM software failure that occurred during NIF &lt;NIF number&gt; initializing.</b>  NIF<NIF number>の初期化中に発生したRMソフトウェア障害が回復しました。 [対応] なし。 <NIF number>:NIF番号
193	R7	RM	02002001	1001	<b>snmpd restarted.</b>  SNMP エージェントプログラム (snmpd) を再起動しました。 このメッセージは、SNMP エージェントプログラムの強制終了から自動的に再起動した場合に出力されます。 [対応] 1. SNMP エージェントプログラムの障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル snmpd.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。 3. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。 なお、SNMP エージェントプログラムは自動的に再起動されます。SNMP エージェントプログラムが再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。
194	R7	RM	02002003	1001	<b>rmon restarted.</b>  RMON プログラム (rmon) を再起動しました。 このメッセージは、RMON プログラムの強制終了から自動的に再起動した場合に出力されます。 [対応] 1. RMON の障害待避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル rmon.core) およびログ情報、コンフィグレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。 3. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。 なお、RMON プログラム (rmon) は自動的に再起動されます。RMON プログラム (rmon) が再起動しない場合、または再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。
195	R7	RM	05001001	1001	<b>Rtm restarted.</b>  ユニキャストルーティングプログラムを再起動しました。 このメッセージは、ユニキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した場合、または restart unicast (IPv4) コマンドもしくは restart unicast (IPv6) コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
196	R7	RM	0d00b001	1001	<b>dhcpd restarted.</b>  DHCP リレープログラム (dhcpd) を再起動しました。このメッセージは DHCP リレープログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。 [対応] なし。
197	R7	RM	0d10b001	1001	<b>dhcp_server restarted.</b>  DHCP サーバプログラム (dhcp_server) を再起動しました。このメッセージは DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。 [対応] なし。
198	R7	RM	0e008014	1000	<b>vrrpd restarted.</b>  VRRP プログラムを再起動しました。 このメッセージは VRRP プログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。 [対応] なし。

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
199	R7	RM	0f106001 0f206001 0f306001 0f406001	1001	<b>mrp restarted.</b>
<p>IP マルチキャストルーティングプログラムを再起動しました。このメッセージは、IP マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した場合、または <code>restart ipv4-multicast</code> コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
200	R7	RM	11109901	1001	<b>policy restarted.</b>
<p>ポリシールーティングプログラムを再起動しました。このメッセージは、ポリシールーティングプログラムの強制終了から自動的に再起動した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
201	R7	RM	19106001	1001	<b>pmr6p: restarted.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティング管理プログラムを再起動しました。このメッセージは IPv6 マルチキャストルーティング管理プログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
202	R7	RM	1920a002	1001	<b>pim6sd restarted.</b>
<p>IPv6 マルチキャストルーティングプログラムを再起動しました。このメッセージは、IPv6 マルチキャストルーティングプログラムが自動的に再起動した場合、または <code>restart ipv6-multicast</code> コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
203	R7	RM	1a00c000	0000	<b>DNS relay program (Daemon) restarted.</b>
<p>DNS リレープログラム (<code>dnsRelayd</code>) を再起動しました。このメッセージは DNS リレープログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
204	R7	RM	1e001000	1001	<b>flowd restarted.</b>
<p>フロー統計エージェントプログラム (<code>flowd</code>) を再起動しました。このメッセージはフロー統計エージェントプログラム (<code>flowd</code>) が自動的に再起動した場合、または <code>restart sflow</code> / <code>restart netflow</code> コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
205	R7	RM	1f00b011	1001	<b>dhcp6_server restarted.</b>
<p>IPv6 DHCP サーバプログラム (<code>dhcp6_server</code>) を再起動しました。</p> <p>このメッセージは、IPv6 DHCP サーバプログラムが自動的に再起動した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
206	R7	RM	20100001	1001	<b>L2Manager restarted</b>
<p>L2 管理プログラム (<code>L2Manager</code>) を再起動しました。このメッセージは L2 管理プログラムが自動的に再起動した場合、または <code>restart vlan</code> コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
207	R7	RM	20110001	1001	<b>stpd restarted</b> スパニングツリープログラム (stpd) を再起動しました。このメッセージは、スパニングツリープログラムが自動的に再起動した場合、または restart spanning-tree コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
208	R7	RM	20120001	1001	<b>LAd restarted.</b> リンクアグリゲーションプログラム (LAd) を再起動しました。このメッセージは、リンクアグリゲーションプログラムが自動的に再起動した場合、または restart link-aggregation コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
209	R7	RM	20130001	1001	<b>gsrpd restarted.</b> GSRP プログラム (gsrpd) を再起動しました。このメッセージは GSRP プログラムが自動的に再起動した場合、または restart gsrp コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
210	R7	RM	20140001	1001	<b>lldpd restarted.</b> LLDP プログラム (lldpd) を再起動しました。このメッセージは LLDP プログラムが自動的に再起動した場合、または restart lldp コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
211	R7	RM	20150001	1001	<b>oadpd restarted.</b> OADP プログラム (oadpd) を再起動しました。このメッセージは OADP プログラムが自動的に再起動した場合、または restart oadp コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
212	R7	RM	20160001	1001	<b>L2MacManager restarted.</b> L2MAC 管理プログラム (L2MacManager) を再起動しました。このメッセージは L2MAC 管理プログラムが自動的に再起動した場合、または restart vlan コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
213	R7	RM	20400001	1001	<b>dot1xd restarted</b> IEEE 802.1X 機能プログラム (dot1xd) を再起動しました。このメッセージは IEEE 802.1X 機能プログラムが自動的に再起動した場合、または restart dot1x コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
214	R7	RM	20600001	1001	<b>L2slpmd restarted.</b> L2 ポート管理プログラム (L2slpmd) を再起動しました。このメッセージは L2 ポート管理プログラムが自動的に再起動した場合、または restart vlan コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。
215	R7	RM	20700001	1001	<b>efmoamd restarted.</b> IEEE802.3ah/OAM プログラム (efmoamd) を再起動しました。 このメッセージは IEEE802.3ah/OAM プログラムが自動的に再起動した場合、または restart efmoam コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。 [対応] なし。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
216	R7	RM	21000001	1001	<b>snoopd restarted.</b>
<p>IGMP snooping/MLD snooping プログラム (snoopd) を再起動しました。このメッセージは IGMP snooping/MLD snooping プログラム (snoopd) が自動的に再起動した場合、または restart snooping コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
217	R7	RM	23100001	1001	<b>sopd restarted.</b>
<p>システム操作パネルプログラム (sopd) を再起動しました。このメッセージはシステム操作パネルプログラム (sopd) が自動的に再起動した場合に出力されます。</p> <p>[対応] なし。</p>					
218	R7	RM	27000001	0000	<b>accountingd restarted.</b>
<p>アカウントングプログラム (acctd) を再起動しました。このメッセージはアカウントングプログラムが自動的に再起動した場合、または restart accounting コマンドによって再起動を要求した場合に出力されます。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コマンド要求以外で自動的に再起動した場合は、アカウントングプログラムの障害回避情報 (/primaryMC/var/core 下のファイル acctd.core) およびログ情報、コンフィギュレーションを収集してください。収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 上記で収集した情報を保守員へ送付してください。そのとき、最近行われたネットワークの構成変更（他の装置を含む）などがある場合は、併せて保守員に連絡してください。</li> <li>3. 保守員は上記情報を支援部署へ送付してください。 なお、再起動が頻発する場合は装置を再起動してください。</li> </ol>					
219	R7	RM	27000011	0000	<b>System accounting recovered from congestion.</b>
<p>アカウントングイベント送信が輻輳から回復したため、ログイン・ログアウト・コマンドのアカウントングを再開しました。</p> <p>[対応] なし。</p>					
220	R8	RM	01500306	1001	<b>Started sending the routing information to CP.</b>
<p>CP へのルーティング情報の配布を開始しました。</p> <p>[対応] なし。</p>					

### 3.4.2 イベント発生部位 = CP

イベント発生部位 = CP の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-9 イベント発生部位 = CP の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
1	E3	CP	01500013	1132	<b>Invalid message received from CP.</b>
<p>CP より無効なメッセージを受信しました。</p> <p>[対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
2	E3	CP	01500014 12000014	1132	<b>Failed in sending the message to CP.</b>
CP へのメッセージの送信に失敗しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
3	E3	CP	01500015	1132	<b>Failed in receiving the message from CP.</b>
CP からのメッセージの受信に失敗しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
4	E3	CP	01500205	1132	<b>Invalid interrupt received from CP.</b>
CP より無効な割り込みを受信しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
5	E3	CP	01500312	1130	<b>CP stopped because standby CSW not ready.</b>
待機系 BCU の CSW が使用できないため、運用系 CP を停止しました。本メッセージは CSW モードが double_fixed モードまたは double1_fixed モードの場合に待機系障害が発生したときに表示されます。 [対応] 待機系 BCU の運用状態を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>待機系 BCU 立ち上げ中状態であれば、立ち上がるまで待ってください。</li> <li>ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>double_fixed モードまたは double1_fixed モードの必要がなければ、set mode コマンドにより転送モードを変更することで、single 運用でパケット転送を再開できます。</li> </ul>					
6	E3	CP	01a00013	1132	<b>Invalid message received from CP.</b>
CP より無効なメッセージを受信しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
7	E3	CP	01a00014	1132	<b>Failed in sending the message to CP.</b>
CP へのメッセージの送信に失敗しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
8	E3	CP	01a00015	1132	<b>Failed in receiving the message to CP.</b>
CP からのメッセージの受信に失敗しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
9	E3	CP	0d000014	1132	<b>Failed in sending the message to CP.</b>
CP へのメッセージの送信に失敗しました。 [対応] ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。					
10	E3	CP	80000005	1133	<b>Failed in copying CP software to the flash memory.</b>
CP ソフトウェアの CP フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 [対応] 次回 CP 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。 このログが頻繁に出力される場合、該当 BCU ボードを交換してください。					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
11	E3	CP	a4000000	1132	<b>Failed the policy configuration in setting or changing.</b>
<p>Policy コンフィグレーションの設定または変更が失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンフィグレーション設定中にメッセージが出力された場合、ポリシー定義を削除後、再度定義し直してください。</li> <li>2. ポリシールーティング機能の出力先インタフェースに該当する PSU (SB-5400S では BSU) を閉塞状態にした際、メッセージが出力されることがありますが、その場合、対応の必要はありません。</li> <li>3. ポリシールーティング機能の出力先インタフェースに該当する PSU (SB-5400S では BSU) の障害が発生した際、メッセージが出力されることがありますが、その場合、PSU (SB-5400S では BSU) の障害メッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>4. 1 を実施した後もメッセージが出力される場合は、CP と PSU (SB-5400S では BSU) のダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。CP ダンプおよびログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照およびオンラインにて dump cp および dump psu (SB-5400S では dump bsu) の各コマンドを入力し採取してください。</li> <li>5. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
12	E3	CP	a4000001	1132	<b>Failed in setting of the flow list.&lt;List No.&gt; of configuration.</b>
<p>フローリスト&lt;List No.&gt;のコンフィグレーションの反映に失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <p>収容条件を確認してください。収容条件を超えている場合、反映に失敗したフローリスト&lt;List No.&gt;を削除してください。超えていない場合は、反映に失敗したフローリスト&lt;List No.&gt;が定義してあるフローフィルタ情報またはフロー QoS 情報を削除して、もう一度設定し直してください。</p>					
13	E3	CP	a4000002	1132	<b>The number of UPC entries of Flow Qos exceeded the maximum number.</b>
<p>Flow qos の UPC エントリ数が最大数を超えました。</p> <p>[対応]</p> <p>収容条件を確認してください。収容条件を超えている場合、不要なフロー情報を削除してください。超えていない場合は、削除してもう一度設定し直してください。</p>					
14	E3	CP	a4000003	1132	<b>Failed the policy configuration in setting or changing due to the insufficient memory capacity of CP.</b>
<p>メモリ不足のため、Policy コンフィグレーションの設定または変更が失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP ダンプと運用コマンド show tech-support で収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプの収集方法はオンラインにて dump cp コマンドを入力し採取してください。運用コマンド show tech-support については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は CP ダンプおよび運用コマンド show tech-support で収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
15	E3	CP	a4000004	1132	<b>Failed the port-mirroring configuration in setting or changing.</b>
<p>Port-mirroring コンフィグレーションの設定または変更が失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ポートミラーリング定義を削除後、再度定義し直してください。</li> <li>2. 1 で現象が解消されない場合は、該当するポートミラーリング定義を削除後、再度定義し直してください。</li> <li>3. 2 でも現象が解消されない場合は、CP ダンプと運用コマンド show tech-support で収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプの収集方法はオンラインにて dump cp コマンドを入力し採取してください。運用コマンド show tech-support については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>4. 保守員は CP ダンプおよび運用コマンド show tech-support で収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
16	E3	CP	a4000005	1132	<b>Started the modification of flow qos priority by legacy shaper mode change.</b>
<p>QoS キューリスト情報のレガシーシェーパーモード変更によるフロー QoS 情報の出力優先度のハードウェアへの再設定を開始しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 反映中は、ポリシングの帯域に揺らぎが発生し、期待するキューイングが行われない場合があります。該当する物理回線のトラフィックを低減することをお勧めします。</li> <li>2. フローリスト数に応じて反映に時間が掛かります。終了のメッセージまでお待ちください。</li> </ol>					
17	E3	CP	a4000006	1132	<b>Completed the modification of flow qos priority by legacy shaper mode change.</b>
<p>QoS キューリスト情報のレガシーシェーパーモード変更によるフロー QoS 情報の出力優先度のハードウェアへの再設定が終了しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
18	E3	CP	a4000007	1132	<b>Failed the modification of flow qos priority by legacy shaper mode change.</b>
<p>QoS キューリスト情報のレガシーシェーパーモード変更によるフロー QoS 情報の出力優先度のハードウェアへの再設定に失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. レガシーシェーパーモードを元に戻し、再度レガシーシェーパーモードの変更を実施してください。</li> <li>2. 変更できない場合、CP ダンプ、PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ)、コンフィグレーションおよびログ情報を収集し、保守員に渡してください。PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ) はレガシーシェーパーモードを変更した物理回線を収容する PSU (SB-5400S では BSU) のものを採取してください。CP ダンプ、PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ)、コンフィグレーションおよびログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照およびオンラインにて dump cp および dump psu (SB-5400S では dump bsu) の各コマンドを入力し採取してください。</li> </ol>					
19	E3	CP	a4000017	1132	<b>Failed in update of the sending and receiving control function of hardware about the mirroring port.</b>
<p>ミラーリングポートの送受信抑止機能がハードウェアに反映されませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該当するポートミラーリングの送受信抑止定義を削除後、再度定義し直してください。</li> <li>2. 1 で現象が解消されない場合は、該当するポートミラーリング定義を削除後、再度定義し直してください。</li> <li>3. 2 でも現象が解消されない場合は、CP ダンプと運用コマンド show tech-support で収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプの収集方法はオンラインにて dump cp コマンドを入力し採取してください。運用コマンド show tech-support については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>4. 保守員は CP ダンプおよび運用コマンド show tech-support で収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
20	E3	CP	d0002001	1132	<b>The number of QoS entries used with NetFlow exceeded the maximum number.</b>
<p>NetFlow で使用している QoS エントリ数と QoS で使用しているエントリ数の合計が最大数を超えました。NetFlow 統計を停止します。</p> <p>[対応]</p> <p>収容条件を確認してください。収容条件を超えている場合、NetFlow で使用している QoS エントリ数か QoS で使用しているエントリ数を減らしてください。収容条件については、SB-7800S の場合には、「解説書 Vol.1 3.2.1(19)(d) NetFlow 統計のエントリ数」または SB-5400S の場合には、「解説書 Vol.1 3.2.2(18)(d) NetFlow 統計のエントリ数」を参照してください。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
21	E4	CP	80000003	1132	<b>Congestion detected on CP.</b>
<p>CP ソフトウェアで処理するパケットの輻輳を検出しました。ネットワークの負荷が CP の処理能力を超えたために、パケット廃棄が頻発しています。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP が輻輳から回復しない場合、または現象が頻発する場合はネットワーク構成を見直してください。輻輳によって廃棄の発生しているキューの詳細情報は、「運用コマンドレファレンス Vol.2 show qos queueing 【SB-7800S】」または「運用コマンドレファレンス Vol.2 show qos queueing 【SB-5400S】」で参照できます。</li> <li>2. ネットワーク構成に問題がない場合は、CP ダンプ・PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ)・イベントダンプ・コンフィグレーションおよびログ情報を収集し、保守員に渡してください。CP ダンプ・PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ)・イベントダンプ・コンフィグレーションおよびログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。イベントダンプの採取契機については「運用ガイド 表 8-7 イベントダンプ採取イベント一覧」を参照してください。</li> <li>3. CP ダンプ・PSU ダンプ (SB-5400S では BSU ダンプ) は、オンラインでそれぞれ dump cp コマンド・dump psu (SB-5400S では dump bsu) コマンドを入力し採取してください。</li> <li>4. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
22	E4	CP	80000004	1132	<b>CP recovered from congestion.</b>
<p>CP ソフトウェアのパケット処理が輻輳から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
23	E8	CP	01500003 01500004	1131	<b>CP restarted due to its software failure detected.</b>
<p>初期化中に CP ソフトウェア障害 (MD 読み込みエラー) が発生しました。CP の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
24	E8	CP	01500012	1130	<b>CP restarted due to the health check error detected.</b>
<p>RM から CP への動作確認に失敗しました。CP の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
25	E8	CP	01500012 01500016 01500200  01b00016 01b00200	1132	<b>CP restarted due to its software failure detected.</b>
<p>初期化中に CP ソフトウェア障害 (ソフトウェア書き込みエラー) が発生しました。CP の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
26	E8	CP	01500210	1130	<b>CP restarted due to its hardware failure detected.</b>
<p>BCU ハードウェア障害が発生しました。CP の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					



項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
27	E8	CP	01500211	1130	<b>CP restarted due to its hardware failure detected.</b>
<p>初期化時の自己診断中に BCU ハードウェア障害が発生しました。CP の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログ情報を保守員に渡してください。</li> <li>2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
28	E8	CP	01500301	1132	<b>CP restarted, but not recovered from software failure.</b>
<p>CP ソフトウェア障害からの復旧に失敗したため、CP を停止しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>2. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
29	E8	CP	01500302	1132	<b>CP restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>CP ハードウェア障害からの復旧に失敗したため、CP を停止しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログを確認し、他の障害が発生している場合はそのメッセージに対応した処置を行ってください。</li> <li>2. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
30	E8	CP	01500311 01b00311 12000311	1130	<b>CP restarted due to timeout of message detected.</b>
<p>制御用メッセージの受信タイムアウトが発生したため、CP は再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ダンプおよびログ情報を保守員に渡してください。ダンプ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。この障害に該当するダンプ情報が存在しない場合は、ログ情報だけ渡してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
31	E8	CP	80000001	1131	<b>CP software restarted due to its failure.</b>
<p>CP ソフトウェア障害を検出しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
32	E8	CP	80000001	1132	<b>CP software restarted due to its failure.</b>
<p>CP ソフトウェア障害を検出しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
33	R8	CP	01500014	1130	<b>CP initialized.</b>
<p>CP の初期化が完了しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

## 3.4.3 イベント発生部位 = NIF

イベント発生部位 = NIF の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-10 イベント発生部位 = NIF の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NIF	90000000	1240	<b>NIF enabled administratively.</b>  コンフィグレーションによって NIF は閉塞を解除しました。 [対応] なし。
2	E3	NIF	90001000	1240	<b>NIF disabled administratively.</b>  コンフィグレーションによって NIF は閉塞されました。 [対応] なし。
3	E3	NIF	90005002	1240	<b>NIF restarted due to the difference in software version and NIF.</b>  ソフトウェアバージョンと NIF でサポートしている機能が不一致のため、NIF を再起動します。 [対応] なし。
4	E6	NIF	90002000	1240	<b>NIF stopped because its hardware failure detected during the self diagnosis.</b>  NIF の自己診断中に障害を検出しました。NIF を停止します。 [対応] 1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
5	E6	NIF	90002001	1240	<b>NIF stopped because its hardware failure.</b>  NIF でハードウェア障害を検出しました。NIF を停止します。 [対応] 1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員はログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
6	E6	NIF	90002002	1240	<b>NIF board not found.</b>  NIF ボードの未実装を検出しました。 [対応] NIF ボードが実装されていないか、または半挿し状態です。close nif コマンドを実行し NIF を実装後、NIF を起動してください。

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NIF	90005000	1240	<b>NIF not initialized because PSU and NIF boards mismatched.</b>
PSU 種別と NIF 種別の組み合わせに誤りがあるため、初期化できませんでした。 [対応] PSU 種別と NIF 種別の組み合わせが正しくなるよう、PSU または NIF ボードを交換してください。					
8	E6	NIF	90005000	1240	<b>NIF not initialized because BSU and NIF boards mismatched.</b>
BSU 種別と NIF 種別の組み合わせに誤りがあるため、初期化できませんでした。 [対応] BSU 種別と NIF 種別の組み合わせが正しくなるよう、BSU または NIF ボードを交換してください。					
9	E6	NIF	90005001	1240	<b>NIF not initialized because of its unknown NIF.</b>
不明な NIF ボードのため、初期化できませんでした。 [対応] ソフトウェアバージョンでサポートされていない NIF ボードです。NIF ボード種別とソフトウェアのバージョンを確認し、NIF ボードを交換するか、ソフトウェアをアップデートしてください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。ソフトウェアのアップデート方法については、「運用ガイド 10. ソフトウェアアップデート」を参照してください。					
10	R6	NIF	01a00015	1240	<b>NIF initialized.</b>
NIF の初期化が完了しました。 [対応] なし。					

### 3.4.4 イベント発生部位 = PSU【SB-7800S】

イベント発生部位 = PSU の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-11 イベント発生部位 = PSU の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU	01a00721	1681	<b>PSU disabled by the configuration.</b>
コンフィグレーションコマンドによって PSU は運用停止に指定されました。 [対応] なし。					
2	E3	PSU	01a00722	1681	<b>PSU enabled by the configuration.</b>
コンフィグレーションコマンドによって PSU は運用停止を解除しました。 [対応] なし。					
3	E3	PSU	01a00724	1681	<b>Failed in sending the configuration to CP. Please delete NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt; configuration.</b>
CP へのコンフィグレーションの配布に失敗しました。指定された NIF, Line に対するコンフィグレーションを削除してください。 [対応] 指定された NIF, Line に対するコンフィグレーションを削除してから、コンフィグレーションを再設定してください。					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
4	E3	PSU	80000017	1682	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。</li> <li>2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</li> </ol>					
5	E3	PSU	80000018	1682	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。</li> <li>2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。</li> </ol>					
6	E3	PSU	80000019	1682	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。</li> <li>2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。</li> <li>3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。</li> <li>4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。</li> </ol>					
7	E8	PSU	01a00711	1681	<b>PSU restarted because its hardware failure detected.</b>
<p>初期化中に PSU ハードウェア障害が発生しました。PSU の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログ情報を保守員に渡してください。</li> <li>2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
8	E8	PSU	01a00712	1681	<b>Failed in sending the configuration to PSU.</b>
<p>PSU 関連のコンフィグレーション配布に失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログ情報を保守員に渡してください。</li> <li>2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
9	E8	PSU	01a00713	1681	<b>PSU not initialized because it is unknown PSU.</b>
<p>不明な PSU ボードのため、初期化できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU の搭載条件を確認してください。詳細は「解説書 Vol.1 3.1.1 SB-7800S の機器搭載条件【SB-7800S】」を参照してください。搭載条件が正しい場合は、次の対応を行ってください。</li> <li>2. ログ情報を保守員に渡してください。</li> <li>3. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
10	E8	PSU	01a00714	1681	<b>PSU restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>PSU ハードウェア障害からの復旧に失敗したため、PSU を停止しました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該当 PSU が close psu コマンドにより閉塞されていない状態で抜去されていないか確認してください。</li> <li>2. 上記 1 で抜去されている場合は、該当 PSU を実装し、free psu コマンドで再起動した後、show system コマンドで同 PSU が active となることを確認してください。</li> <li>3. 上記 1 で該当 PSU が抜去されていない場合は、PSU を交換してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
11	E8	PSU	01a00715	1681	<b>PSU not initialized because power supply is insufficient.</b> 電源容量不足のため、PSU 内蔵型高密度ポート NIF の起動を中止しました。 [対応] 1. 電源ユニットの実装状態、および稼働状態を確認してください。もし、正常に稼働している電源ユニットが不足している場合は、増設してください。* 電源ユニットの増設手順は「ハードウェア取扱説明書 5.4 電源ユニットの増設および交換」を参照してください。 2. 電源ユニットの増設完了後、freepsu コマンドで PSU 内蔵型高密度ポート NIF の再起動をしてください。
12	E8	PSU	80000006	1680	<b>PSU not initialized because it is unknown PSU.</b> 不明な PSU ボードのため初期化できませんでした。 [対応] S/W バージョンでサポートされていない PSU ボードです。PSU ボード種別と S/W のバージョンを確認してください。
13	E8	PSU	80000007	1680	<b>PSU hardware failure detected.</b> PSU のハードウェアの障害を検出しました。PSU の復旧を行います。 [対応] PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。
14	E8	PSU	80000014	1682	<b>HDC on PSU failure detected.</b> PSU 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU の復旧を行います。 [対応] ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および運用コマンド show tech-support については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。
15	E8	PSU	80000015	1680	<b>PSU stopped because its hardware failure detected.</b> PSU のハードウェアの障害を検出しました。PSU を停止します。 [対応] 1. PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
16	E8	PSU	80000016	1680	<b>PSU board not found.</b> PSU ボードの未実装を検出しました。 [対応] PSU ボードが実装されていないか、または半挿し状態です。close psu コマンドを実行し PSU を実装後、PSU を起動してください。
17	R8	PSU	01a00701	1681	<b>PSU initialized.</b> PSU の初期化が完了しました。 [対応] なし。

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
18	R8	PSU	01a00702	1681	<b>PSU event initialized as a result of changing this system from active to standby.</b>
本装置は運用系から待機系に系切替したため、過去の PSU イベント情報を初期化しました。 (本メッセージは待機系でだけ表示します) [対応] なし。					
19	R8	PSU	01a00703	1681	<b>PSU error information initialized as a result of closing PSU.</b>
PSU が close psu コマンドによって閉塞されたため、過去の PSU 障害情報 (障害発生回数) を初期化しました。 [対応] なし。					
20	R8	PSU	01a00704	1681	<b>PSU error information initialized as a result of disabling PSU.</b>
PSU がコンフィグレーションコマンドによって閉塞されたため、過去の PSU 障害情報 (障害発生回数) を初期化しました。 [対応] なし。					

※ PSU 内蔵型高密度ポート NIF に必要な電源ユニットの個数は、SB-7804S-AC の場合で 2 個、SB-7808S-AC の場合で 3 個です。

#### 3.4.5 イベント発生部位 = BSU 【SB-5400S】

イベント発生部位 = BSU の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-12 イベント発生部位 = BSU の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	BSU	01a00721	1681	<b>BSU disabled by the configuration.</b>
コンフィグレーションコマンドによって BSU は運用停止に指定されました。 [対応] なし。					
2	E3	BSU	01a00722	1681	<b>BSU enabled by the configuration.</b>
コンフィグレーションコマンドによって BSU は運用停止を解除しました。 [対応] なし。					
3	E8	BSU	01a00711	1681	<b>BSU restarted because its hardware failure detected.</b>
初期化中に BSU ハードウェア障害が発生しました。BSU の復旧を行います。 [対応] 1. ログ情報を保守員に渡してください。 2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付願います。					
4	E8	BSU	01a00712	1681	<b>Failed in sending the configuration to BSU.</b>
BSU 関連のコンフィグレーション配布に失敗しました。 [対応] 1. ログ情報を保守員に渡してください。 2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付願います。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E8	BSU	01a00713	1681	<b>BSU not initialized because it is unknown BSU.</b>
<p>不明な BSU ボードのため、初期化できませんでした。  [対応]  1. ログ情報を保守員に渡してください。  2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付願います。</p>					
6	E8	BSU	01a00714	1681	<b>BSU restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>BSU ハードウェア障害からの復旧に失敗した為、BSU を停止しました。  [対応]  1. 該当 BSU が <code>close bsu</code> コマンドにより閉塞されていない状態で抜去されていないか確認してください。  2. 上記 1 で抜去されている場合は、該当 BSU を実装、<code>free bsu</code> コマンドにより再起動した後、<code>show system</code> コマンドにより同 BSU が <code>active</code> (待機系の場合は <code>standby</code>) となることを確認してください。上記 1 で該当 BSU が抜去されていない場合は、BSU を交換してください。</p>					
7	E8	BSU	80000006	1680	<b>BSU not initialized because it is unknown BSU.</b>
<p>不明な BSU ボードのため初期化できませんでした。  [対応]  S/W バージョンでサポートされていない BSU ボードです。BSU ボード種別と S/W のバージョンを確認してください。</p>					
8	E8	BSU	80000007	1680	<b>BSU hardware failure detected.</b>
<p>BSU のハードウェアの障害を検出しました。BSU の復旧を行います。  [対応]  1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。  2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、<code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および <code>show tech-support</code> コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。  3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
9	E8	BSU	80000015	1680	<b>BSU stopped because its hardware failure detected.</b>
<p>BSU のハードウェアの障害を検出しました。BSU を停止します。  [対応]  1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。  2. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、<code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および <code>show tech-support</code> コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。  3. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび <code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
10	E8	BSU	80000016	1680	<b>BSU board not found.</b>
<p>BSU ボードの未実装を検出しました。  [対応]  BSU ボードが実装されていないか、または半挿し状態です。<code>close bsu</code> コマンドを実行し BSU を実装後、BSU を起動してください。</p>					
11	E8	BSU	80000032	1682	<b>BSU restarted due to the hardware failure detected.</b>
<p>BSU のハードウェアの障害を検出しました。BSU の復旧を行います。  [対応]  1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。  2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、<code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および <code>show tech-support</code> コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。  3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.4 装置の各部位

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
12	R8	BSU	01a00701	1681	<b>BSU initialized.</b>
BSUの初期化が完了しました。 [対応] なし。					
13	R8	BSU	01a00703	1681	<b>BSU error information initialized as a result of closing BSU.</b>
BSUがclose bsuコマンドによって閉塞されたため、過去のBSU障害情報（障害発生回数）を初期化しました。 [対応] なし。					
14	R8	BSU	01a00704	1681	<b>BSU error information initialized as a result of disabling BSU.</b>
BSUがコンフィグレーションコマンドによって閉塞されたため、過去のBSU障害情報（障害発生回数）を初期化しました。 [対応] なし。					



## 3.5 回線

### 3.5.1 イベント発生部位 = LINELAN

イベント発生部位 =LINELAN の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-13 イベント発生部位 =LINELAN の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	LINELAN	90110000	1350	<b>Line enabled administratively.</b>
<p>コンフィグレーションによって回線は閉塞を解除しました。            [対応]            なし。</p>					
2	E3	LINELAN	90111000	1350	<b>Line disabled administratively.</b>
<p>コンフィグレーションによって回線は閉塞されました。            [対応]            なし。</p>					
3	E4	LINELAN	25100012	1350	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt; closed because of uni-directional link detection.</b>
<p>片方向リンク障害を検出したため、回線を close 状態にしました。            NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt; : NIF 番号 /Line 番号            [対応]            1. 接続先で IEEE802.3ah/OAM 機能が有効であることを確認してください。            2. test interfaces コマンドを実行し、装置またはケーブルに障害がないことを確認してください。            3. 装置およびケーブルが正常な場合、接続先の機器を確認してください。            その後、free コマンドでポートの close 状態を解除してください。</p>					
4	E4	LINELAN	25100013	1350	<b>NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt; closed because of loop detection.</b>
<p>ループ障害を検出したため、回線を close 状態にしました。            NIF &lt;NIF No.&gt; Line &lt;Line No.&gt; : NIF 番号 /Line 番号            [対応]            ネットワーク構成を確認してください。</p>					
5	E4	LINELAN	80100000	1350	<b>cp congestion-control start.</b>
<p>CP ソフトウェアで輻輳を検知し、輻輳制御機能を開始しました。            [対応]            ネットワークの負荷が CP の処理能力を超えたために、パケット廃棄が頻発し、輻輳制御機能により回線を閉塞しています。輻輳制御機能の制御時間に達しても回線が閉塞解除しない場合、または現象が頻発する場合はネットワーク構成を見直すなどして、輻輳の要因を排除してください。</p>					
6	E4	LINELAN	80100001	1350	<b>cp congestion-control end.</b>
<p>CP ソフトウェアで行っていた輻輳制御機能を終了しました。            [対応]            なし。</p>					
7	E4	LINELAN	90110001	1350 1353	<b>Line status up.</b>
<p>回線状態が UP になりました。            [対応]            なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E4	LINELAN	90110002	1350	<b>Transceiver mounted.</b>
<p>トランシーバの実装を検出しました。            【対応】            なし。</p>					
9	E4	LINELAN	90111001	1350 1353 1357	<b>Error detected on the line.</b>
<p>回線障害が発生しました。            【対応】            以下を実行してください。            1. ケーブルが抜けている、または半挿し状態の場合、ケーブルを正しく接続してください。            2. 相手装置の立ち上げが完了していない場合、立ち上げ完了までお待ちください。            3. 指定のケーブル（「ハードウェア取扱説明書」記載のケーブル）を使用していない、またはケーブルが断線している場合、ケーブルを交換してください。            4. オートネゴシエーションの設定の場合、「解説書 Vol.1 4. イーサネット」を確認し、固定接続にしてください。</p>					
10	E4	LINELAN	90111002	1350	<b>Transceiver not mounted.</b>
<p>トランシーバの未実装を検出しました。            【対応】            トランシーバが実装されていない。または半挿しの場合は正しく接続してください。</p>					
11	E4	LINELAN	90111003	1350 1353 1357	<b>Auto negotiation failed.</b>
<p>オートネゴシエーションが失敗しました。            【対応】            以下を実行してください。            1. ケーブルが半挿し状態の場合、ケーブルを正しく接続してください。            2. 指定のケーブル（「ハードウェア取扱説明書」記載のケーブル）を使用していない場合、またケーブルが断線している場合、ケーブルを交換してください。            3. オートネゴシエーションの設定の場合、「解説書 Vol.1 4. イーサネット」を確認し、固定接続にしてください。            4. SB-5400S の場合            NFMX-34 の Line 番号 32 ~ Line 番号 33 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) の場合、相手接続ポートの設定を確認し、相手接続ポートをオートネゴシエーションに設定するか、または本装置および相手接続ポートを全二重固定接続に設定してください。詳細は「解説書 Vol.1 4.2 物理インタフェース」の 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 接続仕様を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
12	E4	LINELAN	90111004	1350	<b>Many failures occurred in receiving frames to the targeted Line due to the Line troubles. Execute the Line tests to check the Line condition.</b>
<p>回線ノイズなどによるエラーのため、該当回線でのフレーム受信失敗が多発しています。ログの出力条件および統計項目を以下に示します。</p> <p>1. 出力条件 以下の統計項目値の合計が、コンフィグレーションコマンド <code>frame-error-notice</code> で指定されたエラー通知条件を満たす場合に出力します。ただし、<code>no_display</code> パラメータを設定している場合は本条件を満たしていてもログを出力しません。コンフィグレーションコマンドについては「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 <code>frame-error-notice</code>」を参照してください。</p> <p>2. 統計項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ CRC errors</li> <li>・ Alignment</li> <li>・ Fragments</li> <li>・ Jabber</li> <li>・ Overrun</li> <li>・ Symbol errors</li> <li>・ Layer 1 Symbol errors</li> <li>・ Layer 2 Symbol errors</li> <li>・ Short frames</li> <li>・ Long frames</li> <li>・ Descramble errors</li> </ul> <p>[対応]</p> <p>1. 回線テストを実行し、NIF ボードまたはケーブルに障害がないか確認してください。回線テストの方法は「運用ガイド 9.9 回線をテストする」を参照してください。</p> <p>2. NIF ボードまたはケーブルが正常な場合、接続先の機器を調査してください。エラー内容の詳細については、<code>show interfaces</code> コマンドの上記の統計項目により確認してください。障害部位の切り分け手順については、「運用ガイド 8.4 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。</p>					
13	E4	LINELAN	90111005	1350	<b>Many failures occurred in sending frames to the targeted Line due to the Line troubles. Execute the Line tests to check the Line condition.</b>
<p>回線ノイズなどによるエラーのため、該当回線でのフレーム送信失敗が多発しています。ログの出力条件および統計項目を以下に示します。</p> <p>1. 出力条件 以下の統計項目値の合計が、コンフィグレーションコマンド <code>frame-error-notice</code> で指定されたエラー通知条件を満たす場合に出力します。ただし、<code>no_display</code> パラメータを設定している場合は本条件を満たしていてもログを出力しません。コンフィグレーションコマンドについては「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 <code>frame-error-notice</code>」を参照してください。</p> <p>2. 統計項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Late collision</li> <li>・ Excessive collision</li> <li>・ Carrier sense lost</li> <li>・ Excessive deferral</li> <li>・ Underrun</li> </ul> <p>[対応]</p> <p>1. 回線テストを実行し、NIF ボードまたはケーブルに障害がないか確認してください。回線テストの方法は「運用ガイド 9.9 回線をテストする」を参照してください。</p> <p>2. NIF ボードまたはケーブルが正常な場合、接続先の機器を調査してください。エラー内容の詳細については、<code>show interfaces</code> コマンドの上記の統計項目により確認してください。障害部位の切り分け手順については、「運用ガイド 8.4 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
14	E4	LINELAN	90115000	1350	<b>Transceiver not supported.</b>
未サポートのトランシーバを検出しました。 [対応] サポートしているトランシーバを実装してください。					

### 3.5.2 イベント発生部位 = LINEWAN 【SB-7800S】

イベント発生部位 =LINEWAN の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-14 イベント発生部位 =LINEWAN の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	LINEWAN	90120000	1450	<b>Line enabled administratively.</b>
コンフィグレーションによって回線は運用停止を解除しました。 [対応] なし。					
2	E3	LINEWAN	90121000	1450	<b>Line disabled administratively.</b>
コンフィグレーションによって回線は運用停止に指定されました。 [対応] なし。					
3	E4	LINEWAN	80100000	1450	<b>cp congestion-control start.</b>
CP ソフトウェアで輻輳を検知し、輻輳制御機能を開始しました。 [対応] ネットワークの負荷が CP の処理能力を超えたために、パケット廃棄が頻発し、輻輳制御機能により回線を閉塞しています。輻輳制御機能の制御時間に達しても回線が閉塞解除しない場合、または現象が頻発する場合はネットワーク構成を見直すなどして、輻輳の要因を排除してください。					
4	E4	LINEWAN	80100001	1450	<b>cp congestion-control end.</b>
CP ソフトウェアで行っていた輻輳制御機能を終了しました。 [対応] なし。					
5	E4	LINEWAN	90120001	1450	<b>Line status up.</b>
回線状態が UP になりました。 [対応] なし。					
6	E4	LINEWAN	90120002	1450	<b>Transceiver mounted.</b>
トランシーバの実装を検出しました。 [対応] なし。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E4	LINEWAN	90121001	1450	<b>Error detected on the line.</b>
<p>回線障害が発生しました。            【対応】            以下を実行してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ケーブルが抜けているか、半挿し状態の場合は、ケーブルを正しく接続してください。</li> <li>2. 相手装置の立ち上げが完了していない場合は、立ち上げ完了までお待ちください。</li> <li>3. 指定のケーブル（「ハードウェア取扱説明書」記載のケーブル）を使用していない、またはケーブルが断線していた場合は、ケーブルを交換してください。</li> </ol>					
8	E4	LINEWAN	90121002	1450	<b>Transceiver not mounted.</b>
<p>トランシーバの未実装を検出しました。            【対応】            トランシーバが実装されていない、または半挿しの場合は、正しく接続してください。</p>					
9	E4	LINEWAN	90121003	1450	<b>Many failures occurred in receiving frames to the targeted Line due to the Line troubles. Execute the Line tests to check the Line condition.</b>
<p>回線ノイズなどによるエラーのため、該当回線でのフレーム受信失敗が多発しています。ログの出力条件および統計項目を以下に示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出力条件            以下の統計項目値の合計が、コンフィグレーションコマンド <code>frame-error-notice</code> で指定されたエラー通知条件を満たす場合に出力します。ただし、<code>no_display</code> パラメータを設定している場合は本条件を満たしていてもログを出力しません。コンフィグレーションコマンドについては「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.1 <code>frame-error-notice</code>」を参照してください。</li> <li>2. 統計項目           <ul style="list-style-type: none"> <li>・CRC errors</li> <li>・Short frames</li> <li>・Long frames</li> <li>・Aborted frames</li> </ul> </li> </ol> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 回線テストを実行し、NIF ボードまたはケーブルに障害がないか確認してください。回線テストの方法は「運用ガイド 9.9 回線をテストする」を参照してください。</li> <li>2. NIF ボードまたはケーブルが正常な場合、接続先の機器を調査してください。エラー内容の詳細については、<code>show interfaces</code> コマンドの上記の統計項目により確認してください。障害部位の切り分け手順については、「運用ガイド 8.4 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	E4	LINEWAN	90121004	1450	<b>Many failures occurred in sending frames to the targeted Line due to the Line troubles. Execute the Line tests to check the Line condition.</b>
<p>回線ノイズなどによるエラーのため、該当回線でのフレーム送信失敗が多発しています。ログの出力条件および統計項目を以下に示します。</p> <p>1. 出力条件 以下の統計項目値の合計が、コンフィグレーションコマンド <code>frame-error-notice</code> で指定されたエラー通知条件を満たす場合に出力します。ただし、<code>no_display</code> パラメータを設定している場合は本条件を満たしていてもログを出力しません。コンフィグレーションコマンドについては「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.1 <code>frame-error-notice</code>」を参照してください。</p> <p>2. 統計項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ Underrun</li> <li>・ Aborted frames</li> </ul> <p>[対応]</p> <p>1. 回線テストを実行し、NIF ボードまたはケーブルに障害がないか確認してください。回線テストの方法は「運用ガイド 9.9 回線をテストする」を参照してください。</p> <p>2. NIF ボードまたはケーブルが正常な場合、接続先の機器を調査してください。エラー内容の詳細については、<code>show interfaces</code> コマンドの上記の統計項目により確認してください。障害部位の切り分け手順については、「運用ガイド 8.4 ネットワークインタフェースの通信障害」を参照してください。</p>					
11	E4	LINEWAN	90125000	1450	<b>Transceiver not supported.</b>
<p>未サポートのトランシーバを検出しました。</p> <p>[対応]</p> <p>サポートしているトランシーバを実装してください。</p>					

## 3.6 オプションモジュール

### 3.6.1 イベント発生部位 = MC

イベント発生部位 = MC の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-15 イベント発生部位 = MC の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	MC	00000106	2000	<b>Primary MC slot is identical with boot mode (primary MC : slot &lt;MC slot No.&gt;, boot mode : slot &lt;MC slot No.&gt;).</b>
本装置の起動 MC は、起動時の優先 MC の設定と一致しています。 (起動 MC : <MC スロット番号>, 優先 MC : <MC スロット番号>) [対応] なし。					
2	E3	MC	00000107	2000	<b>Primary MC slot is different from boot mode (primary MC : slot &lt;MC slot No.&gt;, boot mode : slot &lt;MC slot No.&gt;).</b>
本装置の起動 MC が、起動時の優先 MC の設定と異なっています。 (起動 MC : <MC スロット番号>, 優先 MC : <MC スロット番号>) [対応] なし。					
3	E3	MC	00000109	2000	<b>Primary MC slot is selected by selection mode (primary MC : slot &lt;MC slot No.&gt;, boot mode : slot &lt;MC slot No.&gt;).</b>
本装置の起動 MC は、選択モードから選択したものです。 (起動 MC : <MC スロット番号>, 優先 MC : <MC スロット番号>) [対応] なし。					
4	E3	MC	0000010a	2000	<b>Primary MC slot is selected from boot mode, because selection mode has timed out (primary MC : slot &lt;MC slot No.&gt;, boot mode : slot &lt;MC slot No.&gt;).</b>
本装置の起動 MC は選択モードがタイムアウトしたものです。 (起動 MC : <MC スロット番号>, 優先 MC : <MC スロット番号>) [対応] なし。					
5	E3	MC	00000110	2000	<b>Control software version is different between active and standby.</b>
両系の制御ソフトウェアが異なります。 [対応] なし。					
6	E3	MC	00000111	2000	<b>Difference in control software version between active and standby was fixed.</b>
両系の制御ソフトウェア不一致が回復しました。 [対応] なし。					

### 3.6 オプションモジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E3	MC	00000112	2000	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored difference in control software version between active and standby.</b>
一重化モードになりました。したがって両系の制御ソフトウェアの不一致を無視します。 [対応] なし。					
8	E3	MC	0000011a	2000	<b>There is mismatch between active and standby license key.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が異なります。 [対応] 1. 運用系から <code>synchronize</code> コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. <code>synchronize</code> コマンドが終了した後、運用系から <code>reload</code> コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					
9	E3	MC	0000011b	2000	<b>Active and standby license key is identical.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が一致しました。 [対応] なし。					
10	E3	MC	0000011c	2000	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored mismatch between active and standby license key.</b>
一重化モードになりました。したがって運用系と待機系のライセンスキー情報の不一致を無視します。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
11	E5	MC	00000102	2000	<b>Control software version is different between active and standby. Replace control software on standby system with correct version and restart.</b>
両系の制御用ソフトウェアが異なります。待機系の制御用ソフトウェアを入れ替えて、再立ち上げしてください。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] 1. 運用系から <code>reload stop standby</code> コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で <code>copy mc</code> コマンドを実行してください。 3. <code>copy mc</code> コマンドが終了した後、 <code>set mc disable secondary</code> コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。					
12	E5	MC	00000116	2000	<b>BCU swap suppressed temporarily. There is mismatch between active and standby license key.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が異なるため、一時的に系切替機能を抑止しました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] 1. 運用系から <code>synchronize</code> コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. <code>synchronize</code> コマンドが終了した後、運用系から <code>reload</code> コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
13	E5	MC	0000011e	2000	<b>Invalid block on the CompactFlash card which mounted on &lt;slot&gt; was detected. There is a possibility that the breakdown of the Card occurs. Please replace the Card mounted on &lt;slot&gt;.</b>
MC内に不良ブロックを検出しました。 なお、本メッセージはMC256A1使用時に表示します。 <slot>:MC実装位置 (Slot0またはSlot1) [対応] MC故障が発生する可能性がありますので、該当するMCを交換してください。					
14	E8	MC	00000101	2000	<b>Control software version is different between active and standby. Replace control software with correct version and restart.</b>
両系の制御用ソフトウェアが異なります。制御用ソフトウェアを入れ替えて、再立ち上げしてください。 (本メッセージは待機系でだけ表示します) [対応] 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系のMCを取り外してください。 2. 待機系から取り外したMCを運用系の予備MCスロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記2で挿したMCを取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。					
15	E8	MC	00000103	2000	<b>CP initialization cancelled due to a failure in loading CP software program.</b>
CPソフトウェアファイルの読み込みに失敗したため、CPの初期化を中止しました。 [対応] MCを交換してください。					
16	E8	MC	00000117	2000	<b>BCU swap suppressed temporarily. There is mismatch between active and standby license key.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が異なるため、一時的に系切替機能を抑止しました。 (本メッセージは待機系でだけ表示します) [対応] 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					
17	E8	MC	01500320	2000	<b>Unable to start CP. Use the right type of software.</b>
ソフトウェアモデルとハードウェアモデルの不一致を検出したため、CPの起動を停止しました。 [対応] ハードウェアモデルに対応したソフトウェアがインストールされたMCに交換してください。					
18	R5	MC	00000102	2000	<b>Difference in control software version between active and standby was fixed.</b>
両系の制御用ソフトウェア不一致が回復しました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
19	R5	MC	0000010e	2000	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored difference in control software version between active and standby.</b>
一重化モードになりました。従って両系の制御ソフトウェアの不一致を無視します。 [対応] なし。					

### 3.6 オプションモジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
20	R5	MC	0000010f	2000	<b>BCU swap suppression by difference of control software version canceled.</b>
<p>制御用ソフトウェア不一致による系切替機能の抑止を解除しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
21	R5	MC	00000116	2000	<b>BCU swap suppression canceled. Active and standby license key is identical</b>
<p>運用系と待機系のライセンスキー情報が一致したため、系切替機能の抑止を解除しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
22	R5	MC	00000118	2000	<b>Simplex mode is selected. Therefore, it is ignored mismatch between active and standby license key.</b>
<p>一重化モードになりました。従って運用系と待機系のライセンスキー情報の不一致を無視します。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
23	R5	MC	00000119	2000	<b>BCU swap suppression by mismatch of license key canceled.</b>
<p>ライセンスキー情報の不一致による系切替機能の抑止を解除しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
24	R5	MC	0000011e	2000	<b>The CompactFlash card which has a possibility of breakdown was removed from &lt;slot&gt;.</b>
<p>故障の可能性がある MC が取り外されました。                      なお、本メッセージは MC256A1 使用時に表示します。                      &lt;slot&gt;:MC 実装位置 (Slot0 または Slot1)                      [対応]                      なし。</p>					
25	R8	MC	00000101	2000	<b>Difference in control software version between active and standby was fixed.</b>
<p>両系の制御用ソフトウェア不一致が回復しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
26	R8	MC	00000113	2000	<b>BCU swap suppression by difference of control software version canceled.</b>
<p>制御用ソフトウェア不一致による系切替機能の抑止を解除しました。                      (本メッセージは待機系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
27	R8	MC	00000117	2000	<b>BCU swap suppression canceled. Active and standby license key is identical</b>
<p>運用系と待機系のライセンスキー情報が一致したため、系切替機能の抑止を解除しました。                      (本メッセージは待機系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
28	R8	MC	0000011d	2000	<b>BCU swap suppression by mismatch of license key canceled.</b>
ライセンスキー情報の不一致による系切替機能の抑止を解除しました。 (本メッセージは待機系でだけ表示します) [対応] なし。					

### 3.6.2 イベント発生部位 = FAN

イベント発生部位 = FAN の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-16 イベント発生部位 = FAN の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E8	FAN	00000001	1800	<b>Error detected on &lt;FAN&gt;. Replace &lt;FAN&gt;. &lt;FAN&gt; : { FAN0   FAN1   FAN2   FAN3 }</b>
<p>表示されたファンモジュールで障害を検出しました。            付加情報で停止したファンを識別できます。            また、ファンの位置およびファンモジュールについては、運用コマンドレファレンス vol.1 show system コマンドの「運用コマンドレファレンス Vol.1 表 10-2 ファン番号と、運用ログおよびシャーシとの対応【SB-7800S】」または、「運用コマンドレファレンス Vol.1 表 10-7 ファン番号と、運用ログおよびシャーシとの対応【SB-5400S】」を参照してください。            付加情報 = 1800:NN*****            * は不定値です。無視してください。            NN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7804S-AC の場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1 = 正常, 0 = 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7804S-DC の場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1 = 正常, 0 = 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-AC の場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1 = 正常, 0 = 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-DC の場合               <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1 = 正常, 0 = 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1 = 正常, 0 = 停止</li> </ul> </li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7816S-AC の場合 付加情報 = 1800:0NNN***** * は不定値です。無視してください。 NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>• SB-7816S-DC の場合 付加情報 = 1800:0NNN***** * は不定値です。無視してください。 NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>• SB-5402S-AC の場合 付加情報 = 1800:NN***** * は不定値です。無視してください。 NN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
					<ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5404S-AC の場合 付加情報 = 1800:0NNN***** * は不定値です。無視してください。 NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> <p>[対応] 保守員に連絡してください。 保守員は停止したファンの含まれているファンモジュールを交換してください。</p>
2	E8	FAN	00000002	1800	<p><b>&lt;FAN&gt; stopped. Replace &lt;FAN&gt; immediately.</b> <b>&lt;FAN&gt; : { FAN0   FAN1   FAN2   FAN3 }</b></p> <p>表示されたファンモジュールが停止しました。 直ちに該当ファンモジュールの交換を行ってください。 [対応] 保守員に連絡してください。保守員は該当ファンモジュールを交換してください。</p>
3	E9	FAN	00000022	1800	<p><b>Fan unit is down. Replace fan and restart the device.</b></p> <p>ファンモジュールの障害が発生しました。 [対応] ファンモジュールを交換し、装置を再起動してください。</p>
4	R8	FAN	00000001	1800	<p><b>&lt;FAN&gt; is normal.</b> <b>&lt;FAN&gt; : { FAN0   FAN1   FAN2   FAN3 }</b></p> <p>表示されたファンモジュールは正常状態になりました。 付加情報でその他のファンの状態を識別できます。 また、ファンの位置およびファンモジュールについては、運用コマンドレファレンス vol.1 show system コマンドの「運用コマンドレファレンス Vol.1 表 10-2 ファン番号と、運用ログおよびシャーシとの対応【SB-7800S】」または、「運用コマンドレファレンス Vol.1 表 10-7 ファン番号と、運用ログおよびシャーシとの対応【SB-5400S】」を参照してください。 付加情報 = 1800:NN***** * は不定値です。無視してください。 NN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-7804S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>SB-7804S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul>

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7808S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>付加情報 = 1800:0NNN*****</li> <li>* は不定値です。無視してください。</li> <li>NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。</li> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>付加情報 = 1800:0NNN*****</li> <li>* は不定値です。無視してください。</li> <li>NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。</li> <li>2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> </li> </ul>

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-5402S-AC の場合 付加情報 = 1800:NN***** * は不定値です。無視してください。 NN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止</li> <li>• SB-5404S-AC の場合 付加情報 = 1800:0NNN***** * は不定値です。無視してください。 NNN は 16 進数で各ビットがファン番号に対応します。 2<sup>0</sup> ビット = FAN0(1) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>1</sup> ビット = FAN0(2) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>2</sup> ビット = FAN0(3) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>3</sup> ビット = FAN1(4) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>4</sup> ビット = FAN1(5) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>5</sup> ビット = FAN1(6) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>6</sup> ビット = FAN2(7) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>7</sup> ビット = FAN2(8) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>8</sup> ビット = FAN2(9) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>9</sup> ビット = FAN3(10) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>10</sup> ビット = FAN3(11) 1= 正常, 0= 停止 2<sup>11</sup> ビット = FAN3(12) 1= 正常, 0= 停止</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>

### 3.6.3 イベント発生部位 = POW 【SB-7800S】

イベント発生部位 = POW の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-17 イベント発生部位 =POW の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	POW	00000201	2200	<b>The power supply redundant system changed to 2+1 redundant.</b>
<p>電源冗長方式を「2+1」に変更しました。2 個の電源を実装した場合は装置を運用できます。3 個の電源を実装した場合は冗長構成になります。</p> <p>[対応]</p> <p>1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF の運用に伴い、電源冗長方式が変更されました。本ログメッセージは、SB-7804S-AC でだけ表示されます。本ログメッセージが出力された以降は、以下に示す電源ユニット数が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源運用モードが「auto」の場合 装置の運用を継続するためには、2 個以上の電源ユニットが必要です。</li> <li>・電源運用モードが「redundancy」の場合 装置の運用を継続するためには、3 個の電源ユニットが必要です。電源ユニットが 2 個しか存在しない場合は、電源ユニットの増設をしてください。</li> </ul> <p>2. 上記 1. で必要電源ユニット数が足りている場合は対応不要です。必要な電源ユニット数が不足している場合は、電源ユニットの増設を行ってください。</p>					
2	E3	POW	00000202	2200	<b>The power supply redundant system changed to 3+1 redundant.</b>
<p>電源冗長方式を「3+1」に変更しました。3 個の電源を実装した場合は装置を運用できます。4 個の電源を実装した場合は冗長構成になります。</p> <p>[対応]</p> <p>1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF の運用に伴い、電源冗長方式が変更されました。本ログメッセージは、SB-7808S-AC でだけ表示されます。本ログメッセージが出力された以降は、以下に示す電源ユニット数が必要となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源運用モードが「auto」の場合 装置の運用を継続するためには、3 個以上の電源ユニットが必要です。</li> <li>・電源運用モードが「redundancy」の場合 装置の運用を継続するためには、4 個の電源ユニットが必要です。電源ユニットが 3 個しか存在しない場合は、電源ユニットの増設をしてください。</li> </ul> <p>2. 上記 1. で必要電源ユニット数が足りている場合は対応不要です。必要な電源ユニット数が不足している場合は、電源ユニットの増設を行ってください。</p>					
3	E3	POW	00000204	2200	<b>The power supply redundant system returned to 2:2 redundant because active system restarted.</b>
<p>運用系の再起動に伴い、電源冗長方式を「2 対 2 冗長」に戻しました。2 個の電源を実装することで装置を運用できます。4 個の電源を実装することで冗長構成になります。</p> <p>(本メッセージは待機系でだけ表示します)</p> <p>[対応]</p> <p>電源冗長方式が変更されただけで対応は不要です。</p>					
4	E3	POW	00000205	2200	<b>The power supply redundant system changed to 1+2 redundant.</b>
<p>電源冗長方式を「1+2」に変更しました。1 個の電源を実装することで装置を運用できます。3 個の電源を実装することで冗長構成になります。本ログメッセージは、SB-7804S-AC でだけ表示されます。</p> <p>[対応]</p> <p>電源冗長方式が変更されただけで対応は不要です。</p>					
5	E3	POW	00000206	2200	<b>The power supply redundant system changed to 1:1 redundant.</b>
<p>電源冗長方式を「1 対 1 冗長」に変更しました。1 個の電源を実装することで装置を運用できます。2 個の電源を実装することで冗長構成になります。本ログメッセージは、SB-7804S-AC でだけ表示されます。</p> <p>[対応]</p> <p>電源冗長方式が変更されただけで対応は不要です。</p>					
6	E8	POW	00000001	2200	<b>&lt;POW&gt; is disconnect. &lt;POW&gt; is power off.</b>



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
<p>表示された電源ユニットは未実装です。表示された電源ユニットは電源 OFF です。</p> <p>SB-7804S-AC, SB-7804S-DC, SB-7808S-AC, SB-7808S-DC の場合        &lt;POW&gt; の部分は, POW0,POW1,POW2,POW3 のうち, 未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。</p> <p>SB-7816S-AC, SB-7816S-DC の場合        &lt;POW&gt; の部分は, POW0-0,POW1-0,POW0-1,POW1-1 のうち, 未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。</p> <p>(例) SB-7808S-AC を例にログの表示を示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>POW0 is disconnect. POW0 は未実装です。</li> <li>POW1 is power off. POW1 は電源 OFF です。</li> <li>POW2, POW3 is disconnect. POW0 is power off. POW2,POW3 は未実装です。POW0 は電源 OFF です。</li> </ol> <p>付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。        付加情報 = 2200:0M0S*****        * は不定値です。無視してください。        M は 16 進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-7804S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-7804S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-7808S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW2 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW3 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-7808S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-7816S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-7816S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 実装, 0= 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> <p>S は 16 進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-7804S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7804S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7808S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW2 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7808S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7816S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7816S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源スイッチを確認し, ON にしてください。</li> <li>2. 電源ケーブルの接続と電源供給元を確認し, 正しく接続してください。</li> <li>3. 電源ユニットの実装状態を確認してください。</li> <li>4. 上記 1, 2, 3 で回復しない場合, 保守員に連絡してください。</li> </ol> <p>保守員は電源ユニットを交換してください。</p>
7	E8	POW	00000102	2200	<b>Power unit isn't redundantly mounted.</b>
					<p>電源が冗長実装ではありません。</p> <p>[対応]</p> <p>電源が停止して「E8 POW 00000001 2200 &lt;POW&gt; is disconnect. &lt;POW&gt; is power off.」の運用ログが出力されている場合, そのメッセージの対応に従ってください。電源実装が冗長構成ではない場合, set mode コマンドで電源運用モードを「auto」に設定してください。</p>
8	E9	POW	00000001	2200	<b>&lt;POW&gt; is disconnect. &lt;POW&gt; is power off.</b>

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
	内容				
	<p>表示された電源ユニットは未実装です。表示された電源ユニットは電源 OFF です。</p> <p>SB-7804S-AC, SB-7804S-DC, SB-7808S-AC, SB-7808S-DC の場合        &lt;POW&gt; の部分は, POW0,POW1,POW2,POW3 のうち, 未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。</p> <p>SB-7816S-AC, SB-7816S-DC の場合        &lt;POW&gt; の部分は, POW0-0,POW1-0,POW0-1,POW1-1 のうち, 未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。</p> <p>(例) SB-7808S-AC を例にログの表示を示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>POW0 is disconnect. POW0 は未実装です。</li> <li>POW1 is power off. POW1 は電源 OFF です。</li> <li>POW2, POW3 is disconnect. POW0 is power off. POW2,POW3 は未実装です。POW0 は電源 OFF です。</li> </ol> <p>付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。        付加情報 = 2200 : 0M0S*****        * は不定値です。無視してください。        M は 16 進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-7804S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1 = 実装, 0 = 未実装</li> <li>SB-7804S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1 = 実装, 0 = 未実装</li> <li>SB-7808S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW2 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW3 1 = 実装, 0 = 未実装</li> <li>SB-7808S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1 = 実装, 0 = 未実装</li> <li>SB-7816S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1 = 実装, 0 = 未実装</li> <li>SB-7816S-DC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1 = 実装, 0 = 未実装            2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1 = 実装, 0 = 未実装</li> </ul> <p>S は 16 進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-7804S-AC の場合            2<sup>0</sup> ビット = POW0 1 = 正常に供給, 0 = 供給なし            2<sup>1</sup> ビット = POW1 1 = 正常に供給, 0 = 供給なし</li> </ul>				

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7804S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7808S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW2 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7808S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7816S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>• SB-7816S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電源スイッチを確認し, ON にしてください。</li> <li>2. 電源ケーブルの接続と電源供給元を確認し, 正しく接続してください。</li> <li>3. 電源ユニットの実装状態を確認してください。</li> <li>4. 上記 1, 2, 3 で回復しない場合, 保守員に連絡してください。</li> </ol> <p>保守員は電源ユニットを交換してください。</p>
9	R8	POW	00000001	2200	<b>&lt;POW&gt; is normal.</b>
					<p>表示された電源ユニットは正常状態になりました。 SB-7804S-AC, SB-7804S-DC, SB-7808S-AC, SB-7808S-DC の場合 &lt;POW&gt; の部分は, POW0,POW1,POW2,POW3 のうち, 正常状態の電源ユニットが表示されます。 SB-7816S-AC, SB-7816S-DC の場合 &lt;POW&gt; の部分は, POW0-0,POW1-0,POW0-1,POW1-1 のうち, 正常状態の電源ユニットが表示されます。</p> <p>(例) SB-7808S-AC を例にログの表示を示します。 1. POW0, POW1, POW2, POW3 is normal. POW0,POW1,POW2,POW3 は正常状態になりました。</p> <p>付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。 付加情報 = 2200:0M0S***** * は不定値です。無視してください。 M は 16 進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7804S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>• SB-7804S-DC の場合 2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul>

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
	内容				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7808S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW2 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW3 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> </li> </ul> <p>S は 16 進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SB-7804S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> <li>• SB-7804S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW2 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> <li>• SB-7808S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-AC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> <li>• SB-7816S-DC の場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>2<sup>0</sup> ビット = POW0-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>1</sup> ビット = POW1-0 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>2</sup> ビット = POW0-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>2<sup>3</sup> ビット = POW1-1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> </li> </ul> <p>[対応] なし。</p>				

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
10	R8	POW	00000102	2200	<b>Power unit is mounted redundantly or mode changed.</b>
電源が冗長実装になりました。または、運用モードが変更されました。 [対応] なし。					

### 3.6.4 イベント発生部位 = PS 【SB-5400S】

イベント発生部位 = PS の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-18 イベント発生部位 = PS の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
1	E8	PS	00000001	2200	<b>&lt;PS&gt; is disconnect. &lt;PS&gt; is power off.</b>
表示された電源ユニットは未実装です。表示された電源ユニットは電源 OFF です。 <PS> の部分は、PS0,PS1,PS2,PS3 のうち、未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。 (例) SB-5404S-AC を例にログの表示を示します。					
<ol style="list-style-type: none"> <li>PS0 is disconnect. PS0 は未実装です。</li> <li>PS1 is power off. PS1 は電源 OFF です。</li> <li>PS2, PS3 is disconnect. PS0 is power off. PS2,PS3 は未実装です。PS0 は電源 OFF です。</li> </ol>					
付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。 付加情報 = 2200 : 0M0S*****					
* は不定値です。無視してください。 M は 16 進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。					
<ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-5404S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>2</sup> ビット = PS2 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>3</sup> ビット = PS3 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul>					
S は 16 進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。					
<ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>SB-5404S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = PS2 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = PS3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
					<p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを確認し、ONにしてください。</li> <li>電源ケーブルの接続と電源供給元を確認し、正しく接続してください。</li> <li>電源ユニットの実装状態を確認してください。</li> <li>上記1, 2, 3で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> </ol> <p>保守員は電源ユニットを交換してください。</p>
2	E8	PS	00000102	2200	<b>Power unit isn't redundantly mounted.</b>
					<p>電源が冗長実装ではありません。</p> <p>[対応]</p> <p>電源が停止し「E8 PS 00000001 2200 &lt;PS&gt; is disconnect. &lt;PS&gt; is power off.」の運用ログが出力されている場合、そのメッセージの対応に従ってください。電源実装が冗長構成ではない場合、set mode コマンド（「運用コマンドレファレンス Vol.2 set mode」参照）で電源運用モードを「auto」に設定してください。</p>
3	E9	PS	00000001	2200	<b>&lt;PS&gt; is disconnect. &lt;PS&gt; is power off.</b>
					<p>表示された電源ユニットは未実装です。表示された電源ユニットは電源 OFF です。</p> <p>&lt;PS&gt; の部分は、PS0,PS1,PS2,PS3 のうち、未実装または電源 OFF の電源ユニットが表示されます。</p> <p>(例) SB-5404S-AC を例にログの表示を示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PS0 is disconnect. PS0 は未実装です。</li> <li>PS1 is power off. PS1 は電源 OFF です。</li> <li>PS2, PS3 is disconnect. PS0 is power off. PS2,PS3 は未実装です。PS0 は電源 OFF です。</li> </ol> <p>付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。 付加情報 = 2200:0MOS***** * は不定値です。無視してください。 M は 16 進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-5404S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>2</sup> ビット = PS2 1= 実装, 0= 未実装 2<sup>3</sup> ビット = PS3 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> <p>S は 16 進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>SB-5404S-AC の場合 2<sup>0</sup> ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>1</sup> ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>2</sup> ビット = PS2 1= 正常に供給, 0= 供給なし 2<sup>3</sup> ビット = PS3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul>

### 3.6 オプションモジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
					<p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>電源スイッチを確認し、ONにしてください。</li> <li>電源ケーブルの接続と電源供給元を確認し、正しく接続してください。</li> <li>電源ユニットの実装状態を確認してください。</li> <li>上記1, 2, 3で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> </ol> <p>保守員は電源ユニットを交換してください。</p>
4	R8	PS	00000001	2200	<p><b>&lt;PS&gt; is normal.</b></p> <p>表示された電源ユニットは正常状態になりました。          &lt;PS&gt;の部分は、PS0,PS1,PS2,PS3のうち、正常状態の電源ユニットが表示されます。          (例) SB-5404S-AC を例にログの表示を示します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PS0, PS1, PS2, PS3 is normal.              PS0,PS1,PS2,PS3 は正常状態になりました。</li> </ol> <p>付加情報で電源ユニットの状態を確認できます。          付加情報 = 2200:0M0S*****          *は不定値です。無視してください。          Mは16進数で各ビットが電源ユニットの実装状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-ACの場合              2<sup>0</sup>ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装              2<sup>1</sup>ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装</li> <li>SB-5404S-ACの場合              2<sup>0</sup>ビット = PS0 1= 実装, 0= 未実装              2<sup>1</sup>ビット = PS1 1= 実装, 0= 未実装              2<sup>2</sup>ビット = PS2 1= 実装, 0= 未実装              2<sup>3</sup>ビット = PS3 1= 実装, 0= 未実装</li> </ul> <p>Sは16進数で各ビットが電源ユニットの電源供給状態に対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SB-5402S-ACの場合              2<sup>0</sup>ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし              2<sup>1</sup>ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> <li>SB-5404S-ACの場合              2<sup>0</sup>ビット = PS0 1= 正常に供給, 0= 供給なし              2<sup>1</sup>ビット = PS1 1= 正常に供給, 0= 供給なし              2<sup>2</sup>ビット = PS2 1= 正常に供給, 0= 供給なし              2<sup>3</sup>ビット = PS3 1= 正常に供給, 0= 供給なし</li> </ul> <p>[対応] なし。</p>
5	R8	PS	00000102	2200	<p><b>Power unit is mounted redundantly or mode changed.</b></p> <p>電源が冗長実装になりました。または、運用モードが変更されました。</p> <p>[対応] なし。</p>



## 3.7 基本制御モジュール

### 3.7.1 イベント発生部位 = BCU

イベント発生部位 = BCU の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-19 イベント発生部位 = BCU の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	BCU	00000302	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	<b>BCU hardware error detected by kernel.</b>
ソフトウェア動作中にハードウェア障害を検出しました。 [対応] 頻度が高い場合はログ情報を保守員へ送付してください。 保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。					
2	E3	BCU	01200170	2301	<b>Fan speed is high because temperature of BCU hardware exceeded tolerance level of high temperature.</b>
ハードウェアの温度が許容範囲を上回ったため、FAN を高速回転にしました。 [対応] 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。					
3	E3	BCU	01200171	2301	<b>Fan speed is normal because temperature of BCU hardware returned to normal level.</b>
ハードウェアの温度が正常に戻ったため，FAN を通常回転にしました。 [対応] なし。					
4	E3	BCU	01300408	2314	<b>This system(BCU0) changed from standby to active. BCU1 is standby.</b>
このシステム（BCU0）は旧運用系（BCU1）に致命的障害が発生したため，待機系から運用系に系切替しました。 BCU1 が現在待機系です。 [対応] show logging standby コマンドを実行して，待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し，そのメッセージに応じた対応を行ってください。新待機系が立ち上がっていない場合には，しばらく待ってからご確認ください。					
5	E3	BCU	01300409	2314	<b>This system (BCU1) changed from standby to active. BCU0 is standby.</b>
このシステム（BCU1）は旧運用系（BCU0）に致命的障害が発生したため，待機系から運用系に系切替しました。 BCU0 が現在待機系です。 [対応] show logging standby コマンドを実行して，待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し，そのメッセージに応じた対応を行ってください。新待機系が立ち上がっていない場合には，しばらく待ってからご確認ください。					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E3	BCU	01300410	2314	<b>This system (BCU0) changed from active to standby. BCU1 is active.</b>
<p>このシステム (BCU0) は致命的障害が発生したため、運用系から待機系に系切替しました。BCU1 が現在運用系です。            [対応]  <b>show logging standby</b> コマンドを実行して、待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し、そのメッセージに応じた対応を行ってください。</p>					
7	E3	BCU	01300411	2314	<b>This system (BCU1) changed from active to standby. BCU0 is active.</b>
<p>このシステム (BCU1) は致命的障害が発生したため、運用系から待機系に系切替しました。BCU0 が現在運用系です。            [対応]  <b>show logging standby</b> コマンドを実行して、待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し、そのメッセージに応じた対応を行ってください。</p>					
8	E3	BCU	01300412	2314	<b>System mode changed from duplex to simplex.</b>
<p>運用モードを、二重化運用から一重化運用に変更しました。            [対応]            なし。</p>					
9	E3	BCU	01300413	2314	<b>System mode changed from simplex to duplex.</b>
<p>運用モードを、一重化運用から二重化運用に変更しました。            [対応]            なし。</p>					
10	E3	BCU	01300414	2314	<b>Time is corrected to the same value as active system.</b>
<p>時刻を運用系と同じ値に修正しました。            (本メッセージは待機系でだけ表示します)            [対応]            なし。</p>					
11	E3	BCU	01300417	2314	<b>This system (BCU0) changed from standby to active. BCU1 is standby.</b>
<p>このシステム (BCU0) は旧運用系 (BCU1) でのブートまたは系切替コマンドの実行によって、待機系から運用系に系切替しました。BCU1 が現在待機系です。            [対応]            なし。</p>					
12	E3	BCU	01300418	2314	<b>This system (BCU1) changed from standby to active. BCU0 is standby.</b>
<p>このシステム (BCU1) は旧運用系 (BCU0) でのブートまたは系切替コマンドの実行によって、待機系から運用系に系切替しました。BCU0 が現在待機系です。            [対応]            なし。</p>					
13	E3	BCU	01300419	2314	<b>This system (BCU0) changed from active to standby. BCU1 is active.</b>
<p>このシステム (BCU0) はブートまたは系切替コマンドの実行によって、運用系から待機系に系切替しました。BCU1 が現在運用系です。            [対応]            なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
14	E3	BCU	01300420	2314	<b>This system (BCU1) changed from active to standby. BCU0 is active.</b>
このシステム (BCU1) はブートまたは系切替コマンドの実行によって、運用系から待機系に系切替しました。BCU0 が現在運用系です。 [対応] なし。					
15	E3	BCU	01300421	2314	<b>This system (BCU0) will be changed from active to standby and restarted because of BCU ALTERNATE SWITCH pressed.</b>
このシステム (BCU0) は BCU ALTERNATE スイッチによって運用系から待機系に系切替し、再起動を行います。 [対応] なし。					
16	E3	BCU	01300422	2314	<b>This system (BCU1) will be changed from active to standby and restarted because of BCU ALTERNATE SWITCH pressed.</b>
このシステム (BCU1) は BCU ALTERNATE スイッチによって運用系から待機系に系切替し、再起動を行います。 [対応] なし。					
17	E3	BCU	01300442	2314	<b>Partial error detected on other system. Replace unit having error. This system (BCU0) is active.</b>
待機系 BCU で部分障害が発生しました。障害部位を交換してください。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] show logging standby コマンドを実行して、待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し、そのメッセージに応じた対応を行ってください。					
18	E3	BCU	01300443	2314	<b>Partial error detected on other system. Replace unit having error. This system (BCU1) is active.</b>
待機系 BCU で部分障害が発生しました。障害部位を交換してください。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] show logging standby コマンドを実行して、待機系で発生した部分障害のメッセージを確認し、そのメッセージに応じた対応を行ってください。					
19	E3	BCU	01300450	2314	<b>Standby system closed. Cancel closed state, and restart operation of standby system. This system (BCU0) is standby.</b>
運用系 BCU からのヘルスチェックメッセージが届きません。運用系の動作が不正になっている可能性があります。BCU0 が現在待機系です。 [対応] 1. 運用系側で show system コマンドを実行し、二重化運用が正しく行われているかを確認してください。 2. 本障害が頻発する場合には、運用系のダンプおよび両系のログ情報を送付してください。ダンプやログ情報の採取方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。 4. 上記終了後、両系の BCU ボードを交換してください。					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
20	E3	BCU	01300451	2314	<b>Standby system closed. Cancel closed state, and restart operation of standby system. This system (BCU1) is standby.</b>
<p>運用系 BCU からのヘルスチェックメッセージが届きません。運用系の動作が不正になっている可能性があります。BCU1 が現在待機系です。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系側で show system コマンドを実行し、二重化運用が正しく行われているかを確認してください。</li> <li>2. 本障害が頻発する場合には、運用系のダンプおよび両系のログ情報を送付してください。ダンプやログ情報の採取方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>4. 上記終了後、両系の BCU ボードを交換してください。</li> </ol>					
21	E5	BCU	01300430	2314	<b>System cannot execute BCU swap. This system (BCU0) is active.</b>
<p>運用系の切り替えが実行できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。ダンプやログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>3. 上記 2 終了後、両系の BCU ボードを交換してください。</li> </ol>					
22	E5	BCU	01300431	2314	<b>System cannot execute BCU swap. This system (BCU0) is standby.</b>
<p>運用系の切り替えが実行できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。ダンプやログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>3. 上記 2 終了後、両系の BCU ボードを交換してください。</li> </ol>					
23	E5	BCU	01300432	2314	<b>System cannot execute BCU swap. This system (BCU1) is active.</b>
<p>運用系の切り替えが実行できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。ダンプやログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>3. 上記 2 終了後、両系の BCU ボードを交換してください。</li> </ol>					
24	E5	BCU	01300433	2314	<b>System cannot execute BCU swap. This system (BCU1) is standby.</b>
<p>運用系の切り替えが実行できませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。ダンプやログ情報の収集方法については、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>3. 上記 2 終了後、両系の BCU ボードを交換してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
25	E5	BCU	01300434	2314	<b>Health check error detected on other system. This system (BCU0) is active.</b>
<p>二重化 RM 間で通信障害が発生しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show logging コマンドを実行してこの種別ログに対応する回復ログ「R5 BCU 01300434 2314 Health check error recovered. This system(BCU0) is active.」が出力されているかどうかを確認してください。回復ログが出力されている場合は対応不要です。</li> <li>上記回復ログが出力されていない場合は、show logging コマンドを実行して RM 間通信障害発生の種別ログ「E3 BCU 00000302 2308 BCU hardware error detected by kernel.」が出力されていないかどうかを確認してください。上記種別ログが出力されている場合は、両系の BCU ボードを交換してください。</li> <li>上記 RM 間通信障害発生の種別ログが出力されていない場合は、待機系 BCU 致命的障害発生の種別ログ「E5 BCU 01300438 2314 Fatal error detected on mate system. This system (BCU0) is active.」が出力されていないかどうかを確認してください。上記種別ログが出力されている場合は、待機系の障害内容を確認し、その対応に従ってください。</li> <li>上記待機系 BCU 致命的障害発生の種別ログが出力されていない場合、または上記3の対応後でも、この種別ログが出力される場合は、保守員に連絡してください。</li> </ol>					
26	E5	BCU	01300436	2314	<b>Health check error detected on other system. This system (BCU1) is active.</b>
<p>二重化 RM 間で通信障害が発生しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show logging コマンドを実行してこの種別ログに対応する回復ログ「R5 BCU 01300436 2314 Health check error recovered. This system(BCU1) is active.」が出力されているかどうかを確認してください。回復ログが出力されている場合は対応不要です。</li> <li>上記回復ログが出力されていない場合は、show logging コマンドを実行して RM 間通信障害発生の種別ログ「E3 BCU 00000302 2308 BCU hardware error detected by kernel.」が出力されていないかどうかを確認してください。上記種別ログが出力されている場合は、両系の BCU ボードを交換してください。</li> <li>上記 RM 間通信障害発生の種別ログが出力されていない場合は、待機系 BCU 致命的障害発生の種別ログ「E5 BCU 01300440 2314 Fatal error detected on mate system. This system (BCU1) is active.」が出力されていないかどうかを確認してください。上記種別ログが出力されている場合は、待機系の障害内容を確認し、その対応に従ってください。</li> <li>上記待機系 BCU 致命的障害発生の種別ログが出力されていない場合、または上記3の対応後でも、この種別ログが出力される場合は、保守員に連絡してください。</li> </ol>					
27	E5	BCU	01300438	2314	<b>Fatal error detected on other system. This system (BCU0) is active.</b>
<p>待機系 BCU で致命的障害が発生しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>待機系が再起動した後、show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し、その障害メッセージに対応した処理を行ってください。</li> <li>待機系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは、いったん待機系の予備 MC にコピーした後、MC を運用系に実装して、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>待機系の現用 MC に pupdate コマンドでソフトウェアのアップデートを実行した場合このログが収集されますが問題ありません。</li> </ol>					
28	E5	BCU	01300439	2314	<b>Fatal error detected on other system. This system (BCU0) is standby.</b>
<p>運用系 BCU で致命的障害が発生しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>運用系が再起動した後、show logging および show logging reference コマンドを実行して障害内容を確認し、その障害メッセージに対応した処理を行ってください。</li> <li>運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。運用系のダンプは「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>運用系の現用 MC に pupdate コマンドでソフトウェアのアップデートを実行した場合このログが収集されますが問題ありません。</li> </ol>					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
29	E5	BCU	01300440	2314	<b>Fatal error detected on other system. This system (BCU1) is active.</b>
<p>待機系 BCU で致命的障害が発生しました。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>待機系が再起動した後、show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し、その障害メッセージに対応した処理を行ってください。</li> <li>待機系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは、いったん待機系の予備 MC にコピーした後、MC を運用系に実装して、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>待機系の現用 MC に ppupdate コマンドでソフトウェアのアップデートを実行した場合このログが収集されますが問題ありません。</li> </ol>					
30	E5	BCU	01300441	2314	<b>Fatal error detected on other system. This system (BCU1) is standby.</b>
<p>運用系 BCU で致命的障害が発生しました。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>運用系が再起動した後、show logging および show logging reference コマンドを実行して障害内容を確認し、その障害メッセージに対応した処理を行ってください。</li> <li>運用系のダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。運用系のダンプは「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> <li>運用系の現用 MC に ppupdate コマンドでソフトウェアのアップデートを実行した場合このログが収集されますが問題ありません。</li> </ol>					
31	E5	BCU	01300444	2314	<b>Timeout detected, other system was not ready. This system (BCU0) is active.</b>
<p>待機系が立ち上がりません。</p> <p>【対応】</p> <p>待機系のシステム操作パネルを確認してください。システム操作パネルが点滅している場合は、「1.2 障害部位の確認」を参照してください。待機系のシステム操作パネルが点滅していない場合、BCU ボードが半挿し状態になっている可能性があります。BCU ボードがきちんと実装されているか、もう一度確認してください。</p>					
32	E5	BCU	01300445	2314	<b>Timeout detected, other system was not ready. This system (BCU0) is standby.</b>
<p>運用系が立ち上がりません。</p> <p>【対応】</p> <p>運用系のシステム操作パネルを確認してください。システム操作パネルが点滅している場合は、「1.2 障害部位の確認」を参照してください。運用系のシステム操作パネルが点滅していない場合、BCU ボードが半挿し状態になっている可能性があります。BCU ボードがきちんと実装されているか、もう一度確認してください。</p>					
33	E5	BCU	01300446	2314	<b>Timeout detected, other system was not ready. This system (BCU1) is active.</b>
<p>待機系が立ち上がりません。</p> <p>【対応】</p> <p>待機系のシステム操作パネルを確認してください。システム操作パネルが点滅している場合は、「1.2 障害部位の確認」を参照してください。待機系のシステム操作パネルが点滅していない場合、BCU ボードが半挿し状態になっている可能性があります。BCU ボードがきちんと実装されているか、もう一度確認してください。</p>					
34	E5	BCU	01300447	2314	<b>Timeout detected, other system was not ready. This system (BCU1) is standby.</b>
<p>運用系が立ち上がりません。</p> <p>【対応】</p> <p>運用系のシステム操作パネルを確認してください。システム操作パネルが点滅している場合は、「1.2 障害部位の確認」を参照してください。運用系のシステム操作パネルが点滅していない場合、BCU ボードが半挿し状態になっている可能性があります。BCU ボードがきちんと実装されているか、もう一度確認してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
35	E5	BCU	01300448	2314	<b>Standby BCU board does not exist. Install standby BCU board. This system (BCU0) is active.</b>
<p>待機系 BCU ボードが未実装です。待機系 BCU ボードを装着してください。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  [対応]  待機系 BCU ボードを「運用ガイド 9.5 ボード, メモリの取り外し/増設【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.6 ボード, メモリの取り外し/増設【SB-5400S】」を参照しながら実装してください。</p>					
36	E5	BCU	01300449	2314	<b>Standby BCU board does not exist. Install standby BCU board. This system (BCU1) is active.</b>
<p>待機系 BCU ボードが未実装です。待機系 BCU ボードを装着してください。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  [対応]  「運用ガイド 9.5 ボード, メモリの取り外し/増設【SB-7800S】」または「運用ガイド 9.6 ボード, メモリの取り外し/増設【SB-5400S】」を参照しながら, 待機系 BCU ボードを実装してください。</p>					
37	E5	BCU	01300452	2314	<b>Error detected on the standby BCU (BCU0) .</b>
<p>待機系 BCU (BCU0 の CP 部) の障害を検出しました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  [対応]  1. show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し, その障害メッセージに対応した処理をしてください。  2. 待機系の CP ダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは, いったん待機系の予備 MC にコピーした後, MC を運用系に実装して, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。  3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</p>					
38	E5	BCU	01300453	2314	<b>Error detected on the standby BCU (BCU1) .</b>
<p>待機系 BCU (BCU1 の CP 部) の障害を検出しました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  [対応]  1. show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し, その障害メッセージに対応した処理を行ってください。  2. 待機系の CP ダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは, いったん待機系の予備 MC にコピーした後, MC を運用系に実装して, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。  3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</p>					
39	E5	BCU	01300454	2314	<b>Error detected on the standby BSU (BCU0) .</b>
<p>待機系 BSU (BCU0 の BSU) の障害を検出しました。  (本メッセージは運用系でだけ表示します)  [対応]  1. show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し, その障害メッセージに対応した処理を行ってください。  2. 待機系の BSU ダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは, いったん待機系の予備 MC にコピーした後, MC を運用系に実装して, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。  3. 保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</p>					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
40	E5	BCU	01300455	2314	<b>Error detected on the standby BSU (BCU1) .</b>
<p>待機系 BSU (BCU1 の BSU) の障害を検出しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show logging standby および show logging reference standby コマンドを実行して障害内容を確認し、その障害メッセージに対応した処理を行ってください。</li> <li>待機系の BSU ダンプおよび両系のログ情報を保守員へ送付してください。待機系のダンプは、いったん待機系の予備 MC にコピーした後、MC を運用系に実装して、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照して収集してください。</li> <li>保守員は上記ダンプおよびログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
41	E7	BCU	00010001	2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	<b>BCU hardware error detected during diagnosis.</b>
<p>自己診断テストでハードウェア障害を検出しました。                      [対応]                      BCU を交換してください。</p>					
42	E7	BCU	00020102	2301	<b>BCU hardware exceeded tolerance level of low temperature(2 degree). Check room temperature.</b>
<p>ハードウェアの温度が許容温度範囲の最低値を下回りました。                      [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>装置周辺の環境（室温など）を確認し、改善してください。</li> <li>メインファンを確認し、障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。</li> <li>上記 1, 2 で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> <li>保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
43	E7	BCU	00020103	2301	<b>BCU hardware exceeded tolerance level of high temperature (43 degree). Check that room temperature and the fan is operating normally.</b>
<p>ハードウェアの温度が許容温度範囲の最高値を上回りました。                      [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>装置周辺の環境（通風、熱源の有無など）を確認し、改善してください。</li> <li>メインファンを確認し、障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。</li> <li>上記 1, 2 で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> <li>保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
44	E7	BCU	00020104	2301	<b>BCU hardware is becoming high temperature (58 degree). immediately, and check that room temperature and the fan is operating normally.</b>
<p>ハードウェアの温度は、装置の運用に支障をきたす高温値に接近しています。                      [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>装置が誤動作を起こす恐れがありますので、早急に装置周辺の環境（通風、熱源の有無など）を確認し、改善してください。</li> <li>メインファンを確認し、障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。</li> <li>上記 1, 2 で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> <li>保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
45	E8	BCU	01500302	2313	<b>CP stopped because of its existing hardware failure.</b>
<p>BCU ハードウェア障害からの復旧に失敗したため、CP を停止しました。                      [対応]                      BCU を交換してください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
46	E8	BCU	01500321	2315	<b>BCU not initialized because it is unknown BCU.</b>
<p>不明な BCU ボードのため、初期化できませんでした。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ログ情報を保守員に渡してください。</li> <li>2. 保守員は上記ログ情報を支援部署に送付願います。</li> </ol>					
47	E8	BCU	80000000	2313 2315 2316	<b>BCU hardware failure detected.</b>
<p>BCU ハードウェア (CP 部) の障害を検出しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCU ボードを交換して BCU を再起動してください。</li> <li>2. CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は CP ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol> <p>BCU ハードウェア (BSU インタフェース部) の障害を検出しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BCU ボードを交換して BCU を再起動してください。</li> <li>2. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
48	E9	BCU	00000001	2301	<b>CPU overheated.</b>
<p>CPU が高温になりました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 装置周辺の環境 (通風、熱源の有無など) を確認し、改善してください。</li> <li>2. メインファンを確認し、障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。</li> <li>3. 上記 1, 2 で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員は BCU を交換してください。</li> </ol>					
49	E9	BCU	00000302	2312	<b>BCU hardware error detected by kernel.</b>
<p>ソフトウェア動作中にハードウェア障害を検出しました (温度監視 LSI 故障)。 [対応] 保守員は BCU を交換してください。</p>					
50	E9	BCU	00020105	2301	<b>BCU hardware is becoming high temperature which give damage to this system. (65 degree)</b>
<p>ハードウェアの温度は、装置の運用に致命的な障害を与える温度値に達しました。 [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 装置周辺の環境 (通風、熱源の有無など) を確認し、改善してください。</li> <li>2. メインファンを確認し、障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。</li> <li>3. 上記 1, 2 で回復しない場合、保守員に連絡してください。</li> <li>4. 保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。</li> </ol>					
51	E9	BCU	01500330	2315	<b>BCU hardware error detected by software.</b>
<p>ソフトウェア動作中にハードウェア障害 (CSW 障害) を検出しました。 [対応] 保守員は BCU を交換してください。</p>					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
52	R5	BCU	01300430	2314	<b>BCU swap available. This system (BCU0) is active.</b>
					運用系の切り替え機能が回復しました。 [対応] なし。
53	R5	BCU	01300431	2314	<b>BCU swap available. This system (BCU0) is standby.</b>
					運用系の切り替え機能が回復しました。 [対応] なし。
54	R5	BCU	01300432	2314	<b>BCU swap available. This system (BCU1) is active.</b>
					運用系の切り替え機能が回復しました。 [対応] なし。
55	R5	BCU	01300433	2314	<b>BCU swap available. This system (BCU1) is standby.</b>
					運用系の切り替え機能が回復しました。 [対応] なし。
56	R5	BCU	01300434	2314	<b>Health check error recovered. This system (BCU0) is active.</b>
					二重化 RM 間の通信障害が回復しました。 [対応] なし。
57	R5	BCU	01300436	2314	<b>Health check error recovered. This system (BCU1) is active.</b>
					二重化 RM 間の通信障害が回復しました。 [対応] なし。
58	R5	BCU	01300438	2314	<b>Other system recovered from fatal error. This system (BCU0) is active.</b>
					待機系 BCU の致命的障害が回復しました。 [対応] なし。
59	R5	BCU	01300439	2314	<b>Other system recovered from fatal error. This system (BCU0) is standby.</b>
					運用系 BCU の致命的障害が回復しました。 [対応] なし。
60	R5	BCU	01300440	2314	<b>Other system recovered from fatal error. This system (BCU1) is active.</b>
					待機系 BCU の致命的障害が回復しました。 [対応] なし。
61	R5	BCU	01300441	2314	<b>Other system recovered from fatal error. This system (BCU1) is standby.</b>
					運用系 BCU の致命的障害が回復しました。 [対応] なし。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
62	R5	BCU	01300444	2314	<b>Other system restarted. This system (BCU0) is active.</b>
待機系が起動しました。このメッセージは、待機系が立ち上がらない種別ログ (Timeout was detected, mate system is not ready.) が出力された後に待機系が起動した場合に出力されます。 [対応] なし。					
63	R5	BCU	01300445	2314	<b>Other system restarted. This system (BCU0) is standby.</b>
運用系が起動しました。このメッセージは、運用系が立ち上がらない種別ログ (Timeout was detected, mate system is not ready.) が出力された後に運用系が起動した場合に出力されます。 [対応] なし。					
64	R5	BCU	01300446	2314	<b>Other system restarted. This system (BCU1) is active.</b>
待機系が起動しました。このメッセージは、待機系が立ち上がらない種別ログ (Timeout was detected, mate system is not ready.) が出力された後に待機系が起動した場合に出力されます。 [対応] なし。					
65	R5	BCU	01300447	2314	<b>Other system restarted. This system (BCU1) is standby.</b>
運用系が起動しました。このメッセージは、運用系が立ち上がらない種別ログ (Timeout was detected, mate system is not ready.) が出力された後に運用系が起動した場合に出力されます。 [対応] なし。					
66	R5	BCU	01300448	2314	<b>Standby BCU installed. This system operated normally. This system (BCU0) is active.</b>
待機系 BCU ボードが実装されたことによって、正常運用になりました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
67	R5	BCU	01300449	2314	<b>Standby BCU installed. This system operated normally. This system (BCU1) is active.</b>
待機系 BCU ボードが実装されたことによって、正常運用になりました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
68	R5	BCU	01300452	2314	<b>Standby BCU (BCU0) recovered from error.</b>
待機系 BCU (BCU0 の CP 部) の障害が回復しました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
69	R5	BCU	01300453	2314	<b>Standby BCU (BCU1) recovered from error.</b>
待機系 BCU (BCU1 の CP 部) の障害が回復しました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					
70	R5	BCU	01300454	2314	<b>Standby BSU (BCU0) recovered from error.</b>
待機系 BSU (BCU0 の BSU) の障害が回復しました。 (本メッセージは運用系でだけ表示します) [対応] なし。					

### 3.7 基本制御モジュール

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
					内容
71	R5	BCU	01300455	2314	<b>Standby BSU (BCU1) recovered from error.</b>
<p>待機系 BSU (BCU1 の BSU) の障害が回復しました。                      (本メッセージは運用系でだけ表示します)                      [対応]                      なし。</p>					
72	R7	BCU	00020102	2301	<b>The temperature of BCU hardware returned to normal level (5 degree).</b>
<p>ハードウェアの温度が正常温度に戻りました。                      [対応]                      なし。</p>					
73	R7	BCU	00020103	2301	<b>The temperature of BCU hardware returned to normal level (40 degree).</b>
<p>ハードウェアの温度が正常温度に戻りました。                      [対応]                      なし。</p>					
74	R7	BCU	00020104	2301	<b>BCU hardware recovered to normal from high temperature(55 degree). However, be careful until it is becoming temperature of tolerance level.</b>
<p>ハードウェアの温度は、装置運用に支障をきたす高温値から回復しました。しかし、まだ許容範囲を上回る温度なので注意が必要です。                      [対応]                      1. 装置周辺の環境（通風，熱源の有無など）を確認し，改善してください。                      2. メインファンを確認し，障害があれば障害のあるファンを含むファンモジュールを交換してください。                      3. 上記 1，2 で回復しない場合，保守員に連絡してください。保守員はログ情報を支援部署へ送付してください。</p>					

## 3.8 パケットスイッチングモジュール【SB-7800S】

### 3.8.1 イベント発生部位 = PSU-1

イベント発生部位 = PSU-1 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-20 イベント発生部位 = PSU-1 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-1	80000009	3082	<b>HDC on PSU is updated.</b> 動作中の PSU-1 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。 [対応] 対応は不要です。
2	E3	PSU-1	80000012	3083	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b> PSU-1 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-1 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 [対応] 次回 PSU-1 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-1 ボードを交換してください。
3	E3	PSU-1	80000017	3082	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b> 運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-1 を再起動します。 [対応] 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。
4	E3	PSU-1	80000018	3082	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b> 運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-1 を再起動します。 [対応] 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。
5	E3	PSU-1	80000019	3082	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b> 運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-1 を再起動します。 [対応] 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E3	PSU-1	a1000001	3080	<b>Unable to use configured psu_resource pattern. It is controlled by psu_resource pattern of a default configuration.</b>
<p>本 PSU はコンフィグレーションにて指定された psu_resource ・ エントリ数の配分パターンでは動作しません。このため、デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンで動作します。デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」を参照してください。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show psu resource コマンドで設定されているエントリ数の配分パターンを確認し、実装 PSU パッケージに対応するコンフィグレーション (system psu_resource) を設定してください。詳細は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の表 3-2、表 3-3 および表 3-4 を参照してください。</li> <li>動作させたい psu_resource ・ エントリ数の配分パターンに対応する PSU パッケージに交換し、PSU を再起動してください。PSU の交換方法については「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>PSU パッケージ交換後、show psu resource コマンドで期待するエントリ数の配分パターンが設定されていることを確認してください。</li> </ol>					
7	E3	PSU-1	a4000508	3080	<b>Flow retrieval_mode_1 does not support.</b>
<p>本 PSU はフロー検出条件モード 1 を未サポートです。</p> <p>【対応】</p> <p>フロー検出条件モード 1 を使用する場合は、フロー検出条件モード 1 対応の PSU (PSU-1, PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					
8	E3	PSU-1	a4000509	3080	<b>UPC-RED does not support.</b>
<p>本 PSU は UPC-RED 機能をサポートしていません。</p> <p>【対応】</p> <p>UPC-RED 機能を使用する場合は、UPC-RED 機能対応の PSU (PSU-1, PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					
9	E3	PSU-1	a400050b	3080	<b>Flow retrieval_option_1 does not support.</b>
<p>本 PSU はフロー検出条件オプション 1 を未サポートです。</p> <p>【対応】</p> <p>フロー検出条件オプション 1 を使用する場合は、フロー検出条件オプション 1 対応の PSU (PSU-1/PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					
10	E8	PSU-1	80000007	3080	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>PSU-1 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-1 の復旧を行います。</p> <p>なお、NIF が close nif コマンドにより閉塞されていない状態で抜去・再挿入された場合に当障害が検出されることがあります。</p> <p>【対応】</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
11	E8	PSU-1	80000008	3081	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>PSU-1 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-1 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。</li> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
12	E8	PSU-1	80000013	3082	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-1 への動作確認に失敗しました。PSU-1 の復旧を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
13	E8	PSU-1	80000014	3082	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>PSU-1 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-1 の復旧を行います。</p> <p>【対応】</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.8.2 イベント発生部位 = PSU-2

イベント発生部位 = PSU-2 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-21 イベント発生部位 = PSU-2 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-2	80000009	3182	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の PSU-2 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。</p> <p>【対応】</p> <p>対応は不要です。</p>					
2	E3	PSU-2	80000012	3183	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
<p>PSU-2 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-2 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。</p> <p>【対応】</p> <p>次回 PSU-2 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-2 ボードを交換してください。</p>					
3	E3	PSU-2	80000017	3182	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-2 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。</li> </ol> <p>上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</p>					
4	E3	PSU-2	80000018	3182	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-2 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。</li> </ol> <p>synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E3	PSU-2	80000019	3182	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-2 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。</li> <li>待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。</li> <li>copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。</li> </ol> <p>待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。</p>					
6	E3	PSU-2	a1000002	3180	<b>Unable to use configured psu_resource pattern. It is controlled by psu_resource pattern of a default configuration.</b>
<p>本 PSU はコンフィグレーションにて指定された psu_resource ・ エントリ数の配分パターンでは動作しません。このため、デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンで動作します。デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」を参照してください。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>show psu resource コマンドで設定されているエントリ数の配分パターンを確認し、実装 PSU パッケージに対応するコンフィグレーション (system psu_resource) を設定してください。詳細は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の表 3-2, 表 3-3 および表 3-4 を参照してください。</li> <li>動作させたい psu_resource ・ エントリ数の配分パターンに対応する PSU パッケージに交換し、PSU を再起動してください。PSU の交換方法については「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>PSU パッケージ交換後、show psu resource コマンドで期待するエントリ数の配分パターンが設定されていることを確認してください。</li> </ol>					
7	E3	PSU-2	a4000508	3180	<b>Flow retrieval_mode_1 does not support.</b>
<p>本 PSU はフロー検出条件モード 1 を未サポートです。</p> <p>【対応】</p> <p>フロー検出条件モード 1 を使用する場合は、フロー検出条件モード 1 対応の PSU (PSU-1, PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					
8	E3	PSU-2	a4000509	3180	<b>UPC-RED does not support.</b>
<p>本 PSU は UPC-RED 機能をサポートしていません。</p> <p>【対応】</p> <p>UPC-RED 機能を使用する場合は、UPC-RED 機能対応の PSU (PSU-1, PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					
9	E3	PSU-2	a400050b	3180	<b>Flow retrieval_option_1 does not support.</b>
<p>本 PSU はフロー検出条件オプション 1 を未サポートです。</p> <p>【対応】</p> <p>フロー検出条件オプション 1 を使用する場合は、フロー検出条件オプション 1 対応の PSU (PSU-1/PSU-2 以外) に入れ替えてください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	E8	PSU-2	80000007	3180	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>PSU-2 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-2 の復旧を行います。</p> <p>なお、NIF が close nif コマンドにより閉塞されていない状態で抜去・再挿入された場合に当障害が検出されることがあります。</p> <p>[対応]</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
11	E8	PSU-2	80000008	3181	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>PSU-2 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-2 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。</li> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
12	E8	PSU-2	80000013	3182	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-2 への動作確認に失敗しました。PSU-2 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
13	E8	PSU-2	80000014	3182	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>PSU-2 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-2 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.8.3 イベント発生部位 = PSU-12

イベント発生部位 = PSU-12 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-22 イベント発生部位 = PSU-12 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-12	80000009	3382	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の PSU-12 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。</p> <p>[対応]</p> <p>対応は不要です。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
2	E3	PSU-12	80000012	3383	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b> PSU-12 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-12 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 【対応】 次回 PSU-12 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-12 ボードを交換してください。
3	E3	PSU-12	80000017	3382	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b> 運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-12 を再起動します。 【対応】 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。
4	E3	PSU-12	80000018	3382	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b> 運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-12 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。
5	E3	PSU-12	80000019	3382	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b> 運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-12 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。
6	E3	PSU-12	a1000004	3380	<b>Unable to use configured psu_resource pattern. It is controlled by psu_resource pattern of a default configuration.</b> 本 PSU はコンフィグレーションにて指定された psu_resource ・ エントリ数の配分パターンでは動作しません。このため、デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンで動作します。デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」を参照してください。 【対応】 1. show psu resource コマンドで設定されているエントリ数の配分パターンを確認し、実装 PSU パッケージに対応するコンフィグレーション (system psu_resource) を設定してください。詳細は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の表 3-2, 表 3-3 および表 3-4 を参照してください。 2. 動作させたい psu_resource ・ エントリ数の配分パターンに対応する PSU パッケージに交換し、PSU を再起動してください。PSU の交換方法については「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 3. PSU パッケージ交換後、show psu resource で期待するエントリ数の配分パターンが設定されていることを確認してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E8	PSU-12	80000007	3380	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>PSU-12 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-12 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
8	E8	PSU-12	80000008	3381	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>PSU-12 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-12 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。</li> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
9	E8	PSU-12	80000013	3382	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-12 への動作確認に失敗しました。PSU-12 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
10	E8	PSU-12	80000014	3382	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>PSU-12 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-12 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.8.4 イベント発生部位 = PSU-22

イベント発生部位 = PSU-22 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-23 イベント発生部位 = PSU-22 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-22	80000009	3482	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の PSU-22 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。</p> <p>[対応]</p> <p>対応は不要です。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
2	E3	PSU-22	80000012	3483	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b> PSU-22 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-22 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 【対応】 次回 PSU-22 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-22 ボードを交換してください。
3	E3	PSU-22	80000017	3482	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b> 運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-22 を再起動します。 【対応】 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。
4	E3	PSU-22	80000018	3482	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b> 運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-22 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。
5	E3	PSU-22	80000019	3482	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b> 運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-22 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。
6	E3	PSU-22	a1000005	3480	<b>Unable to use configured psu_resource pattern. It is controlled by psu_resource pattern of a default configuration.</b> 本 PSU はコンフィグレーションにて指定された psu_resource ・ エントリ数の配分パターンでは動作しません。このため、デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンで動作します。デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」を参照してください。 【対応】 1. show psu resource コマンドで設定されているエントリ数の配分パターンを確認し、実装 PSU パッケージに対応するコンフィグレーション (system psu_resource) を設定してください。詳細は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の表 3-2, 表 3-3 および表 3-4 を参照してください。 2. 動作させたい psu_resource ・ エントリ数の配分パターンに対応する PSU パッケージに交換し、PSU を再起動してください。PSU の交換方法については「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 3. PSU パッケージ交換後、show psu resource コマンドで期待するエントリ数の配分パターンが設定されていることを確認してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E8	PSU-22	80000007	3480	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>PSU-22 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-22 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
8	E8	PSU-22	80000008	3481	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>PSU-22 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-22 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。</li> <li>2. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>3. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
9	E8	PSU-22	80000013	3482	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-22 への動作確認に失敗しました。PSU-22 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
10	E8	PSU-22	80000014	3482	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>PSU-22 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-22 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.8.5 イベント発生部位 = PSU-33

イベント発生部位 = PSU-33 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-24 イベント発生部位 = PSU-33 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-33	80000009	3682	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の PSU-33 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。</p> <p>[対応]</p> <p>対応は不要です。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
2	E3	PSU-33	80000012	3683	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b> PSU-33 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-33 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 【対応】 次回 PSU-33 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-33 ボードを交換してください。
3	E3	PSU-33	80000017	3682	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b> 運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-33 を再起動します。 【対応】 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。
4	E3	PSU-33	80000018	3682	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b> 運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-33 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。
5	E3	PSU-33	80000019	3682	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b> 運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-33 を再起動します。 【対応】 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。
6	E8	PSU-33	80000007	3680	<b>PSU hardware failure detected.</b> PSU-33 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-33 の復旧を行います。 【対応】 PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。
7	E8	PSU-33	80000008	3681	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b> PSU-33 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-33 を再起動します。 【対応】 1. PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。 2. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E8	PSU-33	80000013	3682	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-33 への動作確認に失敗しました。PSU-33 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
9	E8	PSU-33	80000014	3682	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>PSU-33 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-33 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					

### 3.8.6 イベント発生部位 = PSU-43

イベント発生部位 = PSU-43 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-25 イベント発生部位 = PSU-43 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	PSU-43	80000009	3882	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の PSU-43 ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。</p> <p>[対応]</p> <p>対応は不要です。</p>					
2	E3	PSU-43	80000012	3883	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
<p>PSU-43 ハードウェアデペンデッドコードの PSU-43 フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。</p> <p>[対応]</p> <p>次回 PSU-43 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 PSU-43 ボードを交換してください。</p>					
3	E3	PSU-43	80000017	3882	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、PSU-43 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コンフィグレーションを変更した場合はコンフィグレーションコマンドの config save でコンフィグレーションをセーブしてください。</li> <li>2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なおコンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</li> </ol>					
4	E3	PSU-43	80000018	3882	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、PSU-43 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。</li> <li>2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E3	PSU-43	80000019	3882	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、PSU-43 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。</li> <li>待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。</li> <li>copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。</li> <li>待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。</li> </ol>					
6	E3	PSU-43	a1000008	3880	<b>Unable to use configured psu_resource pattern. It is controlled by psu_resource pattern of a default configuration.</b>
<p>本 PSU はコンフィグレーションにて指定された psu_resource ・ エントリ数の配分パターンでは動作しません。このため、デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンで動作します。デフォルトの psu_resource ・ エントリ数の配分パターンについては、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の psu_resource を参照してください。</p> <p>【対応】</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>運用コマンド show psu resource にて実際に設定されているエントリ数の配分パターンを確認し、実装 PSU パッケージに対応するコンフィグレーション (system psu_resource) を設定してください。詳細は、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.1 system」の psu_resource の表 3-2, 3-3, 3-4 を参照してください。</li> <li>動作させたい psu_resource ・ エントリ数の配分パターンに対応する PSU パッケージに交換し、PSU を再起動してください。PSU の交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。PSU パッケージ交換後、show psu resource コマンドで期待するエントリ数の配分パターンが設定されていることを確認してください。</li> </ol>					
7	E8	PSU-43	80000007	3880	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>PSU-43 のハードウェアの障害を検出しました。PSU-43 の復旧を行います。</p> <p>【対応】</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
8	E8	PSU-43	80000008	3881	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>PSU-43 の自己診断中に障害を検出しました。PSU-43 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <p>PSU ボードを交換して PSU を再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					
9	E8	PSU-43	80000013	3882	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から PSU-43 への動作確認に失敗しました。PSU-43 を再起動します。</p> <p>【対応】</p> <p>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
	内容				
10	E8	PSU-43	80000014	3882	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
	<p>PSU-43 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。PSU-43 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <p>ログ情報、コンフィグレーションファイル、<code>show tech-support</code> コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、PSU ダンプが採取されていた場合は、PSU ダンプも併せて保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および <code>show tech-support</code> コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</p>				

## 3.9 基本スイッチングモジュール【SB-5400S】

### 3.9.1 イベント発生部位 = BSU-C1

イベント発生部位 =BSU-C1 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-26 イベント発生部位 =BSU-C1 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	BSU-C1	A400000D	3080	<b>Premium does not support.</b> 本 BSU は重要パケット保護機能 (premium) をサポートしていません。 【対応】 重要パケット保護機能を使用する場合は、重要パケット保護機能対応の BSU (BSU-C1 以外) に入れ替えてください。
2	E8	BSU-C1	80000007	3080	<b>BSU hardware failure detected.</b> BSU-C1 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-C1 の復旧を行います。 【対応】 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。
3	E8	BSU-C1	80000008	3081	<b>BSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b> BSU-C1 の自己診断中に障害を検出しました。BSU-C1 を再起動します。 【対応】 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
4	E8	BSU-C1	80000013	3082	<b>BSU restarted due to the health check error detected.</b> CP から BSU-C1 への動作確認に失敗しました。BSU-C1 を再起動します。 【対応】 1. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
5	E8	BSU-C1	80000032	3082	<b>BSU restarted due to the hardware failure detected.</b> BSU-C1 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-C1 の復旧を行います。 【対応】 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および運用コマンド show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。

### 3.9.2 イベント発生部位 = BSU-S1

イベント発生部位 = BSU-S1 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-27 イベント発生部位 = BSU-S1 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	BSU-S1	A400000D	3180	<b>Premium does not support.</b> 本 BSU は重要パケット保護機能 (premium) をサポートしていません。 [対応] 重要パケット保護機能を使用する場合は、重要パケット保護機能対応の BSU (BSU-S1 以外) に入れ替えてください。
2	E8	BSU-S1	80000007	3180	<b>BSU hardware failure detected.</b> BSU-S1 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-S1 の復旧を行います。 [対応] 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。
3	E8	BSU-S1	80000008	3181	<b>BSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b> BSU-S1 の自己診断中に障害を検出しました。BSU-S1 を再起動します。 [対応] 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
4	E8	BSU-S1	80000013	3182	<b>BSU restarted due to the health check error detected.</b> CP から BSU-S1 への動作確認に失敗しました。BSU-S1 を再起動します。 [対応] 1. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。
5	E8	BSU-S1	80000032	3182	<b>BSU restarted due to the hardware failure detected.</b> BSU-S1 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-S1 の復旧を行います。 [対応] 1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。 2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および運用コマンド show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。

### 3.9.3 イベント発生部位 = BSU-C2

イベント発生部位 = BSU-C2 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-28 イベント発生部位 =BSU-C2 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E8	BSU-C2	80000007	3280	<b>BSU hardware failure detected.</b>
BSU-C2 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-C2 の復旧を行います。 【対応】					
1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。					
2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。					
2	E8	BSU-C2	80000008	3281	<b>BSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
BSU-C2 の自己診断中に障害を検出しました。BSU-C2 を再起動します。 【対応】					
1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。					
2. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
3. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					
3	E8	BSU-C2	80000013	3282	<b>BSU restarted due to the health check error detected.</b>
CP から BSU-C2 への動作確認に失敗しました。BSU-C2 を再起動します。 【対応】					
1. BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
2. 保守員は BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					
4	E8	BSU-C2	80000032	3282	<b>BSU restarted due to the hardware failure detected.</b>
BSU-C2 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-C2 の復旧を行います。 【対応】					
1. BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。					
2. ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また、BSU ダンプが採取されていた場合は、BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および運用コマンド show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
3. 保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。					

### 3.9.4 イベント発生部位 = BSU-S2

イベント発生部位 =BSU-S2 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-29 イベント発生部位 =BSU-S2 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E8	BSU-S2	80000007	3380	<b>BSU hardware failure detected.</b>
<p>BSU-S2 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-S2 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。</li> <li>ログ情報, コンフィグレーションファイル, show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また, BSU ダンプが採取されていた場合は, BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
2	E8	BSU-S2	80000008	3381	<b>BSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>BSU-S2 の自己診断中に障害を検出しました。BSU-S2 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。</li> <li>BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイル, show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
3	E8	BSU-S2	80000013	3382	<b>BSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から BSU-S2 への動作確認に失敗しました。BSU-S2 を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイル, show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルの収集方法およびコマンド show tech-support については, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
4	E8	BSU-S2	80000032	3382	<b>BSU restarted due to the hardware failure detected.</b>
<p>BSU-S2 のハードウェアの障害を検出しました。BSU-S2 の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>BSU ボードを交換して BSU を再起動してください。</li> <li>ログ情報, コンフィグレーションファイル, show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。また, BSU ダンプが採取されていた場合は, BSU ダンプも併せて保守員に渡してください。BSU ダンプ, ログ情報, コンフィグレーションファイルの収集方法および運用コマンド show tech-support コマンドについては, 「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

## 3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

### 3.10.1 イベント発生部位 = NE1GSHP-4S

イベント発生部位 = NE1GSHP-4S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-30 イベント発生部位 = NE1GSHP-4S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1GSHP-4S	90205010	5450	<b>NIF dose not support legacy shaper.</b>
この NIF はレガシーシェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対する構造定義からレガシーシェーパ情報を削除してください。					
2	E3	NE1GSHP-4S	90205013	5450	<b>NIF does not support MAC Address of each VLAN.</b>
この NIF は VLAN ごと MAC アドレスをサポートしていません。 [対応] 該当回線は VLAN の MAC アドレスとして、コンフィグレーションコマンドの <code>vlan-mac-prefix</code> で指定した VLAN ごと MAC アドレスを使用できません。該当回線を使用する VLAN のコンフィグレーションから VLAN の MAC アドレス ( <code>vlan-mac</code> ) を削除するか、または、VLAN ごと MAC アドレスを使用する VLAN では該当回線を使用しないようネットワーク構成を見直してください。					
3	E3	NE1GSHP-4S	90205014	5450	<b>The maximum frame length of jumbo frame exceeds the effective value of this NIF.</b>
ジャンボフレーム最大フレーム長がこの NIF の有効な値を超過しています。 [対応] 該当回線は、コンフィグレーションで設定したジャンボフレーム最大フレーム長で動作せず、該当 NIF で有効なジャンボフレーム最大フレーム長で動作します。該当回線に対するコンフィグレーションのジャンボフレーム最大フレーム長を見直してください。					
4	E3	NE1GSHP-4S	a4000004	5450	<b>NIF does not support mirror port.</b>
この NIF は Port-mirroring 機能のミラーポートとしての運用をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF のポートに対して定義した <code>port-mirroring</code> コンフィグレーションのミラーポート情報を他の NIF のポートへ変更するか、該当 NIF のポートをミラーポートとして定義した <code>port-mirroring</code> コンフィグレーションを削除してください。					
5	E3	NE1GSHP-4S	a400000c	5440	<b>NIF does not support queue-length.</b>
NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E6	NE1GSHP-4 S	90202000	5440	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
7	E6	NE1GSHP-4 S	90202001	5450	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	NE1GSHP-4 S	90204000	5440	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF を起動しましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NE1GSHP-4 S	90204001	5450	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いましたが、回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	NE1GSHP-4 S	90203000	5440	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
11	R6	NE1GSHP-4 S	90203001	5450	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF は回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

## 3.10.2 イベント発生部位 = NE10G-1ER

イベント発生部位 = NE10G-1ER の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-31 イベント発生部位 = NE10G-1ER の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE10G-1ER	90205000	5550	<b>NIF does not support shaper.</b> NIFはアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。
2	E3	NE10G-1ER	a400000c	5540	<b>NIF does not support queue-length.</b> NIFは「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。
3	E3	NE10G-1ER	a400000e	5550	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b> 設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
4	E3	NE10G-1ER	a400000f	5550	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b> 設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
5	E6	NE10G-1ER	90202000	5540	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
6	E6	NE10G-1ER	90202001	5550	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NE10G-1ER	90204000	5540	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFの再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	NE10G-1ER	90204001	5550	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	R6	NE10G-1ER	90203000	5540	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
10	R6	NE10G-1ER	90203001	5550	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

### 3.10.3 イベント発生部位 = NE10G-1LW

イベント発生部位 = NE10G-1LW の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-32 イベント発生部位 = NE10G-1LW の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE10G-1LW	90205000	5650	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NE10G-1LW	a400000c	5640	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
3	E3	NE10G-1LW	a400000e	5650	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。  【対応】  設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
4	E3	NE10G-1LW	a400000f	5650	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。  【対応】  指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
5	E6	NE10G-1LW	90202000	5640	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したため、再起動を行いました。  【対応】  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
6	E6	NE10G-1LW	90202001	5650	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したため、回線部分の再起動を行いました。  【対応】  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
7	E6	NE10G-1LW	90204000	5640	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。  【対応】  1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
8	E6	NE10G-1LW	90204001	5650	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いましたが、回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。  【対応】  1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
9	R6	NE10G-1LW	90203000	5640	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					
10	R6	NE10G-1LW	90203001	5650	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.10.4 イベント発生部位 = NE10G-1EW

イベント発生部位 = NE10G-1EW の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-33 イベント発生部位 = NE10G-1EW の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE10G-1EW	90205000	5750	<b>NIF does not support shaper.</b>
NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。					
2	E3	NE10G-1EW	a400000c	5740	<b>NIF does not support queue-length.</b>
NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。					
3	E3	NE10G-1EW	a400000e	5750	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
4	E3	NE10G-1EW	a400000f	5750	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
5	E6	NE10G-1EW	90202000	5740	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E6	NE10G-1EW	90202001	5750	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
7	E6	NE10G-1EW	90204000	5740	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	NE10G-1EW	90204001	5750	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	R6	NE10G-1EW	90203000	5740	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
10	R6	NE10G-1EW	90203001	5750	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.10.5 イベント発生部位 = NE1GSHP-8S

イベント発生部位 = NE1GSHP-8S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-34 イベント発生部位 =NE1GSHP-8S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1GSHP-8S	90205010	5950	<b>NIF does not support legacy shaper.</b>
この NIF はレガシーシェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからレガシーシェーパ情報を削除してください。					
2	E3	NE1GSHP-8S	90205014	5950	<b>The maximum frame length of jumbo frame exceeds the effective value of this NIF.</b>
ジャンボフレーム最大フレーム長がこの NIF の有効な値を超過しています。 [対応] 該当回線は、コンフィグレーションで設定したジャンボフレーム最大フレーム長で動作せず、該当 NIF で有効なジャンボフレーム最大フレーム長で動作します。該当回線に対するコンフィグレーションのジャンボフレーム最大フレーム長を見直してください。					
3	E3	NE1GSHP-8S	a4000004	5950	<b>NIF does not support mirror port.</b>
この NIF は Port-mirroring 機能のミラーポートとしての運用をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF のポートに対して定義した port-mirroring コンフィグレーションのミラーポート情報を他の NIF のポートへ変更するか、該当 NIF のポートをミラーポートとして定義した port-mirroring コンフィグレーションを削除してください。					
4	E6	NE1GSHP-8S	90202000	5940	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
5	E6	NE1GSHP-8S	90202001	5950	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					
6	E6	NE1GSHP-8S	90204000	5940	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
NIF を起動しましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。 [対応] 1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NE1GSHP-8S	90204001	5950	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
8	R6	NE1GSHP-8S	90203000	5940	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
9	R6	NE1GSHP-8S	90203001	5950	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.10.6 イベント発生部位 = NE10G-1RX

イベント発生部位 = NE10G-1RX の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-35 イベント発生部位 = NE10G-1RX の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE10G-1RX	90205000	6050	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。            [対応]            該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NE10G-1RX	a400000c	6040	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。            [対応]            該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
3	E3	NE10G-1RX	a400000e	6050	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
4	E3	NE10G-1RX	a400000f	6050	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
5	E6	NE10G-1RX	90202000	6040	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
6	E6	NE10G-1RX	90202001	6050	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
7	E6	NE10G-1RX	90204000	6040	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF を起動しましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
8	E6	NE10G-1RX	90204001	6050	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
9	R6	NE10G-1RX	90203000	6040	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	R6	NE10G-1RX	90203001	6050	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.10.7 イベント発生部位 = NE1G-48T

イベント発生部位 = NE1G-48T の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-36 イベント発生部位 = NE1G-48T の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1G-48T	90205000	6150	<b>NIF does not support shaper.</b>
NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。					
2	E3	NE1G-48T	90205011	6150	<b>NIF does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
NIF はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。					
3	E3	NE1G-48T	90205012	6150	<b>NIF does not support rate_limit.</b>
NIF はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。					
4	E3	NE1G-48T	90205017	6150	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b>
この NIF は定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。					
5	E3	NE1G-48T	a400000c	6140	<b>NIF does not support queue-length.</b>
NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。					
6	E3	NE1G-48T	a4000014	6150	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
回線はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。					
7	E3	NE1G-48T	a4000015	6150	<b>Line does not support rate_limit.</b>
回線はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NE1G-48T	90202000	6140	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NE1G-48T	90202001	6150	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。</li> </ol>					
10	E6	NE1G-48T	90204000	6140	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
11	E6	NE1G-48T	90204001	6150	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
12	R6	NE1G-48T	90203000	6140	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
13	R6	NE1G-48T	90203001	6150	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

## 3.10.8 イベント発生部位 = NE1G-12SA

イベント発生部位 = NE1G-12SA の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-37 イベント発生部位 = NE1G-12SA の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1G-12SA	90205000	6250	<b>NIF does not support shaper.</b> NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。
2	E3	NE1G-12SA	a400000c	6240	<b>NIF does not support queue-length.</b> NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。
3	E3	NE1G-12SA	a400000e	6250	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b> 設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
4	E3	NE1G-12SA	a400000f	6250	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b> 設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
5	E6	NE1G-12SA	90202000	6240	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
6	E6	NE1G-12SA	90202001	6250	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NE1G-12SA	90204000	6240	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFの再起動を行いました。NIFボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIFボードを交換してNIFを再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生したSB-7800Sボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	NE1G-12SA	90204001	6250	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIFボードを交換して再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生したSB-7800Sボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	R6	NE1G-12SA	90203000	6240	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
10	R6	NE1G-12SA	90203001	6250	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

### 3.10.9 イベント発生部位 = NE1G-12TA

イベント発生部位 = NE1G-12TA の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-38 イベント発生部位 = NE1G-12TA の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1G-12TA	90205000	6350	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIFはアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NE1G-12TA	90205001	6350	<b>10BASE-T half does not support port rate limiting feature.</b>
<p>10BASE-T の半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。</p> <p>[対応]</p> <p>10BASE-T の全二重設定に変更してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
3	E3	NE1G-12TA	90205002	6350	<b>10BASE-T half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
10BASE-Tの半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 10BASE-Tの全二重設定に変更してください。					
4	E3	NE1G-12TA	90205004	6350	<b>100BASE-TX half does not support port rate limiting feature.</b>
100BASE-TXの半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 100BASE-TXの全二重設定に変更してください。					
5	E3	NE1G-12TA	90205005	6350	<b>100BASE-TX half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
100BASE-TXの半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 100BASE-TXの全二重設定に変更してください。					
6	E3	NE1G-12TA	a400000c	6340	<b>NIF does not support queue-length.</b>
NIFは「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当NIFに対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。					
7	E3	NE1G-12TA	a400000e	6350	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
8	E3	NE1G-12TA	a400000f	6350	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
9	E6	NE1G-12TA	90202000	6340	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
NIFボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合はNIFボードを交換してNIFを再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生したSB-7800Sボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよびshow tech-supportコマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法およびshow tech-supportコマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	E6	NE1G-12TA	90202001	6350	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
11	E6	NE1G-12TA	90204000	6340	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
12	E6	NE1G-12TA	90204001	6350	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
13	R6	NE1G-12TA	90203000	6340	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。  [対応]  なし。</p>					
14	R6	NE1G-12TA	90203001	6350	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。  [対応]  なし。</p>					

### 3.10.10 イベント発生部位 = NE1G-6GA

イベント発生部位 = NE1G-6GA の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-39 イベント発生部位 =NE1G-6GA の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NE1G-6GA	90205000	6450	<b>NIF does not support shaper.</b> NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。
2	E3	NE1G-6GA	a400000c	6440	<b>NIF does not support queue-length.</b> NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。
3	E3	NE1G-6GA	a400000e	6450	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b> 設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
4	E3	NE1G-6GA	a400000f	6450	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b> 設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドリファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
5	E6	NE1G-6GA	90202000	6440	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
6	E6	NE1G-6GA	90202001	6450	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
7	E6	NE1G-6GA	90204000	6440	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b> NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。 [対応] 1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NE1G-6GA	90204001	6450	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。 [対応]</p> <p>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</p> <p>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
9	R6	NE1G-6GA	90203000	6440	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。</p>					
10	R6	NE1G-6GA	90203001	6450	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。</p>					

### 3.10.11 イベント発生部位 = NEMX-12

イベント発生部位 = NEMX-12 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-40 イベント発生部位 = NEMX-12 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NEMX-12	90205000	6850	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NEMX-12	90205001	6850	<b>10BASE-T half does not support port rate limiting feature.</b>
<p>10BASE-T の半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 10BASE-T の全二重設定に変更してください。</p>					
3	E3	NEMX-12	90205002	6850	<b>10BASE-T half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
<p>10BASE-T の半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 10BASE-T の全二重設定に変更してください。</p>					
4	E3	NEMX-12	90205004	6850	<b>100BASE-TX half does not support port rate limiting feature.</b>
<p>100BASE-TX の半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 100BASE-TX の全二重設定に変更してください。</p>					

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E3	NEMX-12	90205005	6850	<b>100BASE-TX half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
<p>100BASE-TX の半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。                      [対応]                      100BASE-TX の全二重設定に変更してください。</p>					
6	E3	NEMX-12	a400000c	6840	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。                      [対応]                      該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
7	E3	NEMX-12	a400000e	6850	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。                      [対応]                      設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
8	E3	NEMX-12	a400000f	6850	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。                      [対応]                      指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
9	E6	NEMX-12	90202000	6840	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したため、再起動を行いました。                      [対応]                      1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。                      2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
10	E6	NEMX-12	90202001	6850	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したため、回線部分の再起動を行いました。                      [対応]                      1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。                      2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
11	E6	NEMX-12	90204000	6840	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。                      [対応]                      1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。                      2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
12	E6	NEMX-12	90204001	6850	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <p>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</p> <p>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
13	R6	NEMX-12	90203000	6840	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
14	R6	NEMX-12	90203001	6850	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.10.12 イベント発生部位 = S33-10G4RX(PSU 部)

イベント発生部位 = S33-10G4RX (PSU 部) の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-41 イベント発生部位 = S33-10G4RX (PSU 部) の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	S33-10G4RX	80000009	6982	<b>HDC on PSU is updated.</b>
<p>動作中の S33-10G4RX ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。            [対応]            対応は不要です。</p>					
2	E3	S33-10G4RX	80000012	6983	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
<p>S33-10G4RX ハードウェアデペンデッドコードの S33-10G4RX フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。            [対応]            次回 S33-10G4RX 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合、該当 S33-10G4RX ボードを交換してください。</p>					
3	E3	S33-10G4RX	80000017	6982	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、S33-10G4RX を再起動します。            [対応]</p> <p>1. コンフィグレーションを変更した場合はコンフィグレーションコマンド config save でコンフィグレーションをセーブしてください。</p> <p>2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用して、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なお、コンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
4	E3	S33-10G4R X	80000018	6982	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、S33-10G4RX を再起動します。 【対応】 1. 運用系から synchronize コマンド（「運用コマンドレファレンス Vol.1 6. ソフトウェア管理」を参照）を実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンド（「運用コマンドレファレンス Vol.1 10. 装置管理」を参照）を実行し、待機系を再起動してください。					
5	E3	S33-10G4R X	80000019	6982	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、S33-10G4RX を再起動します。 【対応】 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記2で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。					
6	E8	S33-10G4R X	80000007	6980	<b>PSU hardware failure detected.</b>
S33-10G4RX のハードウェアの障害を検出しました。S33-10G4RX の復旧を行います。 【対応】 1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF を再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					
7	E8	S33-10G4R X	80000008	6981	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
S33-10G4RX の自己診断中に障害を検出しました。S33-10G4RX を再起動します。 【対応】 1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF を再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					
8	E8	S33-10G4R X	80000013	6982	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
CP から S33-10G4RX への動作確認に失敗しました。S33-10G4RX を再起動します。 【対応】 1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
9	E8	S33-10G4RX	80000014	6982	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>S33-10G4RX 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。S33-10G4RX の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

### 3.10.13 イベント発生部位 = S33-10G4RX(NIF 部)

イベント発生部位 = S33-10G4RX (NIF 部) の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-42 イベント発生部位 = S33-10G4RX (NIF 部) の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	S33-10G4RX	90205000	6950	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	S33-10G4RX	a400000c	6940	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
3	E3	S33-10G4RX	a400000e	6950	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。</p> <p>[対応]</p> <p>設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
4	E3	S33-10G4RX	a400000f	6950	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。</p> <p>[対応]</p> <p>指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
5	E3	S33-10G4RX	a4000010	6950	<b>NIF does not support transmit and both of port mirroring function.</b>
<p>この NIF は送信および送受信フレームのポートミラーリング機能をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当するポートミラーリング情報を削除するか、該当するモニタポートの監視トラフィック方向を受信に変更してください。</p>					

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E6	S33-10G4R X	90202000	6940	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
7	E6	S33-10G4R X	90202001	6950	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	S33-10G4R X	90204000	6940	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	S33-10G4R X	90204001	6950	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	S33-10G4R X	90203000	6940	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
11	R6	S33-10G4R X	90203001	6950	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.10.14 イベント発生部位 = S12-1G48T

イベント発生部位 =S12-1G48T の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-43 イベント発生部位 =S12-1G48T の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	S12-1G48T	80000009	6582	<b>HDC on PSU is updated.</b>
動作中の S12-1G48T ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。 [対応] 対応は不要です。					
2	E3	S12-1G48T	80000012	6583	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
S12-1G48T ハードウェアデペンデッドコードの S12-1G48T フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 [対応] 次回 S12-1G48T 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合は、該当 S12-1G48T ボードを交換してください。					
3	E3	S12-1G48T	80000017	6582	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、S12-1G48T を再起動します。 [対応] 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なお、コンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。					
4	E3	S12-1G48T	80000018	6582	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、S12-1G48T を再起動します。 [対応] 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E3	S12-1G48T	80000019	6582	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
<p>運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、S12-1G48Tを再起動します。                      [対応]                      1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。                      2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。                      3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。                      4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。</p>					
6	E3	S12-1G48T	90205000	6550	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。                      [対応]                      該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
7	E3	S12-1G48T	90205001	6550	<b>10BASE-T half does not support port rate limiting feature.</b>
<p>10BASE-T の半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。                      [対応]                      10BASE-T の全二重設定に変更してください。</p>					
8	E3	S12-1G48T	90205002	6550	<b>10BASE-T half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
<p>10BASE-T の半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。                      [対応]                      10BASE-T の全二重設定に変更してください。</p>					
9	E3	S12-1G48T	90205004	6550	<b>100BASE-TX half does not support port rate limiting feature.</b>
<p>100BASE-TX の半二重設定の場合、ポート帯域制御をサポートしません。                      [対応]                      100BASE-TX の全二重設定に変更してください。</p>					
10	E3	S12-1G48T	90205005	6550	<b>100BASE-TX half (auto) does not support port rate limiting feature.</b>
<p>100BASE-TX の半二重設定 (auto) の場合、ポート帯域制御をサポートしません。                      [対応]                      100BASE-TX の全二重設定に変更してください。</p>					
11	E3	S12-1G48T	a400000c	6540	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。                      [対応]                      該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
12	E3	S12-1G48T	a400000e	6550	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。                      [対応]                      設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
13	E3	S12-1G48T	a400000f	6550	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
14	E3	S12-1G48T	a4000010	6550	<b>Unable to use port mirroring function because combination setting of port unjustified.</b>
<p>モニタポート（送信）とミラーポートの組み合わせが不正であるため、ポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が使用できません。  [対応]  該当するモニタポート（送信）もしくはミラーポートをポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が有効となるポートに変更するか、該当するポートミラーリング情報を削除してください。ポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が有効となるポートの組み合わせについては「解説書 Vol.2 12. ポートミラーリング」を参照してください。</p>					
15	E6	S12-1G48T	90202000	6540	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
16	E6	S12-1G48T	90202001	6550	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
17	E6	S12-1G48T	90204000	6540	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。  [対応]  1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
18	E6	S12-1G48T	90204001	6550	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
19	E8	S12-1G48T	80000007	6580	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>S12-1G48T のハードウェアの障害を検出しました。S12-1G48T の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
20	E8	S12-1G48T	80000008	6581	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>S12-1G48T の自己診断中に障害を検出しました。S12-1G48T を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
21	E8	S12-1G48T	80000013	6582	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から S12-1G48T への動作確認に失敗しました。S12-1G48T を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
22	E8	S12-1G48T	80000014	6582	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>S12-1G48T 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。S12-1G48T の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
23	R6	S12-1G48T	90203000	6540	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
24	R6	S12-1G48T	90203001	6550	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.10.15 イベント発生部位 = S12-1G48S

イベント発生部位 =S12-1G48S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-44 イベント発生部位 =S12-1G48S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	S12-1G48S	80000009	6682	<b>HDC on PSU is updated.</b>
動作中の S12-1G48S ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。 [対応] 対応は不要です。					
2	E3	S12-1G48S	80000012	6683	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
S12-1G48S ハードウェアデペンデッドコードの S12-1G48S フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 [対応] 次回 S12-1G48S 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合は、該当 S12-1G48S ボードを交換してください。					
3	E3	S12-1G48S	80000017	6682	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、S12-1G48S を再起動します。 [対応] 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なお、コンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。					
4	E3	S12-1G48S	80000018	6682	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、S12-1G48S を再起動します。 [対応] 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					
5	E3	S12-1G48S	80000019	6682	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、S12-1G48S を再起動します。 [対応] 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。					

3.10 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-7800S】

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E3	S12-1G48S	90205000	6650	<b>NIF does not support shaper.</b> NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。
7	E3	S12-1G48S	a400000c	6640	<b>NIF does not support queue-length.</b> NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。
8	E3	S12-1G48S	a400000e	6650	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b> 設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
9	E3	S12-1G48S	a400000f	6650	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b> 設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。
10	E3	S12-1G48S	a4000010	6650	<b>Unable to use port mirroring function because combination setting of port unjustified.</b> モニタポート（送信）とミラーポートの組み合わせが不正であるため、ポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が使用できません。 [対応] 該当するモニタポート（送信）もしくはミラーポートをポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が有効となるポートに変更するか、該当するポートミラーリング情報を削除してください。ポートミラーリング機能（送信フレームのミラーリング）が有効となるポートの組み合わせについては「解説書 Vol.2 12. ポートミラーリング」を参照してください。
11	E6	S12-1G48S	90202000	6640	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
12	E6	S12-1G48S	90202001	6650	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
13	E6	S12-1G48S	90204000	6640	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
14	E6	S12-1G48S	90204001	6650	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
15	E8	S12-1G48S	80000007	6680	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>S12-1G48S のハードウェアの障害を検出しました。S12-1G48S の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
16	E8	S12-1G48S	80000008	6681	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>S12-1G48S の自己診断中に障害を検出しました。S12-1G48S を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
17	E8	S12-1G48S	80000013	6682	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から S12-1G48S への動作確認に失敗しました。S12-1G48S を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
18	E8	S12-1G48S	80000014	6682	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
S12-1G48S 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。S12-1G48S の復旧を行います。 [対応] 1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。					
19	R6	S12-1G48S	90203000	6640	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					
20	R6	S12-1G48S	90203001	6650	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.10.16 イベント発生部位 = S22-10G4RX

イベント発生部位 = S22-10G4RX の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-45 イベント発生部位 = S22-10G4RX の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	S22-10G4RX	80000009	6782	<b>HDC on PSU is updated.</b>
動作中の S22-10G4RX ハードウェアデペンデッドコードを自動更新します。 [対応] 対応は不要です。					
2	E3	S22-10G4RX	80000012	6783	<b>Failed in copying HDC on PSU to the flash memory.</b>
S22-10G4RX ハードウェアデペンデッドコードの S22-10G4RX フラッシュメモリへのコピーに失敗しました。 [対応] 次回 S22-10G4RX 起動に時間がかかりますが、運用には影響ありません。このログメッセージが頻繁に出力される場合は、該当 S22-10G4RX ボードを交換してください。					
3	E3	S22-10G4RX	80000017	6782	<b>PSU restarted due to the difference in configuration between active and standby.</b>
運用系と待機系のコンフィグレーションが不一致のため、S22-10G4RX を再起動します。 [対応] 1. コンフィグレーションを変更した場合は、コンフィグレーションコマンドの save (write) でコンフィグレーションをセーブしてください。 2. 上記以外の場合、copy startup-config コマンドを使用し、スタートアップコンフィグレーションファイルを待機系現用 MC にコピーしてください。なお、コンソールは運用系の BCU に接続しログインしてください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
4	E3	S22-10G4RX	80000018	6782	<b>PSU restarted due to the difference in license key between active and standby.</b>
運用系と待機系のライセンスキー情報が不一致のため、S22-10G4RX を再起動します。 [対応] 1. 運用系から synchronize コマンドを実行し、運用系と待機系のライセンスキー情報を一致させてください。 2. synchronize コマンドが終了した後、運用系から reload コマンドを実行し、待機系を再起動してください。					
5	E3	S22-10G4RX	80000019	6782	<b>PSU restarted due to the difference in software version between active and standby.</b>
運用系と待機系のソフトウェアバージョンが不一致のため、S22-10G4RX を再起動します。 [対応] 1. 運用系から reload stop standby コマンドを実行し、待機系のパッケージステータス LED 黄点灯になるのを確認してから待機系の MC を取り外してください。 2. 待機系から取り外した MC を運用系の予備 MC スロットに挿した後、運用系で copy mc コマンドを実行してください。 3. copy mc コマンドが終了した後、set mc disable secondary コマンドを実行して上記 2 で挿した MC を取り外し、待機系に再度挿し直してください。 4. 待機系のリセットボタンを押して、待機系を再起動してください。					
6	E3	S22-10G4RX	90205000	6750	<b>NIF does not support shaper.</b>
NIF はアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。					
7	E3	S22-10G4RX	a400000c	6740	<b>NIF does not support queue-length.</b>
NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。					
8	E3	S22-10G4RX	a400000e	6750	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
9	E3	S22-10G4RX	a400000f	6750	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。 [対応] 指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。					
10	E3	S22-10G4RX	a4000010	6750	<b>NIF does not support transmit and both of port mirroring function.</b>
この NIF は送信および送受信フレームのポートミラーリング機能をサポートしていません。 [対応] 該当するポートミラーリング情報を削除するか、該当するモニタポートの監視トラフィック方向を受信に変更してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
11	E6	S22-10G4RX	90202000	6740	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
12	E6	S22-10G4RX	90202001	6750	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
13	E6	S22-10G4RX	90204000	6740	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
14	E6	S22-10G4RX	90204001	6750	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して再起動してください。PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
15	E8	S22-10G4RX	80000007	6780	<b>PSU hardware failure detected.</b>
<p>S22-10G4RX のハードウェアの障害を検出しました。S22-10G4RX の復旧を行います。  [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.1 障害情報の取得」を参照してください。</li> <li>保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
16	E8	S22-10G4RX	80000008	6781	<b>PSU restarted due to its hardware failure detected during the self check.</b>
<p>S22-10G4RX の自己診断中に障害を検出しました。S22-10G4RX を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを交換して PSU 内蔵型高密度ポート NIF ボードを再起動してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.1 障害情報の取得」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
17	E8	S22-10G4RX	80000013	6782	<b>PSU restarted due to the health check error detected.</b>
<p>CP から S22-10G4RX への動作確認に失敗しました。S22-10G4RX を再起動します。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.1 障害情報の取得」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
18	E8	S22-10G4RX	80000014	6782	<b>HDC on PSU failure detected.</b>
<p>S22-10G4RX 上のハードウェアデペンデッドコード障害を検出しました。S22-10G4RX の復旧を行います。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイル、show tech-support コマンドで収集した情報を保守員に渡してください。PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの収集方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.1 障害情報の取得」を参照してください。</li> <li>2. 保守員は PSU ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。</li> </ol>					
19	R6	S22-10G4RX	90203000	6740	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
20	R6	S22-10G4RX	90203001	6750	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

## 3.11 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-5400S】

### 3.11.1 イベント発生部位 = NF1G-6G

イベント発生部位 =NF1G-6G の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-46 イベント発生部位 =NF1G-6G の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NF1G-6G	a400000e	5150	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
2	E3	NF1G-6G	a400000f	5150	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
3	E6	NF1G-6G	90202000	5140	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
4	E6	NF1G-6G	90202001	5150	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
5	E6	NF1G-6G	90204000	5140	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					



項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
6	E6	NF1G-6G	90204001	5150	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。 [対応]</p> <p>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</p> <p>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
7	R6	NF1G-6G	90203000	5140	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。</p>					
8	R6	NF1G-6G	90203001	5150	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。</p>					

### 3.11.2 イベント発生部位 = NF1G-48T

イベント発生部位 =NF1G-48T の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-47 イベント発生部位 =NF1G-48T の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NF1G-48T	90205011	5250	<b>NIF does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
<p>NIF はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。</p>					
2	E3	NF1G-48T	90205012	5250	<b>NIF does not support rate_limit.</b>
<p>NIF はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。</p>					
3	E3	NF1G-48T	90205017	5250	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b>
<p>この NIF は定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。</p>					
4	E3	NF1G-48T	a4000014	5250	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
<p>回線はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
5	E3	NF1G-48T	a4000015	5250	<b>Line does not support rate_limit.</b>
<p>回線はポート帯域制御をサポートしません。            [対応]            該当回線に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。</p>					
6	E6	NF1G-48T	90202000	5240	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
7	E6	NF1G-48T	90202001	5250	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]            1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。            NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。</p>					
8	E6	NF1G-48T	90204000	5240	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
9	E6	NF1G-48T	90204001	5250	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]            1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。            2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
10	R6	NF1G-48T	90203000	5240	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
11	R6	NF1G-48T	90203001	5250	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
回線部分のハードウェア障害から回復しました。 [対応] なし。					

### 3.11.3 イベント発生部位 = NF1G-32S

イベント発生部位 =NF1G-32S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-48 イベント発生部位 =NF1G-32S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NF1G-32S	90205011	5350	<b>NIF does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
NIFはキューモード情報のLLQ+3WFQをサポートしません。 [対応] 該当NIFに対するコンフィグレーションからQoSキューリスト情報のLLQ+3WFQ情報を削除してください。					
2	E3	NF1G-32S	90205012	5350	<b>NIF does not support rate_limit.</b>
NIFはポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当NIFに対するコンフィグレーションからQoSインタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。					
3	E3	NF1G-32S	90205017	5350	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b>
このNIFは定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。 [対応] 該当NIFに対するコンフィグレーションからQoSインタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。					
4	E3	NF1G-32S	a4000014	5350	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
回線はキューモード情報のLLQ+3WFQをサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションからQoSキューリスト情報のLLQ+3WFQ情報を削除してください。					
5	E3	NF1G-32S	a4000015	5350	<b>Line does not support rate_limit.</b>
回線はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションからQoSインタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。					
6	E6	NF1G-32S	90202000	5340	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
NIFボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合はNIFボードを交換してNIFを再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生したSB-5400Sボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。 2. NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよびshow tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法およびshow tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NF1G-32S	90202001	5350	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。</li> </ol>					
8	E6	NF1G-32S	90204000	5340	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NF1G-32S	90204001	5350	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	NF1G-32S	90203000	5340	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
11	R6	NF1G-32S	90203001	5350	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.11.4 イベント発生部位 = NFMX-44

イベント発生部位 = NFMX-44 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-49 イベント発生部位 =NFMX-44 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NFMX-44	90205011	5450	<b>NIF does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b> NIF はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。
2	E3	NFMX-44	90205012	5450	<b>NIF does not support rate_limit.</b> NIF はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。
3	E3	NFMX-44	90205017	5450	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b> この NIF は定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。
4	E3	NFMX-44	a4000014	5450	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b> 回線はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。
5	E3	NFMX-44	a4000015	5450	<b>Line does not support rate_limit.</b> 回線はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。
6	E6	NFMX-44	90202000	5440	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
7	E6	NFMX-44	90202001	5450	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NFMX-44	90204000	5440	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFの再起動を行いました。NIFボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIFボードを交換してNIFを再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生したSB-5400Sボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>2. NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよびshow tech-supportコマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法およびshow tech-supportコマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NFMX-44	90204001	5450	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIFボードを交換して再起動してください。NIFボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生したSB-5400Sボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>2. NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよびshow tech-supportコマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIFダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法およびshow tech-supportコマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	NFMX-44	90203000	5440	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
11	R6	NFMX-44	90203001	5450	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

### 3.11.5 イベント発生部位 = NFMX-34

イベント発生部位 = NFMX-34 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-50 イベント発生部位 = NFMX-34 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NFMX-34	90205017	5650	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b>
<p>このNIFは定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。</p> <p>[対応]</p> <p>該当NIFに対するコンフィグレーションからQoSインタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。</p>					
2	E3	NFMX-34	90205020	5650	<b>Line does not support 10BASE-T half.</b>
<p>回線は10BASE-Tの半二重をサポートしていません。</p> <p>[対応]</p> <p>該当回線に対するコンフィグレーションのセグメント規格を10BASE-T半二重/100BASE-TX半二重以外に変更してください。詳細は「解説書 Vol.1 4.2 物理インタフェース」の10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T接続仕様を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
3	E3	NFMX-34	90205021	5650	<b>Line does not support 100BASE-TX half.</b>
<p>回線は 100BASE-TX の半二重をサポートしていません。  [対応]  該当回線に対するコンフィギュレーションのセグメント規格を 10BASE-T 半二重 /100BASE-TX 半二重以外に変更してください。詳細は「解説書 Vol.1 4.2 物理インタフェース」の 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 接続仕様を参照してください。</p>					
4	E3	NFMX-34	a400000e	5650	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィギュレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
5	E3	NFMX-34	a400000f	5650	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィギュレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
6	E3	NFMX-34	a4000010	5650	<b>Unable to use port mirroring function because combination setting of port unjustified.</b>
<p>モニタポート (送信) とミラーポートの組み合わせが不正であるため、ポートミラーリング機能 (送信フレームのミラーリング) が使用できません。  [対応]  該当するモニタポート (送信) もしくはミラーポートをポートミラーリング機能 (送信フレームのミラーリング) が有効となるポートに変更するか、該当するポートミラーリング情報を削除してください。ポートミラーリング機能 (送信フレームのミラーリング) が有効となるポートの組み合わせについては「解説書 Vol.2 12. ポートミラーリング」を参照してください。</p>					
7	E3	NFMX-34	a4000014	5650	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b>
<p>回線はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。  [対応]  該当回線に対するコンフィギュレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。</p>					
8	E3	NFMX-34	a4000015	5650	<b>Line does not support rate_limit.</b>
<p>回線はポート帯域制御をサポートしません。  [対応]  該当回線に対するコンフィギュレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。</p>					
9	E6	NFMX-34	90202000	5640	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィギュレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィギュレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
10	E6	NFMX-34	90202001	5650	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。</li> </ol>					
11	E6	NFMX-34	90204000	5640	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
12	E6	NFMX-34	90204001	5650	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
13	R6	NFMX-34	90203000	5640	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
14	R6	NFMX-34	90203001	5650	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.11.6 イベント発生部位 = NF100-48TA

イベント発生部位 =NF100-48TA の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。



表 3-51 イベント発生部位 =NF100-48TA の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NF100-48TA	90205011	5550	<b>NIF does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b> NIF はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。
2	E3	NF100-48TA	90205012	5550	<b>NIF does not support rate_limit.</b> NIF はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。
3	E3	NF100-48TA	90205017	5550	<b>Unable to use configured discard mode. It controls by tail-drop mode of a default threshold.</b> この NIF は定義された廃棄制御モードでは動作しません。このため、廃棄閾値固定のテールドロップで動作します。 [対応] 該当 NIF に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報の廃棄制御情報を削除してください。
4	E3	NF100-48TA	a4000014	5550	<b>Line does not support LLQ+3WFQ of queue mode.</b> 回線はキューモード情報の LLQ+3WFQ をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS キューリスト情報の LLQ+3WFQ 情報を削除してください。
5	E3	NF100-48TA	a4000015	5550	<b>Line does not support rate_limit.</b> 回線はポート帯域制御をサポートしません。 [対応] 該当回線に対するコンフィグレーションから QoS インタフェース情報のポート帯域制御情報を削除してください。
6	E6	NF100-48TA	90202000	5540	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b> NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。
7	E6	NF100-48TA	90202001	5550	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b> 回線部分にハードウェア障害が発生したので、回線部分の再起動を行いました。 [対応] 1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。 2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。 NIF ダンプが収集されていない場合は、dump nif コマンドで収集してください。

3.11 ネットワークインタフェースモジュール・イーサネット【SB-5400S】

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NF100-48TA	90204000	5540	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFの再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NF100-48TA	90204001	5550	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.4 障害が発生した SB-5400S ボードの交換【SB-5400S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	NF100-48TA	90203000	5540	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
11	R6	NF100-48TA	90203001	5550	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

## 3.12 ネットワークインタフェースモジュール・POS 【SB-7800S】

### 3.12.1 イベント発生部位 = NP192-1S4

イベント発生部位 = NP192-1S4 の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-52 イベント発生部位 = NP192-1S4 の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NP192-1S4	90205000	8050	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIFはアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。            [対応]            該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NP192-1S4	a4000004	8050	<b>NIF does not support mirror port.</b>
<p>この NIF は Port-mirroring 機能のミラーポートとしての運用をサポートしていません。            [対応]            該当 NIF のポートに対して定義した port-mirroring コンフィグレーションのミラーポート情報を他の NIF のポートへ変更するか、該当 NIF のポートをミラーポートとして定義した port-mirroring コンフィグレーションを削除してください。</p>					
3	E3	NP192-1S4	a400000a	8040	<b>Cannot specify flow list configuration with MAC header retrieval on this NIF.</b>
<p>この NIF に対して、MAC ヘッダ検出条件を設定したフローリストコンフィグレーションは設定できません。            [対応]            該当 NIF に対するフローコンフィグレーションの中で、MAC ヘッダ検出条件を設定したフローリストを削除してください。</p>					
4	E3	NP192-1S4	a400000c	8040	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。            [対応]            該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
5	E3	NP192-1S4	a400000e	8050	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
6	E3	NP192-1S4	a400000f	8050	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。            [対応]            指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
7	E6	NP192-1S4	90202000	8040	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合はNIF ボードを交換してNIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
8	E6	NP192-1S4	90202001	8050	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したため、回線部分の再起動を行いました。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NP192-1S4	90204000	8040	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いましたが、NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換してNIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	E6	NP192-1S4	90204001	8050	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いましたが、回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
11	R6	NP192-1S4	90203000	8040	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
12	R6	NP192-1S4	90203001	8050	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					

### 3.12.2 イベント発生部位 = NP48-4S

イベント発生部位 = NP48-4S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-53 イベント発生部位 =NP48-4S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NP48-4S	90205000	8150	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIFはアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NP48-4S	a4000004	8150	<b>NIF does not support mirror port.</b>
<p>この NIF は Port-mirroring 機能のミラーポートとしての運用をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF のポートに対して定義した port-mirroring コンフィグレーションのミラーポート情報を他の NIF のポートへ変更するか、該当 NIF のポートをミラーポートとして定義した port-mirroring コンフィグレーションを削除してください。</p>					
3	E3	NP48-4S	a400000a	8140	<b>Cannot specify flow list configuration with MAC header retrieval on this NIF.</b>
<p>この NIF に対して、MAC ヘッダ検出条件を設定したフローリストコンフィグレーションは設定できません。  [対応]  該当 NIF に対するフローコンフィグレーションの中で、MAC ヘッダ検出条件を設定したフローリストを削除してください。</p>					
4	E3	NP48-4S	a400000c	8140	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
5	E3	NP48-4S	a400000e	8150	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
6	E3	NP48-4S	a400000f	8150	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
7	E6	NP48-4S	90202000	8140	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NP48-4S	90202001	8150	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したため、回線部分の再起動を行いました。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NP48-4S	90204000	8140	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF の再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	E6	NP48-4S	90204001	8150	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。            [対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
11	R6	NP48-4S	90203000	8140	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					
12	R6	NP48-4S	90203001	8150	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。            [対応]            なし。</p>					

### 3.12.3 イベント発生部位 = NP192-1S

イベント発生部位 = NP192-1S の装置関連の障害およびイベント情報を次の表に示します。

表 3-54 イベント発生部位 =NP192-1S の装置関連の障害およびイベント情報

項番	イベントレベル	イベント発生部位	メッセージ識別子	付加情報上位4桁	メッセージテキスト
内容					
1	E3	NP192-1S	90205000	8250	<b>NIF does not support shaper.</b>
<p>NIFはアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ機能をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF に対するコンフィグレーションからアグリゲートキュー単位の階層化シェーパ情報を削除してください。</p>					
2	E3	NP192-1S	a4000004	8250	<b>NIF does not support mirror port.</b>
<p>この NIF は Port-mirroring 機能のミラーポートとしての運用をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF のポートに対して定義した port-mirroring コンフィグレーションのミラーポート情報を他の NIF のポートへ変更するか、該当 NIF のポートをミラーポートとして定義した port-mirroring コンフィグレーションを削除してください。</p>					
3	E3	NP192-1S	a400000c	8240	<b>NIF does not support queue-length.</b>
<p>NIF は「from CSW 受信キュー」および「ディストリビューションキュー」のキュー長指定をサポートしていません。  [対応]  該当 NIF に対するコンフィグレーションからキュー長指定を削除してください。</p>					
4	E3	NP192-1S	a400000e	8250	<b>Unable to use port rate limiting feature because value exceeding setting range was specified.</b>
<p>設定範囲外の値が指定されたため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  設定範囲内の帯域に変更してください。設定範囲については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
5	E3	NP192-1S	a400000f	8250	<b>Unable to use port rate limiting feature because its setting unit was an unjust value.</b>
<p>設定単位が不当であったため、ポート帯域制御が使用できません。  [対応]  指定可能な設定単位に変更してください。指定可能な設定単位については、「コンフィグレーションコマンドレファレンス Vol.2 qos-interface (QoS インタフェース情報)」を参照してください。</p>					
6	E6	NP192-1S	90202000	8240	<b>NIF restarted because of its hardware failure.</b>
<p>NIF ボードにハードウェア障害が発生したので、再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					
7	E6	NP192-1S	90202001	8250	<b>Line restarted because of its hardware failure.</b>
<p>回線部分にハードウェア障害が発生したため、回線部分の再起動を行いました。  [対応]  1. これより後の障害回復成功、または障害回復失敗のログ情報を確認してください。成功の場合は継続して運用可能です。失敗の場合は未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。  2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</p>					

項番	イベント レベル	イベント 発生部位	メッセージ 識別子	付加情報 上位 4 桁	メッセージテキスト
内容					
8	E6	NP192-1S	90204000	8240	<b>NIF restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>NIFの再起動を行いました。NIF ボード内のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIF ボードを交換して NIF を再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
9	E6	NP192-1S	90204001	8250	<b>Line restarted, but not recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分の再起動を行いました。回線部分のハードウェア障害から回復しませんでした。</p> <p>[対応]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未使用の回線を使用してください。障害となった回線を再度使用する場合は、NIF ボードを交換して再起動してください。NIF ボードの交換方法については、「運用ガイド 9.3 障害が発生した SB-7800S ボードの交換【SB-7800S】」を参照してください。</li> <li>2. NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルおよび show tech-support コマンドで収集した情報を支援部署に送付してください。NIF ダンプ、ログ情報、コンフィグレーションファイルの採取方法および show tech-support コマンドについては、「運用ガイド 9.2 保守情報のファイル転送」を参照してください。</li> </ol>					
10	R6	NP192-1S	90203000	8240	<b>NIF recovered from hardware failure.</b>
<p>NIF ボードのハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					
11	R6	NP192-1S	90203001	8250	<b>Line recovered from hardware failure.</b>
<p>回線部分のハードウェア障害から回復しました。</p> <p>[対応]</p> <p>なし。</p>					



# 4

## システム操作パネルの操作ログ情報

この章ではシステム操作パネルの操作ログ情報の内容について説明します。システム操作パネルの操作ログ情報では、システム操作パネルからの操作指示と、操作結果をログとして保存します。

---

4.1 システム操作パネルの操作ログ情報 (KEY)

---

4.2 システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)

---

## 4.1 システム操作パネルの操作ログ情報 (KEY)

システム操作パネルの操作ログ情報について説明します。

システム操作パネルの操作ログ・メッセージを次の表に示します。

表 4-1 システム操作パネルの操作ログ・メッセージ (ログ種別 : KEY)

項番	メッセージテキスト	内容
1	SOP:Close operation canceled.	情報 (自装置)
		CLOSE 指示の NO が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
2	SOP:Close operation confirmed.	情報 (自装置)
		CLOSE 指示の YES が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
3	SOP:Close operation of <BOARD> selected.	情報 (自装置)
		<BOARD> の CLOSE 指示が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
		<b>【SB-7800S】</b> <BOARD> : ボード種別 • Standby BCU, PSU x, NIF x x はボード番号を示します。
		<b>【SB-5400S】</b> <BOARD> : ボード種別 • Standby BCU, Active BSU, NIF x x はボード番号を示します。
4	SOP:Free operation canceled.	情報 (自装置)
		FREE 指示の NO が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
5	SOP:Free operation confirmed.	情報 (自装置)
		FREE 指示の YES が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
6	SOP:Free operation of <BOARD> selected.	情報 (自装置)
		<BOARD> の FREE 指示が選択されました。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [対応] なし
		<b>【SB-7800S】</b> <BOARD> : ボード種別 • Standby BCU, PSU x, NIF x x はボード番号を示します。

項番	メッセージテキスト	内容
		<b>【SB-5400S】</b> <BOARD> : ボード種別 • Standby BCU, Active BSU, NIF x x はボード番号を示します。
7	SOP:Shutdown operation canceled.	情報 (自装置) SHUTDOWN 指示の NO が選択されました。 [ 対応 ] なし
8	SOP:Shutdown operation confirmed.	情報 (自装置) SHUTDOWN 指示の YES が選択されました。 [ 対応 ] なし

## 4.2 システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)

システム操作パネルの操作ログ情報について説明します。

システム操作パネルの操作ログ・メッセージを次の表に示します。

表 4-2 システム操作パネルの操作ログ・メッセージ（ログ種別：RSP）

項番	メッセージテキスト	内容
1	SOP:<BCU> will be stopped because of shutdown operation.	情報（自装置）
		SHUTDOWN 指示のため、まもなく <BCU> は停止します。 [対応] なし
		<BCU> : BCU 種別 • Active BCU, Standby BCU, All BCU
2	SOP:Active BSU is already active.	BSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は運用状態です。 [対応] なし
		BSU の CLOSE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は CLOSE 状態です。 [対応] なし
4	SOP:Active BSU is disconnected.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は実装されていません。 [対応] なし
		BSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は運用状態ではありません。 [対応] なし
6	SOP:Active BSU is locked.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU が LOCK 状態です。 [対応] なし
		BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 NIF を制御する BSU が閉塞状態です。 [対応] なし
7	SOP:Active BSU that controls NIF <NIF No.> is closed.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は実装されていません。 [対応] なし
		BSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は運用状態ではありません。 [対応] なし
8	SOP:Active BSU that controls NIF <NIF No.> is disconnected.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は実装されていません。 [対応] なし
		BSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-5400S】</b> 指定 BSU は運用状態ではありません。 [対応] なし

項番	メッセージテキスト	内容
		<b>【SB-5400S】</b> 指定 NIF を制御する BSU が未実装です。 [ 対応 ] なし
9	SOP:Active BSU that controls NIF <NIF No.> is failed.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答  <b>【SB-5400S】</b> 指定 NIF を制御する BSU が運用状態ではありません。 [ 対応 ] なし
10	SOP:Active BSU that controls NIF <NIF No.> is initializing.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答  <b>【SB-5400S】</b> 指定 NIF を制御する BSU が初期化中です。 [ 対応 ] なし
11	SOP:Active BSU that controls NIF <NIF No.> is locked.	BSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答  <b>【SB-5400S】</b> 指定 NIF を制御する BSU がコンフィグレーションにより閉塞状態です。 [ 対応 ] なし
12	SOP:Canceled Close operation because closable board not found.	情報 (自装置)  CLOSE 可能なボードが見つからなかったので CLOSE 操作を行いませんでした。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [ 対応 ] なし
13	SOP:Canceled free operation because closed board not found.	情報 (自装置)  CLOSE されたボードが見つからなかったので FREE 操作を行いませんでした。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [ 対応 ] なし
14	SOP:Can't accept command (system is busy).	BCU の CLOSE または FREE に対するエラー応答  (システムビジーのため) CLOSE または FREE 操作は受け付けられません。 [ 対応 ] なし
15	SOP:Can't display Line status because all NIF Not Active.	情報 (自装置)  すべての NIF が Not Active なので Line 状態表示は行いませんでした。 (本メッセージは運用系だけ表示します) [ 対応 ] なし
16	SOP:Can't execute.	ボードの CLOSE または FREE に対するエラー応答

## 4.2 システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)

項番	メッセージテキスト	内容
		ボードの CLOSE または FREE が実行できる状態ではありません。 [対応] なし
17	SOP: Can't execute this command in standby BCU.	ボードの CLOSE または FREE に対するエラー応答  ボードの CLOSE または FREE は待機系 BCU 上では実行できません。 [対応] なし
18	SOP: CP that controls NIF <NIF No.> is failed.	ボードの CLOSE または FREE に対するエラー応答  指定 NIF を制御する CP が運用状態ではありません。 [対応] なし
19	SOP: CP that controls NIF <NIF No.> is initializing.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答  指定 NIF を制御する CP が初期化中です。 [対応] なし
20	SOP: Illegal NIF -- <NIF No.>.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答  NIF 番号が範囲外です。 [対応] なし
21	SOP: Illegal PSU -- <PSU No.>.	PSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答  <b>【SB-7800S】</b> PSU 番号が範囲外です。 [対応] なし
22	SOP: NIF <NIF No.> is already active.	NIF の FREE に対するエラー応答  指定 NIF は運用状態です。 [対応] なし
23	SOP: NIF <NIF No.> is already closed.	NIF の CLOSE に対するエラー応答  指定 NIF は閉塞状態です。 [対応] なし
24	SOP: NIF <NIF No.> is already initializing.	NIF の FREE に対するエラー応答  指定 NIF は初期化中です。 [対応] なし
25	SOP: NIF <NIF No.> is disconnected	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答  指定 NIF は未実装です。 [対応] なし
26	SOP: NIF <NIF No.> is during the close process.	NIF の FREE に対するエラー応答

項番	メッセージテキスト	内容
		指定 NIF は閉塞処理中です。 [ 対応 ] なし
27	SOP:NIF <NIF No.> is failed.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答 指定 NIF は運用状態ではありません。 [ 対応 ] なし
28	SOP:NIF <NIF No.> is locked.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答 指定 NIF がコンフィグレーションにより閉塞状態です。 [ 対応 ] なし
29	SOP:PSU <PSU No.> is already active.	PSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU は運用状態です。 [ 対応 ] なし
30	SOP:PSU <PSU No.> is already closed.	PSU の CLOSE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU は CLOSE 状態です。 [ 対応 ] なし
31	SOP:PSU <PSU No.> is already initializing.	PSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU はすでに初期化中です。 [ 対応 ] なし
32	SOP:PSU <PSU No.> is disconnected.	PSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU は実装されていません。 [ 対応 ] なし
33	SOP:PSU <PSU No.> is failed.	PSU の FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU は運用状態ではありません。 [ 対応 ] なし
34	SOP:PSU <PSU No.> is locked.	PSU の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 PSU が LOCK 状態です。 [ 対応 ] なし
35	SOP:PSU <PSU No.> that controls NIF <NIF No.> is closed.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答 <b>【SB-7800S】</b> 指定 NIF を制御する PSU が閉塞状態です。 [ 対応 ] なし

## 4.2 システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)

項番	メッセージテキスト	内容
36	SOP:PSU <PSU No.> that controls NIF <NIF No.> is disconnected.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答
		<b>【SB-7800S】</b> 指定 NIF を制御する PSU が未実装です。 [対応] なし
37	SOP:PSU <PSU No.> that controls NIF <NIF No.> is failed.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答
		<b>【SB-7800S】</b> 指定 NIF を制御する PSU が運用状態ではありません。 [対応] なし
38	SOP:PSU <PSU No.> that controls NIF <NIF No.> is initializing.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答
		<b>【SB-7800S】</b> 指定 NIF を制御する PSU が初期化中です。 [対応] なし
39	SOP:PSU <PSU No.> that controls NIF <NIF No.> is locked.	NIF の CLOSE または FREE に対するエラー応答
		<b>【SB-7800S】</b> 指定 NIF を制御する PSU がコンフィグレーションにより閉塞状態です。 [対応] なし
40	SOP:Rejected operation because of Standby.	情報 (自装置)
		待機系なので操作を行いませんでした。 (本メッセージは待機系だけ表示します) [対応] なし
41	SOP:Return to Main Menu because can't get the information.	ワーニング (自装置)
		情報を得ることができないため、メインメニューに戻ります。 [対応] なし
42	SOP:Shutdown operation failed.	ワーニング (自装置)
		SHUTDOWN 指示が失敗しました。 [対応] なし
43	SOP:Standby BCU is already closed.	BCU の CLOSE に対するエラー応答
		待機系 BCU はすでに CLOSE 状態です。 [対応] なし
44	SOP:Standby BCU is disconnected.	BCU の CLOSE または FREE に対するエラー応答
		待機系 BCU は未実装です。 [対応] なし
45	SOP:Standby BCU is not closed.	BCU の FREE に対するエラー応答



項番	メッセージテキスト	内容
		待機系 BCU は CLOSE 状態ではありません。 [対応] なし

## 4.2 システム操作パネルの操作ログ情報 (RSP)